
デジタル指示濁度/SS 計

AER-101-TU

取扱説明書

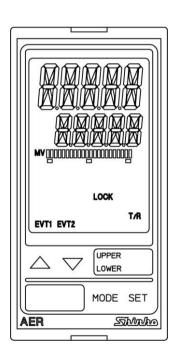



はじめに

このたびは、デジタル指示濁度/SS 計[AER-101-TU](以下、本器)をお買い上げ頂きまして、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書(以下、本書)は、本器の設置方法、機能、操作方法および取扱いについて説明したものです。

本書をよくお読み頂き、充分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。 また、誤った取扱いなどによる事故防止の為、本書は最終的に本器をお使いになる方の お手元に、確実に届けられるようお取り計らいください。

本書および本器に使用している数字, アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。 キャラクタ対応表

表示	7		1	Ū	3	Ţ	5	5	7	8	3	Ľ	F
数字	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ů	°F
表示	Œ	Ь	n	ט	Щ	Ļ	IJ	χ	1	Ŀ	K	L	M
アルファベット	Α	В	O	D	ш	F	G	Ι	-	٦	K	Ш	М
表示	N	o	P		R	٦.	Γ	Ц	1/	M	X	H	7
アルファベット	Ν	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Z

ご注意

- ・本器は、記載された仕様範囲内で使用してください。仕様範囲外で使用した場合、火災または本器の故障の原因になります。
- ・本書に記載されている警告事項、注意事項を必ず守ってください。これらの警告事項、注意事項を守らなかった場合、重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
- ・本書の記載内容は、将来予告無しに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことが ありましたら、お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所までご連絡ください。
- ・本器は、パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
- ・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- ・本器を運用した結果の影響による損害、弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害、 その他すべての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)

⚠警告

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注意

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や 軽傷を受ける可能性が想定される場合、および機器損傷の発生が 想定される場合。

⚠ 警告

- ・感電および火災防止の為、弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
- ・感電,火災事故および機器故障防止の為,部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
- ・本器は、計測機器に使用される事を意図しています。 代理店または弊社に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命に かかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- ・定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
- ・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。 本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、弊社 はその責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう、最終用途や最終客先を調査してください。

尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

1. 取付け上の注意

[本器は、次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]

・過電圧カテゴリⅡ、汚染度2

[本器の使用は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- ・可燃性、爆発性ガスのないところ。
- ・機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・直射日光があたらず、周囲温度が0~50 ℃で急激な温度変化および氷結の可能性がない ところ。
- ・湿度が35~85 %RHで、結露の可能性がないところ。
- 大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
- ・制御盤に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が50 ℃を超えないようにしてください。

本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

※本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置 しないでください。

また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

注意

- ・配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。 火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- ・本器の端子台は、左側から配線する構造になっています。 リード線は、必ず左側方向から本器の端子へ挿入し、端子ねじで締付けてください。
- ・端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。 適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじの破損およびケースの変形が生じる 恐れがあります。
- ・本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。 必ず本器の近くに電源スイッチ、遮断器およびヒューズを別途設けてください。 (推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC, 定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
- ・電源が24 V AC/DCでDCの場合、極性を間違わないようにしてください。
- ・接地端子は、安全のため必ず接地(D種接地)してください。 接地は、モータなど電気機器の接地と分離してください。
- ・入力端子に接続される濁度検出器またはSS検出器に、商用電源が接触または印加されないようにしてください。
- ・ 濁度検出器または SS 検出器は、オプテックス株式会社製をご使用ください。
- ・入力線と電源線は離して配線してください。

3. 運転, 保守時の注意

1 注意

- ・感電防止および機器故障防止の為、通電中には端子に触れないでください。
- ・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は、本器の電源を切った状態で行ってください。 電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こ る可能性があります。
- ・本器の汚れは、柔らかい布類で乾拭きしてください。 (シンナ類を使用した場合、本器の変形、変色の恐れがあります)
- ・表示部は傷つきやすいので、硬い物で擦ったり、叩いたり等はしないでください。

目 次

1.	形	- 名	8
	1.1	形名の説明	8
	1.2	形名銘板の表示方法	8
2.	各	部の名称とはたらき	9
3.	制	御盤への取付け	10
	3.1	場所の選定	10
	3.2	外形寸法図(単位: mm)	10
	3.3	パネルカット図(単位: mm)	11
	3.4	本器の取り付け,取り外し	12
4.	配	線	13
	4.1	リード線圧着端子について	13
	4.2	端子配列	14
	4.3	配線例	15
5.	牛	一操作の概要と設定グループの構成	16
	5.1	キー操作の概要	16
	5.2		
6.	+	一操作フローチャート	18
7.	仕	様設定	20
	7.1	- C	
	7.2		
	7.3		
	7.4		
	7.5	通信機能設定グループ	31
	7.6		
8.	校	正	
	8.1	濁度/SS 検出器校正モード	35
	8	3.1.1 濁度/SS 検出器校正	
	8	3.1.2 濁度/SS 検出器校正時のエラーについて	
	8.2		
	_	3.2.1 ゼロ出力信号,スパン出力信号調整	
	8	3.2.2 ゼロ出力信号,スパン出力信号調整時のエラーについて	
	8.3	· · · - · · · · · · · ·	
9.	測	定	
	9.1	*****	
	9.2		
	9.3	• • • •	
	9.4		
	9.5		
	9.6	****	
	9.7	EVT を設定する	44

9.8	伝送出力について	44
10. 仕 ‡	策	45
10.1	標準仕様	45
10.2	オプション仕様	52
11. 故障	iかな?と思ったら	53
11.1	表示について	53
11.2	キー操作について	55
12. キャ	・ラクター覧表	56
12.1	設定グループー覧	56
12.2	濁度/SS 検出器校正モード	56
12.3	ゼロ出力信号,スパン出力信号調整モード	56
12.4	伝送出力調整モード	56
12.5	簡易設定モード	57
12.6	濁度/SS 入力機能設定グループ	57
12.7	EVT 動作設定グループ	58
12.8	伝送出力設定グループ	60
12.9	通信機能設定グループ	61
12.10	固有機能設定グループ	62
12.11	エラーコードー覧	63

1. 形 名


1.1 形名の説明

AER-10	1-	TU		, 🗆	
入力点数	1				1点
入力		TU			濁度検出器
					オプテックス株式会社製濁度チェッカー
					TC-100, TC-500, TC-3000
					SS 検出器
					オプテックス株式会社製 SS チェッカー
					TCS-1000(E), TS-MxS-A
高海 克				100~240 V AC(標準)	
電源電圧 1			24 V AC/DC(*)		
オプション	,			C5	シリアル通信 RS-485


(*): 電源電圧は 100~240 V AC が標準です。24 V AC/DC をご注文の場合のみ,入力記号の後に[1]を記述しています。

1.2 形名銘板の表示方法

形名銘板は、ケース左側面に貼ってあります。

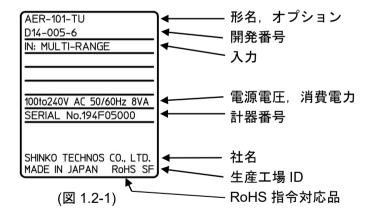

2. 各部の名称とはたらき

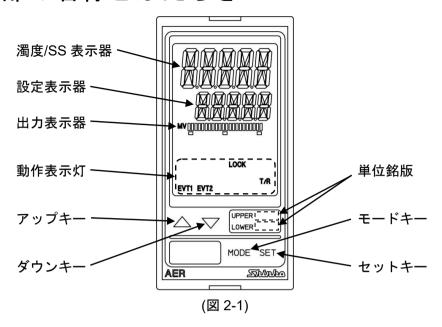

表示器

濁度/SS	濁度/SS表示モード時, 濁度/SS入力値を赤/緑/橙色表示器に表示します。
表示器	設定モード時,設定キャラクタを赤/緑/橙色表示器に表示します。
	[バックライト点灯箇所選択(P.32)および濁度/SS 表示色切替選択(P.33)]
	の選択内容により表示が異なります。
設定表示器	濁度/SS表示モード時, EVT設定値を緑色表示器に表示します。
	設定モード時、設定値を緑色表示器に表示します。
	[バックライト点灯箇所選択(P.32)]の選択内容により表示が異なります。
出力表示器	バックライト 緑色
	伝送出力量に応じてバーグラフが点灯します。
	[バーグラフ表示選択(P.34)]の選択内容により表示が異なります。

動作表示灯:バックライト 橙色

EVT1	EVT 出力(接点出力)が ON の時, 点灯します。
EVT2	自己診断出力(接点出力)が ON の時, 点灯します。
T/R	シリアル通信(オプション: C5)TX 出力(送信)時, 点灯します。
LOCK	設定値ロック 1, 2, 3 選択時, 点灯します。

単位銘版

UPPER	濁度/SS 表示器の単位を、付属の単位銘版から必要に応じて貼ってください。
LOWER	設定表示器の単位を、付属の単位銘版から必要に応じて貼ってください。

キー

△アップキー	設定値の数値を増加させます。
▽ダウンキー	設定値の数値を減少させます。
MODE モードキー	グループ選択を行います。
SETセットキー	設定モードの切替え、設定値の登録を行います。

3. 制御盤への取付け

3.1 場所の選定

⚠注 意

温度: $0\sim50$ $^{\circ}$ 0、湿度: $35\sim85$ %RH(ただし、氷結および結露のないところ) 制御盤に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が 50 $^{\circ}$ 0を超えないようにしてください。

本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。


[本器は、次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]

・過電圧カテゴリⅡ, 汚染度2

[本器は、下記のような場所でご使用ください。]


- ・塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- ・可燃性,爆発性ガスのないところ。
- ・機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・直射日光があたらず、周囲温度が 0~50 ℃で、急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・湿度が 35~85 %RH で、結露の可能性がないところ。
- ・大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。

3.2 外形寸法図(単位: mm)

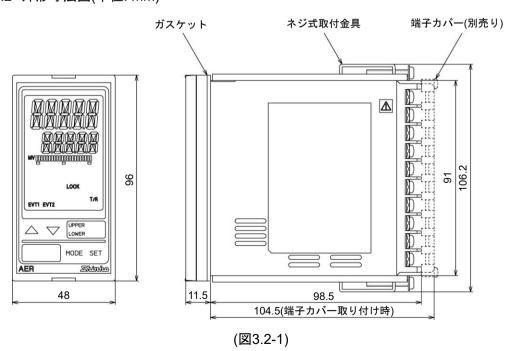

<u> 注</u> 意

横方向密接取付の場合、防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

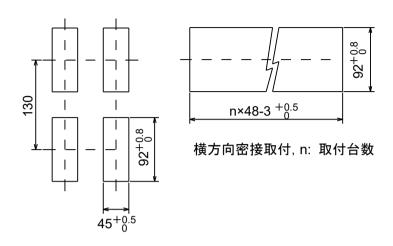

⚠ 警告

ケースは樹脂製ですので、ねじ式取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると、ねじ式取付金具やケースが変形するおそれがあります。

締め付けトルクは, 0.12 N·mを指定してください。

本器の取り付け


防塵防滴 IP66 仕様を満たすため、本器は凹凸のない剛性を持った平面に取り付けてください。

取付け可能なパネル厚さ: 1~8 mm。

- (1) 本器をパネル前面から挿入してください。
- (2) ケース上下の穴にねじ式取付金具を引っ掛け、ねじを締付けて固定してください。

本器の取り外し

- (1) 本器の供給電源を切り、配線を全て外してください。
- (2) ねじ式取付金具のねじを緩め、ねじ式取付金具を外してください。
- (3) 本器をパネル前面から引き抜いてください。

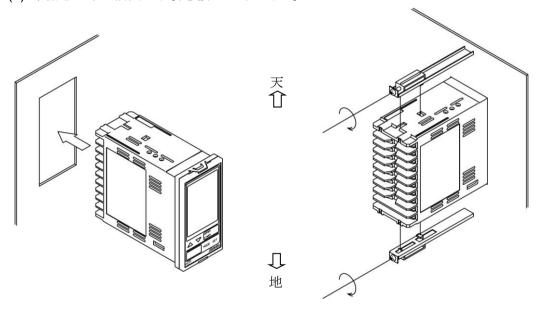

(図3.4-1)

4. 配線

⚠ 警告

配線作業を行う時は、本器への供給電源を切った状態で行ってください。

電源を入れた状態で作業を行うと、感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。


⚠ 注 意

- ・配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。 火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- 本器の端子台は、左側から配線する構造になっています。リード線は、必ず左側方向から本器の端子へ挿入し、端子ねじで締付けてください。
- ・端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじの破損およびケースの変形が生じる恐れがあります。
- ・本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。 必ず本器の近くに電源スイッチ、遮断器およびヒューズを別途設けてください。 (推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC. 定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
- ・電源が24 V AC/DCでDCの場合、極性を間違わないようにしてください。
- ・接地端子は、安全のため必ず接地(D種接地)してください。 接地は、モータなど電気機器の接地と分離してください。
- ・入力端子に接続される濁度検出器またはSS検出器に、商用電源が接触または印加されないようにしてください。
- ・ 濁度検出器または SS 検出器は、オプテックス株式会社製をご使用ください。
- ・入力線と電源線は離して配線してください。

4.1 リード線圧着端子について

下記のような, M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。 締め付けトルクは 0.63 N・m を指定してください。


圧着端子	メーカ	形 名	締め付けトルク
Y形	ニチフ端子	TMEX1.25Y-3	
	日本圧着端子	VD1.25-B3A	0 00 N
	ニチフ端子	TMEX1.25-3	0.63 N·m
丸形	日本圧着端子	V1.25-3	

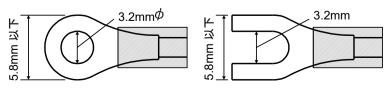

(図 4.1-1)

4.2 端子配列

端子配列図を下図に示します。

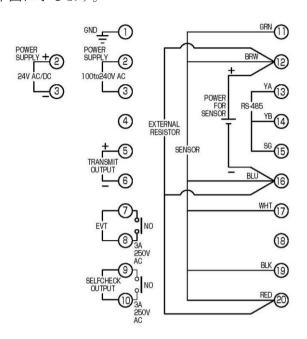


(図 4.2-1)

記号,	端子番兒	号	説 明
GND		1	接地
POWER SUPPLY		② ③	電源電圧 100~240 V AC または 24 V AC/DC(形名の後に 1 付加時) 24 V DC の場合、極性を間違わないようにしてください。
TRANSMIT OUTPUT	Γ	(5) (6)	伝送出力
EVT		(7) (8)	EVT 出力(接点出力)
SELFCHE OUTPUT	CK	9	自己診断出力(接点出力)
	GRN	11)	濁度検出器または SS 検出器の自己診断入力端子(緑)
	BRW	12	濁度検出器または SS 検出器の電源(+)端子(茶) 外部抵抗器の BRW 端子
SENSOR	BLU	16	濁度検出器または SS 検出器の電源(-)端子(青) 外部抵抗器の BLU 端子
	WHT	17)	濁度検出器または SS 検出器のアナログ信号(+)入力端子(白)
	BLK	19	濁度検出器または SS 検出器のアナログ信号(-)入力端子(黒)
	RED	20	濁度検出器または SS 検出器の校正信号出力端子(赤) 外部抵抗器の RED 端子
POWER FOR	+	12	外部電源の(+)端子
SENSOR	-	16	外部電源の(-)端子
	YA	13	
RS-485	YB	14)	シリアル通信 RS-485(オプション: C5)
	SG	15	

4.3 配線例

配線例を下図に示します。

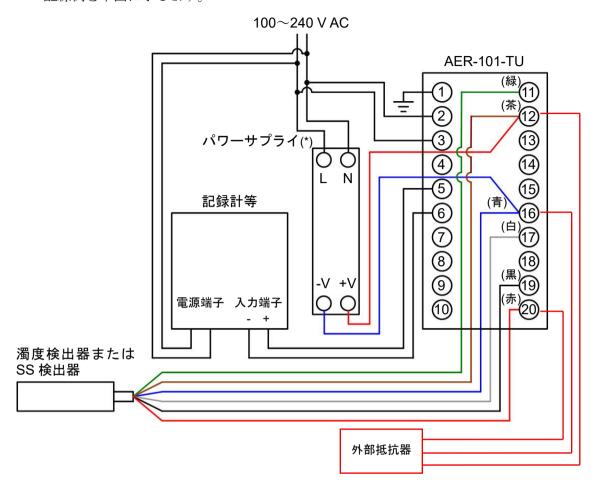

(図 4.3-1)

(*): パワーサプライは、下記のオムロン株式会社製を推奨します。

濁度チェッカーまたは SS チェッカー形名	パワーサプライ形名
濁度チェッカー: TC-100, TC-500, TC-3000	S8VS-01512(12 V DC)
SS チェッカー: TCS-1000(E)	
SS チェッカー: TS-MxS-A	S8VS-01524(24 V DC)

5. キー操作の概要と設定グループの構成

5.1 キー操作の概要

本器のキー操作は、簡易設定モードと設定項目をグループ分けしたグループ選択モードの構成になっています。


濁度/SS表示モードの時、SETキーを押すと、簡易設定モードに移行します。

濁度/SS表示モードの時、MODEキーを押すと、グループ選択モードに移行します。MODEキーでグループを選択し、SETキーを押すと、各設定項目に移行します。

各設定項目の設定は、 \triangle キーまたは ∇ キーで行い、設定値の登録は、SET キーで行います。

5.2 設定グループの構成

設定グループの構成を下図に示します。

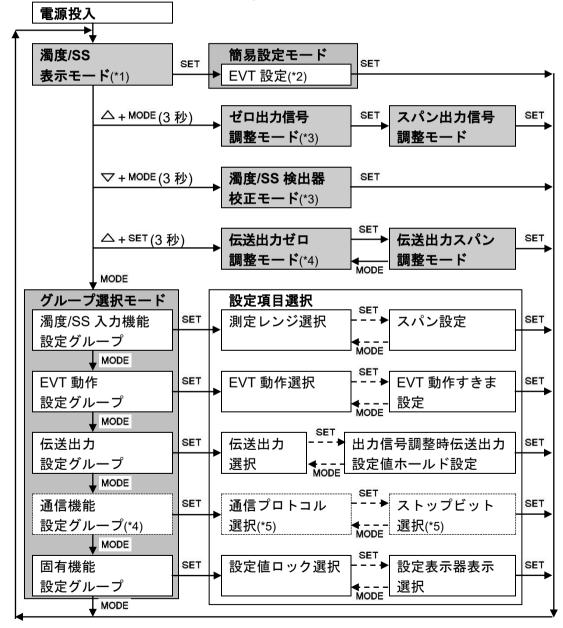


(図 5.2-1)

- (*1): 濁度/SS 表示モード時,固有機能設定グループ内の[バックライト点灯箇所選択 (P.32)]で選択した項目を表示し,測定を開始します。
- (*2): EVT 動作設定グループ内の[EVT 動作選択(P.24)]で、 □□□□□ (動作無し), *EP□□*「(Err 出力)または*F RI L*□(Fail 出力)を選択した場合, 簡易設定モードに は移行できません。
- (*3): 固有機能設定グループ内の[設定値ロック選択(P.32)]で、 Locド l(ロック 1), Locド l(ロック 2)またはLocド l(ロック 3)を選択した場合,ゼロ出力信号調整 モードおよび濁度/SS 検出器校正モードには移行できません。
- (*4): 固有機能設定グループ内の[設定値ロック選択(P.32)]で、 Locに 1(ロック 1), Locに2(ロック 2)またはLocに3(ロック 3)を選択した場合、ゼロ出力信号、スパン出力信号調整中または濁度/SS 検出器校正中の場合、伝送出力ゼロ調整モードには移行できません。
- (*5): 点線で囲んだ設定グループおよび設定項目は、オプション: C5 を付加していない場合、表示しません。

[キー操作について]

- ・ \triangle + MODE (3 秒)は、 \triangle キーを押しながら MODE キーを約 3 秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- ・ ∇ + MODE (3 秒)は、 ∇ キーを押しながら MODE キーを約 3 秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- ・ \triangle +SET(3 秒)は、 \triangle キーを押しながらSETキーを約3秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- MODE および SET は、MODE キーおよび SET キーを押すと、矢印の設定項目に移行することを表しています。
- ・ SET_ または MODE は、 SET キーまたは MODE キーを数回押すことを表しています。
- ・各設定項目内において、MODE キーを約3秒押し続けると、濁度/SS表示モードに戻ります。

6. キー操作フローチャート

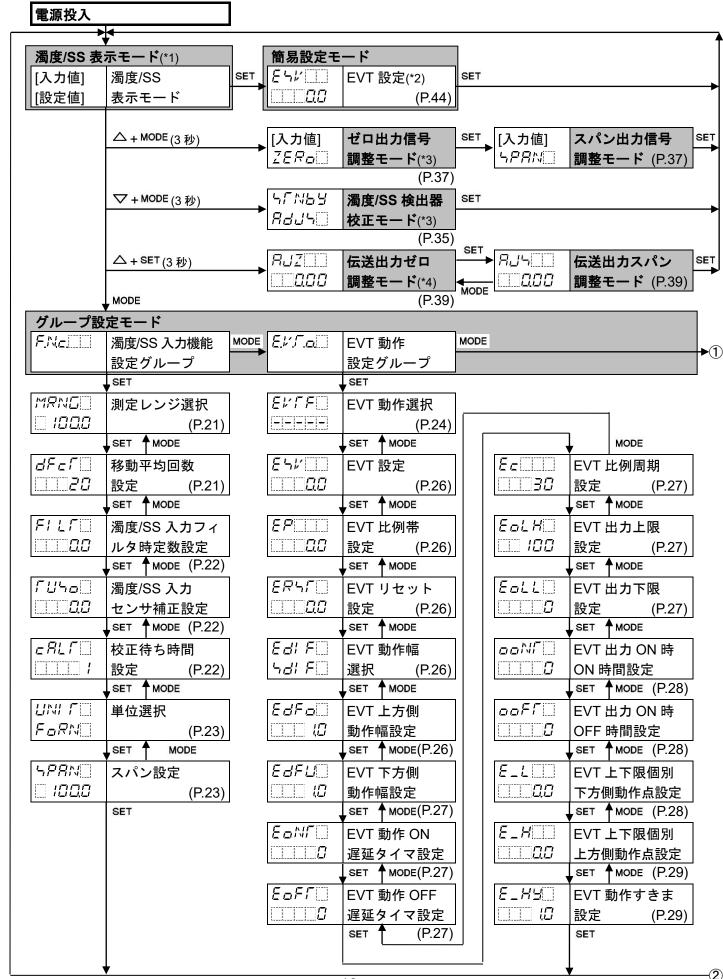

[設定(選択)項目について]


Ehr	測定レンジ選択	左側上段は濁度/SS表示器で設定項目キャラクタを、左側下段は設定表示器で工場出
	(P.21)	荷初期値を表しています。右側は設定項目名および参照ページを表しています。

[各モードおよび設定(選択)項目について]

- (*1): 濁度/SS 表示モード時,[バックライト点灯箇所選択(P.32)]で選択した項目を表示し,測定を開始します。
- (*2): [EVT 動作選択(P.24)]で、 [=]=|=|=|(動作無し), *EPoll* (Err 出力)または*FRI と*[(Fail 出力)を選択した場合、簡易 設定モードには移行できません。
- (*3): 「設定値ロック選択(P.32)]で、Locド (ロック 1)、Locド (ロック 2)またはLocド 3(ロック 3)を選択した場合、ゼ ロ出力信号調整モードおよび濁度/SS 検出器校正モードには移行できません。
- (*4): [設定値ロック選択(P.32)]で、Locド (ロック 1)、Locド (ロック 2)またはLocド (ロック 3)を選択した場合、ゼ 口出力信号,スパン出力信号調整中または濁度/SS 検出器校正中の場合,伝送出力ゼロ調整モードには移行できません。
- (*5): 点線で囲んだ設定グループおよび設定項目は、オプション: C5 を付加していない場合、表示しません。

[キー操作について]

- ・ △ + MODE (3 秒)は, △ キーを押しながら MODE キーを約 3 秒押し続けると,矢印のモードに移行することを表しています。
- ・ ∇ + MODE $\dot{(3 \, D)}$ は、 ∇ キーを押しながら MODE キーを約 3 秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- ・ \triangle + SET (3 秒)は、 \triangle キーを押しながら SET キーを約3 秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- ・MODE およびSET は、MODE キーおよびSET キーを押すと、矢印の設定項目に移行することを表しています。
- ・各設定項目内において、MODEキーを約3秒押し続けると、濁度/SS表示モードに戻ります。

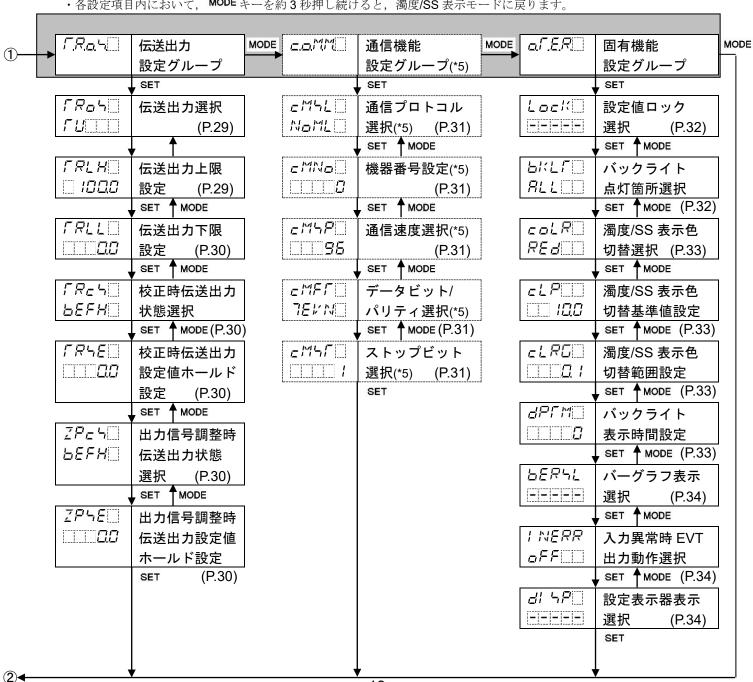

7. 仕様設定

本器をお使いになる前に、濁度/SS 入力、EVT 動作、伝送出力、通信(オプション: C5)および表示設定などをご使用になる条件に合わせて仕様を設定する必要があります。 これを仕様設定といいます。

仕様設定は、濁度/SS 入力機能設定グループ, EVT 動作設定グループ, 伝送出力設定グループ, 通信機能設定グループ(オプション: C5)および固有機能設定グループで行います。

工場出荷初期値のままでよい場合や,すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場合,仕様設定は必要ありません。[8. 校 正(P.35)]に進んでください。

7.1 電源投入

電源投入後,約4秒間は濁度/SS表示器に下記のキャラクタを表示します。(表 7.1-1)

(表 7.1-1)

測定レンジ	濁度/SS 表示器
0.0~100.0(ホルマジン度)	
0~500(ホルマジン度)	ru=5
0~3000(ホルマジン度)	ru30
0~1000 mg/L(カオリン濃度)	[[] [] []
0~50000 mg/L(カオリン濃度)	<i>[145</i>]

この間すべての出力は OFF,動作表示灯は消灯します。

その後, [バックライト点灯箇所選択(P.32)]で選択した項目を表示し、測定を開始します。

この状態を、濁度/SS表示モードといいます。

7.2 濁度/SS 入力機能設定グループ

濁度/SS 入力機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① F.N.c. | 濁度/SS 表示モードで、MODE キーを押してください。
- ② MRNC SET キーを押してください。

濁度/SS 入力機能設定グループに移行し、測定レンジ選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機	能説明,設定範囲	I:	場出荷初期値
MRNG	測定レンジ選択	ļ	0.0~100	.0(ホルマジン度)
□ 1000	濁度チェッカ	ーまたは SS チェッカー	の形名に合	わせ、測定レンジ
	を選択します	- o		
		変更した場合,EVT 設定		
		EVT 上方側動作幅設定,		
		方側動作点設定および B		
	設定の設定値 ・選択項目	[はクリアされます。再度	き、設定して	てくたさい。
	選択項目	測定レンジ		形名
		0.0~100.0(ホルマジン		濁度チェッカー
		0.0 - 100.0(2000 x 5 5	汉)	個及アエラル TC-100
	500	0~500(ホルマジン度)		
		0 000(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		TC-500
	3000	0~3000(ホルマジン度)	濁度チェッカー
			,	TC-3000
	<u> </u>	0~1000 mg/L(カオリン	/濃度)	SSチェッカー
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		TCS-1000(E)
	<u> </u>	0~50000 mg/L(カオリ	ン濃度)(*)	SSチェッカー
			,,,,	TS-MxS-A
	(*): SS チェッカーTS-MxS-A の測定レンジは, 0~50000 mg/L(カオリン濃度)			
	です。			
	本器は,現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し,1/10 した値を,濁			
	度/SS 入力値として表示しています。			
	(例) 25004 mg/L(カオリン濃度)の場合, 2500 と表示します。			
dFcf		5 mg/L(カオリン濃度)の場合 ・ ウ		亦します。
20	移動平均回数設	–	20 回	/ .h ===
		の入力取り込み移動平均	列処埋の回数	文を設定します。
	· 1~120 回			

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
FILT	濁度/SS 入力フィルタ時定数設定	0.0 秒	
and and a second	・濁度/SS 入力のフィルタ時定数を設定	こします。	
	(図 7.2-1)のように,ステップ状にフィ	ィルタ処理前の濁度/SS 入力値	
	が変化した場合でも、フィルタ時定数	(Tを設定すれば, (図 7.2-2) の	
	ようにT秒後にフィルタ処理後の濁原	g/SS 入力値が 63%に達するよ	
	うに変化します。		
	フィルタ時定数が大きすぎると、応答	の遅れにより EVT 動作に悪い	
	影響を与えることがあります。	っち マル に パン きょ ノ 田 人	
	(例) フィルタ処理前の濁度/SS 入力値		
	フィルタ時定数を使用することに えます。	より取下位桁のぶりつきを抑	
	んよ y o		
	濁度/SS 入力値	度/SS 入力値	
		100%	
		63%	
		時間(秒)	
	` '	l /딸 7 2 2\	
	(図 7.2-1) ・0.0~10.0 秒	(図 7.2-2)	
TU5a	濁度/SS 入力センサ補正設定	0	
0.0	・濁度/SS 入力のセンサ補正値を設定し	ます。	
	測定したい箇所に濁度検出器または SS 検出器を設置できない時,		
	濁度検出器または SS 検出器が測定した濁度/SS 入力値と測定箇所		
	の濁度/SS 入力値が異なることがあります。		
	このような時にセンサ補正値を設定して、測定箇所の濁度/SS 入力		
	値を希望する濁度/SS 入力値に合わせ	· -	
	ただし、センサ補正値にかかわらず、		
	センサ補正後の濁度/SS 入力値 = 現	住の海度/SS 人刀個 +(センサ 	
	補正設定値) ・±測定レンジスパンの 10%(*1)(*2)		
RLT	校正待ち時間設定	1分	
	・濁度/SS 検出器校正モードに移行後、		
	になるまでの待ち時間を設定します。		
	になるまでの待ち時間を設定します。 ・0~10分		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で $\begin{align*} (P.23)] \hline (P.23)] \hline (P.23)] \hline (P.23)] \hline (P.23)] \hline (P.23)] で設定した値になります。$

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
UNI F	単位選択(*1)	ホルマジン度	
FaRN	・測定レンジの単位を選択します。		
	[測定レンジ選択(P.21)]で <i> [[] [[</i> [[)~1000 mg/L(カオリン濃度)]ま	
	たは□ 5000 [0~50000 mg/L(カオ	リン濃度)]を選択した場合,この	
	選択項目は表示しません。		
	単位を変更した場合,EVT 設定,E'		
	定,EVT 上方側動作幅設定,EVT 下方側動作幅設定,EVT 上下限個		
	別下方側動作点設定および EVT 上下限個別上方側動作点設定の設		
	定値はクリアされます。再度,設定してください。		
	・FoRN(: :ホルマジン度		
	<i>ド号□N</i> □:カオリン濃度(mg/L)		
SPANO	スパン設定(*2)	100.0(ホルマジン度)	
□ <i>1000</i>	・ホルマジン度をカオリン濃度に変更	するため、スパンを設定します。	
	[単位選択]でFoRN (ホルマジン度)を選択した場合,この設定項目		
	は表示しません。		
	・(表 7.2-1)(P.23)		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
- (*2): 単位選択およびスパン設定により、測定水の濁度入力値(ホルマジン度)をカオリン濃度(公定法) に変更することができます。

以下に手順を示します。

(例) 濁度検出器を用いて、本器の濁度入力値(ホルマジン度)をカオリン濃度(公定法)に変更する場合

手 順	説 明	
1	本器設置場所において、測定水の濁度入力値(ホルマジン度)とカオリン濃度(公定法)	
	との相関を数点取ってください。	
2	濁度入力値(ホルマジン度)とカオリン濃度(公定法)が直線関係であることを確認し,	
	なるべくスパン設定値に近い濁度入力値(ホルマジン度)とカオリン濃度(公定法)を	
	用いて,スパン設定値を算出してください。	
	計算式は、以下の通りです。	
	スパン設定値 = 現在のスパン設定値 × カオリン濃度(公定法) / 濁度入力値(ホル	
	マジン度)	
	(例)	
	現在のスパン設定値が100.0(ホルマジン度), 濁度入力値が80.0(ホルマジン度)の時,	
	カオリン濃度(公定法)が 60.0mg/L の場合	
	スパン設定値 = 100.0 × 60.0 / 80.0 = 75.0	
3	単位選択で、バ 月 5 八 (カオリン濃度(mg/L)]を選択してください。	
4	スパン設定で、②で算出した値(75.0)を設定してください。	
5	濁度/SS 表示器の単位を、付属の単位銘版から必要に応じて貼ってください。(P.9)	

(表 7.2-1)

測定レンジ選択	単位選択	設定範囲	工場出荷初期値
0.0~100.0(ホルマジン度)	カオリン	0.0~900.0(ホルマジン度)	100.0(ホルマジン度)
0~500(ホルマジン度)	濃度(mg/L)	0~9000(ホルマジン度)	500(ホルマジン度)
0~3000(ホルマジン度)		0~9000(ホルマジン度)	3000(ホルマジン度)

7.3 EVT 動作設定グループ

EVT 動作設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① *EV「」* 濁度/SS 表示モードで、MODE キーを 2 回押してください。
- ② EV「F SET キーを押してください。

EVT 動作設定グループに移行し、EVT 動作選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
EKTF	EVT 動作選択	動作無し	
	・EVT 出力(接点出力)の動作を選択しま	す。	
	[注 意] EVT の動作を変更した場合,	EVT 設定値は 0.0 または 0 に	
	戻ります。		
	• □□□□□: 動作無し		
	「U_L□:濁度/SS 入力下限動作(図 7.3-1)(P.25)		
	「└└_H□: 濁度/SS 入力上限動作(図 7.3-1)(P.25)		
	<i>ER□U</i> 厂:Err 出力[(表 7.3-1)のエラ〜	ー種別が Err 時,出力が ON]	
	<i>F ฅ! └</i> □:Fail 出力[(表 7.3-1) のエラ	一種別が Fail 時,出力が ON]	
	「U_HL: 濁度/SS 入力上下限個別重	b作 (図 7.3-2)(P.25)	

・Err 出力,Fail 出力

(表 7.3-1)

エラー種別	内容説明	発 生
Fail	濁度検出器またはSS検出器からの自己診断出力が入力 された場合	
Fail	濁度検出器または SS 検出器のアナログ信号(+)(白), (-)(黒)のケーブルが断線または短絡した場合	測定時
Err	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を 超えた場合	例是时
Err	濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合	
Fail	校正中、濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 約 2 mA DC にならなかった場合 (校正信号出力が ON から OFF になる前、濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 1~3 mA DC 以内であれば正常、その範囲外であれば異常と判断します。)	松工味
Fail	校正が終了した後, 濁度検出器または SS 検出器からの 出力信号が 4 mA DC に戻らなかった場合 (校正信号出力が ON から OFF になって 5 秒経過後, 濁度検出器 または SS 検出器からの出力信号が 3.5~4.5 mA DC 以内であれ ば正常, その範囲外であれば異常と判断します。)	校正時
Err	スパン出力信号調整中, 濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合	知事化吐
Err	ゼロ出力信号調整中,濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合	調整時

・EVT 動作図

・LVI動作凶				
EVT 動作選択	P 動作	ON/OFF 動作		
濁度/SS 入力 下限動作 (表示値が動作点と なります。)	EVT 比例带 ON OFF EVT 設定	EVT 動作幅選択で中間値を選択した場合 EVT 上方側動作幅設定 ON OFF EVT 設定 EVT 動作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 上方側 動作幅設定※ のN OFF EVT 設定		
濁度/SS 入力 上限動作 (表示値が動作点と なります。)	EVT 比例带 ON OFF EVT 設定	EVT 動作幅選択で中間値を選択した場合 EVT 上方側動作幅設定 ON OFF EVT 設定 EVT 動作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 下方側 動作幅設定※ 動作幅設定※ ON OFF EVT 設定		

(図 7.3-1)

EVT 動作選択	ON/OFF 動作		
濁度/SS 入力 上下限個別動作 (表示値が動作点と なります。)	EVT 動作すきま設定 ON OFF	EVT 動作すきま設定	
, a , a , e ,	EVT上下限個別 EVT設定 下方側動作点設定	EVT上下限個別 上方側動作点設定	
(図 7 3-2)			

EVT 設定 0.0(ホルマジン・EVT の設定値を設定します。(図 7.3-1)(P.25) ・[EVT 動作選択]で、「ニニニー(動作無し)、 ER a LI「(Eri FR! L□(Fail 出力)を選択した場合、この設定項目以降は	r 出力) または		
・[EVT 動作選択]で、[= = = (動作無し), <i>ERoUl</i> (En	•		
・[EVT 動作選択]で,(動作無し), <i>ERoUF</i> (En	•		
FRI L (Fail 出力)を選択した場合,この設定項目以降は	表示しません。		
	120,100,000		
・測定レンジ下限値〜測定レンジ上限値(*1)(*2)			
EP EVT 比例帯設定 0.0(ホルマジン	度)		
・EVT の比例帯を設定します。(図 7.3-1)(P.25)			
設定値を 0.0 または 0 にすると, ON/OFF 動作になり	ます。		
・[EVT 動作選択]で, 「リ_ H L (濁度/SS 入力上下限個別	動作 を選択し		
た場合、この設定項目は表示しません。			
・測定レンジ下限値〜測定レンジ上限値(*1)(*2)			
<i>EP</i> 与厂□ EVT リセット設定 0.0(ホルマジン	度)		
・EVT のリセット値を設定します。			
・ON/OFF 動作の場合,この設定項目は表示しません。			
・[EVT 動作選択]で,「ビュガニ(濁度/SS 入力上下限個別	動作 を選択し		
た場合、この設定項目は表示しません。			
・測定レンジスパンの±10 %(*1)(*3)			
E d! F EVT 動作幅選択 <u>基準値</u> <u>基準値</u> * EVT 出力の動作幅設定方法を選択します。(図 7 3-1)(I			
	P.25)		
・P動作の場合、この設定項目は表示しません。「DVT・計算を関する」「TV AL (2005) (2015	(手) /と) ナ \記 口		
	・[EVT 動作選択]で、「リード」(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し		
	た場合, この設定項目は表示しません。 ・ <i>cd</i>; 		
1	EVT設定を中心として上方、下方に同じ値を設定しま		
	す。上方側動作幅のみ設定してください。		
	9。エカ関動下幅のが放足してくたさい。 つd! F []: 基準値		
	EVT 設定を基準に上方、下方を個別に設定します。		
	上方側、下方側動作幅を個別に設定してください。		
EdF © EVT 上方側動作幅設定 1.0(ホルマジン			
□□□□			
[EVT 動作幅選択]で、 cd: F (中間値)を選択した場合	合,上方,下方		
共通の動作幅設定になります。			
・P動作の場合、この設定項目は表示しません。			
・[EVT 動作選択]で、「U_HL(濁度/SS 入力上下限個別	動作 を選択し		
た場合、この設定項目は表示しません。			
・0~測定レンジスパンの 20 %(*1)(*3)			

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で**ド**層 α N [カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合,測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。
- (*3): [単位選択(P.23)]でパ**月** α [カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合、測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
EdFU	EVT 下方側動作幅設定	1.0(ホルマジン度)	
	・EVTの下方側動作幅を設定します。	(図 7.3-1)(P.25)	
	・P 動作の場合または[EVT 動作幅選択]で <i>c d</i> ; <i>F</i> (中間値)を選択した		
	場合,この設定項目は表示しません。		
	・[EVT 動作選択]で,「IJ_HL (濁度/S	S 入力上下限個別動作)を選択し	
	た場合、この設定項目は表示しませ	-	
	・0~測定レンジスパンの 20 %(*1)(*2)		
EaNI	EVT 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒	
	・EVTの動作遅延時間を設定します。		
	EVT 設定値を超えても, EVT 動作(
	過ぎるまで EVT 出力が ON しない格	· · · · · · · · · · · ·	
	・P動作の場合、この設定項目は表示	しません。	
Eaff	・0~10000 秒	0.74	
	EVT 動作 OFF 遅延タイマ設定	0 秒	
	・EVT の動作遅延時間を設定します。		
	EVT 設定値を超えても, EVT 動作(
	を過ぎるまで EVT 出力が OFF しな	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	・P動作の場合,この設定項目は表示しません。 ・0~10000 秒		
Ec	EVT 比例周期設定	30 秒	
30	・ EVT の比例周期を設定します。	00 1/2	
	・ON/OFF 動作の場合、この設定項目は表示しません。		
	・[EVT 動作選択]で、「リードに(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し		
	た場合、この設定項目は表示しませ	,	
	・1~300 秒		
EaLH	EVT 出力上限設定	100 %	
100	・EVT 出力の上限値を設定します。		
	・ON/OFF 動作の場合,この設定項目は表示しません。		
	・[EVT 動作選択]で,「リード」(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し		
	た場合、この設定項目は表示しません。		
	・EVT 出力下限値~100 %		
Eoll	EVT 出力下限設定	0 %	
	・EVT 出力の下限値を設定します。		
	・ON/OFF 動作の場合,この設定項目		
	・[EVT 動作選択]で,「 <u>U_HL</u> (濁度/S	,	
	た場合、この設定項目は表示しませ	`ん。	
	・0 %~EVT 出力上限値		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で**ド月** α [カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合,測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲 工場出荷初期値		
ooNF 🗆	EVT 出力 ON 時 ON 時間設定 0 秒		
	・EVT 出力 ON 時の ON 時間を設定します。		
	ON 時間,OFF 時間を設定すると,EVT 出力が ON になった時,一		
	定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 7.3-3)		
	・P 動作の場合, この設定項目は表示しません。		
	・[EVT 動作選択]で,「リーガー(濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し		
	た場合、この設定項目は表示しません。		
	・0~10000 秒		
ooFT	EVT 出力 ON 時 OFF 時間設定 0 秒		
	・EVT 出力 ON 時の OFF 時間を設定します。		
	ON 時間,OFF 時間を設定すると,EVT 出力が ON になった時,一		
	定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 7.3-3)		
	・P動作の場合、この設定項目は表示しません。		
	・[EVT 動作選択]で, 「U_HL (濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択し		
	た場合、この設定項目は表示しません。		
	・0~10000 秒		
・EVT 出力 ON 時間,OFF 時間を設定した時のタイミングチャート			
ON —			
実際の EVT 出力 実際の EVT 出力 実際の EVT 出力に連動			
t BB	してON時		
ON 時間、C 間を設定し	DFF 時 ON 間の途中で		
EVT 出力			
	OFF		
	ON OFF ON OFF ON FI ON		
	(図 7.3-3)		
ELL	(日 7:3-3) EVT 上下限個別下方側動作点設定 0.0(ホルマジン度)		
	・EVT 上下限個別の下方側動作点を設定します。(図 7.3-2)(P.25)		
	0 または 0.0 を設定すると動作しません。		
	• [EVT 動作選択]で、「 <u>U_HL</u> (濁度/SS 入力上下限個別動作)以外を選		
	状した場合、この設定項目は表示しません。		
	・ 測定レンジ下限値~測定レンジ上限値(*1)(*2)		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で $\begin{cases} For Parallel Paralle$

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
E_H	EVT 上下限個別上方側動作点設定	0.0(ホルマジン度)	
	・EVT 上下限個別の上方側動作点を設場	ミします。(図 7.3-2)(P.25)	
	0 または 0.0 を設定すると動作しません。		
	・[EVT 動作選択]で、「U_HL (濁度/SS 入力上下限個別動作)以外を選		
	択した場合,この設定項目は表示しません。		
	・測定レンジ下限値〜測定レンジ上限値	<u>1</u> (*1)(*2)	
E_HY	EVT 動作すきま設定	1.0(ホルマジン度)	
	・EVT 上下限個別の動作すきまを設定し	ンます。(図 7.3-2)(P.25)	
	・[EVT 動作選択]で、「リード」(濁度/SS 入力上下限個別動作)以外を選		
	択した場合,この設定項目は表示しません。		
	・0.1~測定レンジスパンの 20 %(*1)(*3)		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で $\begin{align*} (F.23) \end{align*} (F.23) \end{align*} で <math>\begin{align*} (F.22) \end{align*} (F.22) \end{align*} で <math>\begin{align*} (F.22) \end{align*} (F.22) \end{align*} (F.22) \end{align*} で <math>\begin{align*} (F.22) \end{align*} (F.22) \end{align*} (F.22) \end{align*} (F.23) \end{al$
- (*3): [単位選択(P.23)]で β α [カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合、測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

7.4 伝送出力設定グループ

伝送出力設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① 「Ra' 温度/SS 表示モードで、MODE キーを 3 回押してください。
- ②「Roh! SETキーを押してください。

伝送出力設定グループに移行し、伝送出力選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
[Roh	伝送出力選択	濁度/SS 伝送	
ru	・伝送出力の種類を選択します。		
	・「 <i>L</i> 」 : 濁度/SS 伝送		
	////////// : EVT MV 伝送		
TRLH.	伝送出力上限設定	濁度/SS 伝送:	
□ 10Q0		100.0(ホルマジン度)	
		MV 伝送:100.0 %	
	・伝送出力の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。		
	伝送出力上限値と伝送出力下限値を同じ値に設定した場合、伝送出		
	力は 4 mA DC 固定になります。		
	・濁度/SS 伝送: 伝送出力下限値~測定レンジ上限値(*1)(*2)		
	MV 伝送 : 伝送出力下限值~100.6	0 %	

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で $\[Fan = [Dat] \]$ を選択した場合、測定レンジ上限値は $\[Fan = [Dat] \]$ で設定(P.23)]で設定した値になります。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
TRLL	伝送出力下限設定	濁度/SS 伝送:	
		0.0(ホルマジン度)	
		MV 伝送:0.0 %	
	・伝送出力の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。		
	伝送出力上限値と伝送出力下限値を同じ値に設定した場合、伝送出		
	力は 4 mA DC 固定になります。		
	・濁度/SS 伝送: 測定レンジ下限値〜伝	送出力上限値(*1)	
	MV 伝送 : 0.0 %~伝送出力上限值	直	
ſRc'h□	校正時伝送出力状態選択	直前値ホールド	
<i>ЬЕFH</i> □	・校正時の伝送出力の出力状態を選択し		
	・ЬΕFH □ : 直前値ホールド(校正を	・行う直前の値を保持し、出力	
	します。)		
	与E「H □ :設定値ホールド([校正印	寺伝送出力設定値ホールド設	
	定]で設定した値を出力	·	
	PI'H : : 測定値(校正時の測定値		
[RYE]	校正時伝送出力設定値ホールド設定	,	
		0.0(ホルマジン度)	
		MV 伝送:0.0 %	
	・伝送出力の設定値ホールドを設定しま		
	・[校正時伝送出力状態選択]で与と「光」(設定値ホールド)以外を選		
	択した場合、この設定項目は表示しません。		
	・濁度/SS 伝送: 測定レンジ下限値〜測定レンジ上限値(*1)(*2)		
ZPc h	MV 伝送 : 0.0~100.0 %	古台位于 1.15	
5EFH	│ 出力信号調整時伝送出力状態選択 │ ・ゼロ出力信号またはスパン出力信号調		
	選択します。	12年の位送出力の出力が態を	
	● ・ 5 E F H □ : 直前値ホールド (出力信	: 早調敷を行る声前の値を促集	
	し出力します。)	7 開発を打り固切り値を休り	
		言号調整時伝送出力設定値ホー	
	ルド設定]で設定した値		
	アレガニ: 測定値(出力信号調整時	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ZP'SE	出力信号調整時伝送出力設定値ホール	濁度/SS 伝送:	
	下設定	0.0(ホルマジン度)	
		MV 伝送:0.0 %	
	・伝送出力の設定値ホールドを設定しま		
	・[出力信号調整時伝送出力状態選択]で	- E「H (設定値ホールド)	
	以外を選択した場合、この設定項目は表示しません。		
	・濁度/SS 伝送: 測定レンジ下限値~測定レンジ上限値(*1)(*2)		
	MV 伝送 :0.0~100.0 %		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。

7.5 通信機能設定グループ

通信機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。 シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合、この設定グループは表示しません。

- ① c.c.MM 濁度/SS 表示モードで、MODE キーを 4 回押してください。
- ② cMらL SET キーを押してください。

通信機能設定グループに移行し、通信プロトコル選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
cM5L	通信プロトコル選択 神港標準	
NoML	・通信プロトコルを選択します。	
	・NaML : 神港標準	
	<i>Mod用</i> □:MODBUS ASCII モード	
	<i>MadR</i> □: MODBUS RTU モード	
c MNo	機器番号設定	0
	・本器を複数台接続して通信を行う場合	,各計器に個別の機器番号を設
	定します。	
	∙ 0~95	
cM5P	通信速度選択	9600 bps
95	・ホストコンピュータ側の通信速度に合え	わせて,通信速度を選択します。
	· □□□ 55 : 9600 bps	
	□□ / <i>∃己</i> : 19200 bps	
	□□∄8'4 : 38400 bps	
<u>c</u> MFΓ□	データビット/パリティ選択	7 ビット/偶数
7EKNII	・データビットおよびパリティを選択し	ます。
	・ Ց № の №□:8 ビット/無し	
	7№00□:7ビット/無し	
	<i>₿Εド№</i> □:8ビット/偶数	
	7.E レ ト ト □ : 7 ビット/偶数	
	8ggg :8 ビット/奇数	
	7odd :: 7 ビット/奇数	
-Mhr	ストップビット選択	ストップビット 1
	・ストップビットを選択します。	
	・ : ストップビット1	
	□□□□□: ストップビット2	

7.6 固有機能設定グループ

固有機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ② Lock SET キーを押してください。 固有機能設定グループに移行し、設定値ロック選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値	
Lock	設定値ロック選択	ロック解除	
	・設定値をロックし、誤設定を防止する	機能です。	
	Lock I(ロック 1), Lock₽(ロック	7 2)または <i>L o c ド</i> ∃(ロック 3)	
	を選択した場合、ゼロ出力信号調整や	Eードおよび濁度/SS 検出器校	
	正モードには移行できません。		
	・ (ロック解除): 全設定値の変	更ができます。	
	Lock (ロック 1) : 全設定値の変		
	Loc に♂(ロック 2) : EVT 設定値以	J外の全設定値の変更ができま	
	せん。		
	し しゅ に∃(ロック3) : 測定レンジ選		
		(定,スパン出力信号設定,濁度	
	-	正, 伝送出力ゼロ調整および伝	
		調整を除く全設定値を一時的	
	に変更できま		
		タは不揮発性 IC メモリーに書	
		ので,計器電源を切ると前の値	
	に戻ります。		
	EVT 動作選択項目は、変更すると他の設定		
	に影響を及ぼしますので変更しないでくだ		
	ZINO		
	通信機能を使って設定値を頻繁に変更する		
	場合、必ずロック3を選択してください。		
	(通信機能で設定した値が、設定する前の値 と同じ場合、不揮発性 IC メモリーに書き込		
	と同し場合, と同し場合, みません。)		
BKLT	バックライト点灯箇所選択	全点灯	
RLL	・バックライトを点灯させる表示器を過		
	- ALL : 全点灯		
	「***		
	- 「 <u>し</u> 」.		
	月 □□□□:動作表示灯		
	「リー「二:濁度/SS 表示器+設定表示		
	「UR」: 濁度/SS 表示器+動作表示	[[[]]	
	与E「Ac :設定表示器+動作表示灯		

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲 工場出荷初期値		
coLR	濁度/SS 表示色切替選択 赤		
REd	・濁度/SS 表示器の表示色を選択します。		
	・GRNEED: 緑		
	REd□□: 赤		
	○ RG: : 橙		
	「UUR : 濁度/SS 連動表示色切替(図 7.6-1)		
	[濁度/SS 表示色切替基準値設定]および[濁度/SS 表示色		
	切替範囲設定]に連動して表示色を切り替えます。		
	・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示色切替基準値設定-濁度		
	/SS 表示色切替範囲設定より低い時: 橙		
	・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示色切替基準値設定±濁 度/SS 表示色切替範囲設定内の時: 緑		
	•獨度/SS 入力值が濁度/SS 表示色切替基準值設定+濁度		
	/SS 表示色切替範囲設定より高い時: 赤		
	橙 緑 赤		
	<u> </u>		
	→ → → △ : 濁度/SS 表示色切替基準値		
	Hys: 濁度/SS 表示色切替範囲		
	(図 7.6-1)		
cLP	濁度/SS 表示色切替基準値設定 10.0(ホルマジン度)		
100	・[濁度/SS 表示色切替選択]で、「リロア」(濁度/SS 連動表示色切替)を		
	選択した場合、濁度/SS表示色を緑にする基準値を設定します。		
	・0.0~測定レンジ上限値(*1)(*2)		
cLRG_	濁度/SS 表示色切替範囲設定 0.1(ホルマジン度)		
	・[濁度/SS 表示色切替選択]で,「リロア (濁度/SS 連動表示色切替)を		
	選択した場合,濁度/SS 表示色を緑にする範囲を設定します。		
	・0.1~測定レンジ上限値(*1)(*2)		
dPFM_	バックライト表示時間設定 0分		
	・無操作の状態からバックライトが消灯するまでの時間を設定します。		
	0を設定すると、消灯しません。		
	バックライト消灯中,何れかのキーを押すと点灯します。		
	・0~99 分		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で $\begin{align*} (P.23)] \hline (P.23)] \hline (P.23)] \hline (P.23)] \hline (P.23)] で設定した値になります。$

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
BERSL	バーグラフ表示選択	表示無し
	・バーグラフの表示を選択します。	
	・ 三三三三 : 表示無し	
	「 ₽₀「 □:伝送出力	
	出力量に応じて,バーグ	` -
		り、出力に合わせて右方向
	に表示灯が増加しながら、	点灯 します。
	出力量 50%の場合	
		000000000
	-5% 50%	105%
	出力量に合わせて右方向に増加します。	
INERR	(図 7.6-2) 無効	
DEFI	・濁度検出器またはSS検出器の断線または短絡などの入力異常時、	
	EVT動作の有効/無効を選択します。	
	無効を選択した場合,入力異常時,EVT 出力を OFF します。	
	有効を選択した場合,入力異常時,E	
	・[EVT 動作選択]で「 <i>U_L</i> 」(濁度/SS 入	
	(濁度/SS 入力上限動作)以外を選択した場合,この機能は働きま	
	せん。	
	・ o FF□□:無効	
	┏№□□□: 有効	
d: 5P	設定表示器表示選択	表示無し
	・濁度/SS表示モード時、設定表示器に	表示する項目を選択します。
	• <u> - - - - - - - - - </u>	
	E 与に : EVT 設定	

8. 校正

ここでは、濁度/SS 検出器校正モード、ゼロ出力信号調整モード、スパン出力信号調整モードおよび伝送出力調整モードについて説明します。

8.1 濁度/SS 検出器校正モード

8.1.1 濁度/SS 検出器校正

ご使用になる前に、以下の手順で濁度検出器またはSS 検出器の校正を行ってください。

[設定値ロック選択(P.32)]で、Locド I(ロック 1)、LocドI(ロック 2)または LocドI(ロック 3)を選択した場合、濁度/SS 検出器校正モードには移行できません。

手 順	表示器	操作説明
1	[入力値]	濁度検出器または SS 検出器本体および検出
	[設定値]	窓をきれいに清掃してください。
2	[入力値]	濁度検出器またはSS検出器を、蒸留水また
	[設定値]	はイオン交換水などに浸漬してください。
3	[55N6B]	濁度/SS 表示モードで, マキーを押しながら
	[<i>円♂岀与</i> □] ←→ [校正待ち	MODE キーを約3秒押し続けてください。
	時間]	濁度/SS 検出器校正モードに移行します。
		[校正待ち時間設定]で設定した時間が経過す
		るまで,濁度/SS 表示器に 5~Nb Y を表示,
		設定表示器に PdJ与 こと校正待ち時間を交
		互に表示します。(*1)
		[校正待ち時間設定]で設定した時間の間, 濁度検出器
		または SS 検出器を水温になじませます。
4	[cAL]	[校正待ち時間設定]で設定した時間を経過し
	[<i>884J</i> 5∭]	た後,自動的に校正を開始します。(*2)
		校正中は,濁度/SS 表示器に こ 月とこり,設定
		表示器に昇出りしを表示し、校正信号出力を
		3 秒間 ON します。(*3)
		校正信号出力が OFF から ON になると, 濁度検出器
		または SS 検出器は約 2 mA DC のアナログ信号を出
		力します。

(*1): [校正待ち時間設定(P.22)]で 0 分を設定した場合, 濁度/SS 表示器に与いいも当を表示, 設定表示器に吊るよう記を点滅表示します。

濁度検出器またはSS検出器を約5分間、水温になじませた後、MODEキーを押すと、校正を開始します。

その後は、手順4以降を参照してください。

- (*2): [校正待ち時間設定(P.22)]で設定した時間の途中でMODE キーを押すと、校正を開始します。 その後は、手順**④**以降を参照してください。
- (*3): [測定レンジ選択(P.21)]で 50000 mg/L(カオリン濃度)]を選択した場合, 校正信号 出力を 5 秒間 ON します。

手 順	表示器	操作説明
5	[c8L==] [500d=]	校正が終了すると、濁度/SS 表示器に c R L、設定表示器に Lood を表示し、
		校正信号出力を OFF します。
		校正信号出力が ON から OFF になると, 濁度検出器
		または SS 検出器は 4 mA DC のアナログ信号に戻り
		ます。
6	[入力値]	SETキーを押してください。
	[設定値]	濁度/SS 表示モードに戻ります。

8.1.2 濁度/SS 検出器校正時のエラーについて

濁度/SS 検出器校正時のエラーを以下に示します。

SET キーを押すと、エラーコードを解除し、濁度/SS 表示モードに戻ります。

表示器	エラー内容
[c8L]	校正中、濁度検出器またはSS検出器からの出力信号が約2mADC
[<i>E</i> E2 /0]	にならなかった場合(*), 濁度検出器または SS 検出器の出力異常監視
	機能により、濁度/SS表示器にERL , 設定表示器にERL / しを
	表示します。
	校正信号出力が ON から OFF になる前、濁度検出器または SS 検出
	器からの出力信号が 1~3 mA DC 以内であれば正常, その範囲外で
	あれば異常と判断し、エラーコードを表示します。
[c8L]	校正が終了した後, 濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 4
[252]	mADCに戻らなかった場合(*)、濁度検出器またはSS検出器の出力
	異常監視機能により,濁度/SS表示器にERL , 設定表示器に
	EE22 を表示します。
	校正信号出力が ON から OFF になって 5 秒経過後(*), 濁度検出器ま
	たは SS 検出器からの出力信号が 3.5~4.5 mA DC 以内であれば正
	常, その範囲外であれば異常と判断し, エラーコードを表示します。

^{(*): [}測定レンジ選択(P.21)]で**5**000[0~50000 mg/L(カオリン濃度)]を選択した場合, 35 秒経 過後。

- 8.2 ゼロ出力信号、スパン出力信号調整モード
 - 8.2.1 ゼロ出力信号, スパン出力信号調整

注意

- ・ゼロ出力信号、スパン出力信号調整を行う前に、必ず濁度/SS 検出器校正を行ってください。
- ・ゼロ出力信号調整を行った後は、必ずスパン出力信号調整を行ってください。

ご使用になる前に,以下の手順でゼロ出力信号およびスパン出力信号調整を行ってください。

[設定値ロック選択(P.32)]で、Lock I(ロック 1)、Lock I(ロック 2)または Lock I(ロック 3)を選択した場合、ゼロ出力信号調整モードには移行できません。

手 順	表示器	操作説明
1	[入力値]	濁度検出器または SS 検出器本体および
	[設定値]	検出窓をきれいに清掃してください。
2	[入力値]	濁度検出器またはSS検出器を、蒸留水
	[設定値]	またはイオン交換水などに浸漬してく
		ださい。
3	[入力値]	濁度/SS 表示モードで, △ キーを押しな
	[<i>ZERo</i> □] ◆→ [ゼロ出力信号	がらMODEキーを約3秒押し続けてくだ
	調整係数]	さい。
		ゼロ出力信号調整モードに移行し、濁度
		/SS 表示器に濁度/SS 入力値を表示, 設
		定表示器にZERollとゼロ出力信号調
		整係数を交互に表示します。
4	[入力値]	濁度検出器または SS 検出器を約 5 分
	[2€♀□□]◆→[ゼロ出カ信号	間,水温になじませた後,濁度/SS 入力
	調整係数]	値を確認してください。
		濁度/SS 入力値が 0 でない場合, △キー
		または▽キーでゼロ出力信号調整係数
		を設定し, 0 にしてください。
		ゼロ出力信号調整係数の設定範囲
		±測定レンジスパンの 5 %
		以上で、ゼロ出力信号調整は終了です。
5	[入力值]	ゼロ出力信号調整モードで, SET キーを
	[与 <i>P月</i> ハ□] ←→ [スパン出力信	押してください。
	号調整係数]	スパン出力信号調整モードに移行し、濁
		度/SS 表示器に濁度/SS 入力値を表示,
		設定表示器に 与PRN Eとスパン出力信
		号調整係数を交互に表示します。

手 順	表示器	操作説明
6	[入力値]	濁度検出器またはSS検出器の検出窓を
	[与 <i>₽ឱN</i> □] ◆→ [スパン出力信	30 秒以上完全遮光してください。 (検出
	号調整係数]	窓を汚さないよう,注意してください)
		濁度/SS 入力値(*)が測定レンジ上限値で
		ない場合, △ キーまたは ▽ キーでスパ
		ン出力信号調整係数を設定し,測定レン
		ジ上限値にしてください。
		スパン出力信号調整係数の設定範囲
		±測定レンジスパンの5%
		以上で,スパン出力信号調整は終了で
		す。
7	[入力値]	SETキーを押してください。
	[設定値]	濁度/SS表示モードに戻ります。

^{(*):} SS チェッカーTS-MxS-A をご使用の場合, 濁度/SS 入力値が 5000 になるようにスパン出力信号調整係数を設定してください。

SS チェッカーTS-MxS-A の測定レンジは, 0~50000 mg/L(カオリン濃度)です。

本器は、現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し、1/10 した値を、濁度/SS 入力値として表示しています。

測定レンジ上限値は 50000 mg/L なので、濁度/SS 入力値が 5000 になるようにスパン出力信号 調整係数を設定します。

8.2.2 ゼロ出力信号、スパン出力信号調整時のエラーについて

ゼロ出力信号およびスパン出力信号調整時のエラーを以下に示します。 SETキーを押すと、エラーコードを解除し、濁度/SS表示モードに戻ります。

表示器	エラー内容
[<i>[□□□Ч</i> □] ◆→ [入力值]	ゼロ出力信号調整中,濁度/SS 入力値
[<i>ZER□</i> □] ◆→ [ゼロ出力信号調整係数]	が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未
	満になった場合,濁度/SS 表示器に
	Ε□24 □と濁度/SS 入力値を,設定表
	示器にZERo□とゼロ出力信号調整係
	数を交互に表示します。
[[□□□□] ←→[入力値]	スパン出力信号調整中,濁度/SS 入力
[与₽召ハ□]◆→[スパン出力信号調整係	値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力
数]	値を超えた場合,濁度/SS 表示器に
	Ε□23 □と濁度/SS 入力値を,設定表
	示器に 与PRM □とスパン出力信号調整
	係数を交互に表示します。

8.3 伝送出力調整モード

伝送出力の微調整を行います。

本器は、工場出荷時に調整をしておりますが、接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。

このような場合,以下の手順で伝送出力ゼロ調整および伝送出力スパン調整を行ってください。

以下の場合、伝送出力ゼロ調整モードには移行できません。

- ・ゼロ出力信号、スパン出力信号調整中または濁度/SS 検出器校正中の場合。
- ・[設定値ロック選択(P.32)]で、Loc (ロック 1)、Loc (ロック 2)またはLoc (ロック 3)を選択した場合。

手 順	表示器	操作説明
1	[入力値]	濁度/SS 表示モード
	[設定値]	
2	[832]]	濁度/SS 表示モードで, △キーを押しな
	[伝送出力ゼロ調整係数]	がらSETキーを約3秒押し続けてくださ
		V °₀
		伝送出力ゼロ調整モードに移行し, 濁度
		/SS 表示器にPJZ を表示,設定表示
		器に伝送出力ゼロ調整係数を表示しま
		す。
3		接続機器(記録計等)の表示値を確認しな
	[伝送出力ゼロ調整係数]	がら、△キーまたは▽キーで伝送出力
		ゼロ調整係数を設定してください。
		設定範囲: 伝送出力スパンの±5.00 %
4		SETキーを押してください。
	[伝送出カスパン調整係数]	伝送出力スパン調整モードに移行し、濁
		度/SS 表示器に月山った表示,設定表
		示器に伝送出力スパン調整係数を表示
		します。
5		接続機器(記録計等)の表示値を確認しな
	[伝送出カスパン調整係数]	がら、△キーまたは▽キーで伝送出力
		スパン調整係数を設定してください。
		設定範囲: 伝送出力スパンの±5.00 %
6		MODEキーを押してください。
	[伝送出力ゼロ調整係数]	伝送出力ゼロ調整モードに戻ります。
		必要に応じて③~⑥を繰り返してくだ
7	[入力値]	伝送出力調整を終了するには、伝送出力
	[設定値]	スパン調整モードでSETキーを押してく
		ださい。
		濁度/SS 表示モードに戻ります。

9. 測定

9.1 測定を開始する

制御盤への取付け、配線、仕様設定および校正が完了しましたら、本器の電源を **ON** してください。

電源投入後,約4秒間は濁度/SS表示器に下記のキャラクタを表示します。(表 9.1-1) この間すべての出力はOFF,動作表示灯は消灯します。

その後, [バックライト点灯箇所選択(P.32)]で選択した項目を表示し, 測定を開始します。

(表 9.1-1)


測定レンジ	濁度/SS 表示器
0.0~100.0(ホルマジン度)	
0~500(ホルマジン度)	/U_5_
0~3000(ホルマジン度)	ru30
0~1000 mg/L(カオリン濃度)	[[] [] []
0~50000 mg/L(カオリン濃度)(*)	ΓU55□

- (*): SS チェッカーTS-MxS-A の測定レンジは, 0~50000 mg/L(カオリン濃度)です。 本器は,現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し, 1/10 した値を,濁度/SS 入力値として 表示しています。
 - (例) 25004 mg/L(カオリン濃度)の場合, 2500 と表示します。 25005 mg/L(カオリン濃度)の場合, 2501 と表示します。

9.2 EVT 出力について

[EVT 動作選択(P.24)]で「 U_L [温度/SS 入力下限動作),「 U_L [温度/SS 入力上限動作)または「 U_L HL (濁度/SS 入力上下限個別動作)を選択した場合,下記のように動作します。

・EVT 動作図

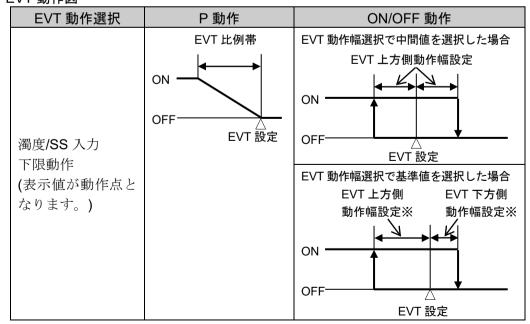

EVT 比例帯 ON 上限動作 (表示値が動作点となります。) EVT 助作幅選択で中間値を選択した場合 EVT 上方側動作幅設定 EVT 動作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 事作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 事作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 事作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 事作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 事作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 事作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 事件を関する ON ON ON	EVT 動作選択	P 動作	ON/OFF 動作
	上限動作 (表示値が動作点と	ON	EVT 上方側動作幅設定 ON OFF EVT 設定 EVT 動作幅選択で基準値を選択した場合 EVT 下方側 EVT 上方側 動作幅設定※ 動作幅設定※ ON

(図 9.2-2)

EVT 動作選択	ON/OFF 動作		
濁度/SS 入力 上下限個別動作 (表示値が動作点と なります)	EVT 動作すきま設定 ON OFF EVT上下限個別 下方側動作点設定	EVT 動作すきま設定 EVT設定 EVT上下限個別 上方側動作点設定	

(図 9.2-3)

·P動作

比例帯内で、EVT 設定値と濁度/SS 入力値の偏差に比例した操作量を出力します。


EVT 動作選択	動作説明
	濁度/SS 入力値が EVT 設定値 - EVT 比例帯よりも低い場合
濁度/SS 入力	EVT 出力を ON, 濁度/SS 入力値が比例帯内に入ると, EVT
下限動作	比例周期で EVT 出力が ON/OFF し, EVT 設定値を超えると
	EVT 出力を OFF します。
	濁度/SS 入力値が EVT 設定値 + EVT 比例帯よりも高い場合
濁度/SS 入力	EVT 出力を ON, 濁度/SS 入力値が比例帯内に入ると, EVT
上限動作	比例周期で EVT 出力が ON/OFF し, EVT 設定値を下回ると
	EVT 出力を OFF します。

・ON/OFF 動作

EVT 動作選択	動作説明
濁度/SS 入力 下限動作	濁度/SS 入力値が EVT 設定値よりも低い場合 EVT 出力を ON, 濁度/SS 入力値が EVT 設定値を超えた場合 EVT 出力を OFF します。
濁度/SS 入力 上限動作	濁度/SS 入力値が EVT 設定値よりも高い場合 EVT 出力を ON, 濁度/SS 入力値が EVT 設定値を下回った場合 EVT 出力を OFF します。

[EVT 出力 ON 時 ON 時間/OFF 時間設定(P.28)]で, ON 時間, OFF 時間を設定した場合, EVT 出力が ON になった時, 一定の周期で出力が ON/OFF します。

EVT 出力 ON 時間、OFF 時間を設定した時のタイミングチャート

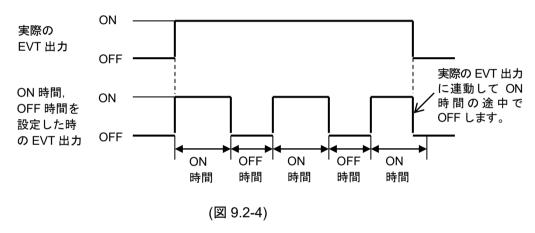

シリアル通信(オプション: C5)で、状態フラグ 1(EVT 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。

[入力異常時 EVT 出力動作選択(P.34)]の内容により、入力異常時の EVT 出力状態が異なります。

- □FF (無効)を選択した場合、入力異常時、EVT 出力を OFF します。
- ・ all (有効)を選択した場合,入力異常時,EVT 出力を保持します。

9.3 Err 出力について

[EVT 動作選択(P.24)]で*EPロU「*(Err 出力)を選択した場合, (表 9.6-1)(P.43)のエラー種別が Err 時, EVT 出力を ON します。

9.4 Fail 出力について

[EVT 動作選択(P.24)]で*F呂: L*□(Fail 出力)を選択した場合, (表 9.6-1)(P.43)のエラー種別が Fail 時、EVT 出力を ON します。

9.5 自己診断出力について

濁度検出器または SS 検出器からの自己診断出力が入力された場合,設定表示器にエラーコード € □ 1 □を表示し,自己診断出力を ON します。

ただし、校正時、ゼロ出力信号調整時またはスパン出力信号調整時、自己診断出力が 入力されても自己診断出力は **ON** しません。

濁度/SS表示モードに戻るとONします。

9.6 測定中のエラーコードについて

測定中に濁度検出器または SS 検出器の異常、断線または短絡した場合、(表 9.6-1)のように設定表示器にエラーコードを点滅表示します。

(表 9.6-1)

エラーコード	エラー 種別	内容説明	発 生
EE / /	Fail	濁度検出器または SS 検出器からの自己診断 出力が入力された場合 [9.5 自己診断出力について(P.43)]	
EE 120	Fail	濁度検出器または SS 検出器のアナログ信号 (+)(白), (-)(黒)のケーブルが断線または短絡した場合	測定時
EE 130	Err	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合	
EE 140	Err	濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合	

9.7 EVT を設定する

EVT の設定は、簡易設定モードで行います。

この設定項目は, EVT 動作設定グループ内の[EVT 設定(P.26)]と同じです。

簡易設定モードに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ② EVT の設定値を設定してください。(\triangle キーまたは ∇ キーで行い、設定値の登録は、SET キーで行います。)

キャラクタ	名 称,機能説明,設定範囲	工場出荷初期値
ESK	EVT 設定	0.0(ホルマジン度)
	・EVTの設定値を設定します。	(図 9.2-1, 9.2-2, 9.2-3)(P.40, 41)
	・[EVT 動作選択(P.24)]で,	三三(動作無し), <i>ERo岀厂</i> (Err 出力)
	または F月! L [(Fail 出力)を選	択した場合、この設定項目は表示
	しません。	
	・測定レンジ下限値~測定レン	ジ上限値(*1)(*2)

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]でド**月**□ [カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合, 測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。
- ③ SETキーを押してください。濁度/SS表示モードに戻ります。

9.8 伝送出力について

濁度/SS 入力値または MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し、電流で出力します。

伝送出力上限値と伝送出力下限値を同じ値に設定した場合, 4 mADC 固定となります。

分解能	12000
電 流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)
出力精度	伝送出力スパンの±0.3 %以内

10. 仕様

10.1 標準仕様

定格

定格目盛	入力	目盛範囲	分解能	
		0.0~100.0	0.1(ホルマジン度)	
		(ホルマジン度)	0.1(41/アイラフ及)	
	 濁度(*1)	0~500		
		(ホルマジン度)	1(ホルマジン度)	
		0~3000		
		(ホルマジン度)		
		0∼1000 mg/L	1 mg/L(カオリン濃度)	
	SS	(カオリン濃度)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		0∼50000 mg/L(*2)	 10 mg/L(カオリン濃度)	
		(カオリン濃度)	,	
	(*1): 単位選択により、ホルマジン度をカオリン濃度に変更可能			
	(*2): 現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し, 1/10 した値を濁度/SS			
	入力値として表示			
入力	製品名	メーカ	形名	
	濁度チェッカー	オプテックス	TC-100, TC-500,	
	国及テエフル	株式会社製	TC-3000	
	SS チェッカー	オプテックス	TCS-1000(E),	
	00 / 4 / //	株式会社製	TS-MxS-A	
電源電圧	形 名	AER-101-TU	AER-101-TU 1	
	 電源電圧	100∼240 V AC	24 V AC/DC	
	电冰电儿	50/60 Hz	50/60 Hz	
	許容電圧変動 範囲	85∼264 V AC	20~28 V AC/DC	

一般構造

	•	
外形寸法	$48 \times 96 \times 98.5 \text{ mm}(W \times H \times D)$	
取り付け方式	制御盤埋め込み方式(適合パネル厚み 1~8 mm)	
ケース	材質: 難燃性樹脂	6, 色: 黒
パネル	メンブレンシー	
防滴・防塵構造	前面部 IP66	
指示機構	表示器	
		11 セグメント LCD ディスプレイ 5 桁
	濁度/SS 表示器	バックライト 赤/緑/橙
		文字寸法 14.0×5.4 mm(高さ×巾)
		11 セグメント LCD ディスプレイ 5 桁
	設定表示器	バックライト 緑
	文字寸法 10.0×4.6 mm(高さ×巾)	
	 出力表示器	バーグラフ LCD ディスプレイ 22 ドット
	バックライト 緑	
	動作表示灯: バックライト 橙	
	EVT	EVT 出力(接点出力)ON 時,点灯
	T/R	シリアル通信 TX 出力(送信)時,点灯
	LOCK	設定値ロック 1, 2, 3 選択時, 点灯
設定機構	設定方式 メンフ	ブレンシートキーによる入力方式

指示性能

1日小江北	
繰り返し性	測定レンジスパンの±0.2%±1デジット(ただし, センサ精
	度は含まない)
直線性	測定レンジスパンの±0.2%±1デジット(ただし, センサ精
	度は含まない)
入力サンプリング周期	500 ms
時間精度	設定時間に対して±1%以内

標準機能

濁度/SS 検出器校正	濁度検出器または SS 検出器を、蒸留水またはイオン交換
	水などに浸漬し, [校正待ち時間設定]で設定した時間を経
	過した後、自動的に校正を行う。
ゼロ出力信号調整	濁度検出器または SS 検出器を、蒸留水またはイオン交換
	水に浸漬し、約5分間、水温になじませた後、濁度/SS入
	力値が0になるようにゼロ出力信号調整係数を設定して調
	整を行う。
スパン出力信号調整	濁度検出器または SS 検出器の検出窓を 30 秒以上完全遮
	光し、濁度/SS 入力値が測定レンジ上限値になるようにス
	パン出力信号調整係数を設定して調整を行う。

移動平均回数 濁度/SS 入力の入力値を平均する移動平均回数を設定す る。 移動平均回数設定で設定した入力値を平均し、次サンプリ ング毎に入れ替える。(図 10.1-1) 濁度/SS 検出器校正モード,ゼロ出力信号調整モードおよ びスパン出力信号調整モード時、入力移動平均機能は無効 となる。 N回移動平均 N回の入力取込値を移動平均回数で平均する。その値を入力値として使用する。 入力値取り込み値 入力値取り込み値 入力値取り込み値 入力値取り込み値 入力値取り込み値 入力値取り込み値 1回目 2回目 N-2回目 N-1回目 次サンプリングでの 入力値取り込み値 入力値取り込み値 入力値取り込み値 入力値取り込み値 入力値取り込み値 入力値取り込み値 1回目 2回目 3回目 N-2回日 N-1回目 N回目 次サンプリングは1サンプリング前の1回目の入力取込値を捨て、今回のサンプリングで取り込んだ入力値を含めた平均値を入力値として使用する。 (図 10.1-1) 自己診断出力(接点出力) 濁度検出器または SS 検出器からの自己診断出力が入力さ れた場合,設定表示器にエラーコード**E** : ! ! を点滅表示 動作 し、自己診断出力が ON する。 ただし, 校正時, ゼロ出力信号調整時またはスパン出力信 号調整時, 自己診断出力が入力されても自己診断出力は ON Lない。 濁度/SS 表示モードに戻ると ON する。 リレー接点 1a 出力 3 A 250 V AC(抵抗負荷) 制御容量 1 A 250 V AC(誘導負荷 cos Φ=0.4)

10 万回


電気的寿命

EVT 出力			
出力動作	P動作:比例帯を0.0または0以外に設定した場合		
	ON/OFF 動作: 比例帯を 0.0 または 0 に設定した場合		
	EVT 比例带	0~測定レンジスパン(*1)(*2)	
	EVT 比例周期	1~300 秒	
	EVT 上方側動作幅 EVT 下方側動作幅	0~測定レンジスパンの 20 %(*1)(*2)	
	出力上限,下限	0~100 %	
	EVT 上下限個別 上方側動作点 EVT 上下限個別 下方側動作点	測定レンジ下限値〜測定レンジ上限値 (*1)(*3) 0 または 0.0 を設定すると動作しない。	
	EVT 動作すきま	0.1~測定レンジスパンの 20 %(*1)(*2)	
	(*1): 単位および小数 (*2): [単位選択(P.23)] 場合, 測定レン なる。 (*3): [単位選択(P.23)] 場合, 測定レン	点位置は、[測定レンジ選択(P.21)]に依存。 でド R のM [カオリン濃度(mg/L)]を選択した ジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値と でド R のM [カオリン濃度(mg/L)]を選択した ジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値と	
 動作選択	なる。 下記の中からキー操作で選択		
到下选扒	下記の中からキー操作で選択 ・動作無し		
	・劉[F無] ・濁度/SS 入力下限動作(図 9.2-1)(P.40)		
	・濁度/SS 入力上限動作(図 9.2-2)(P.41)		
	・Err 出力	, , ,	
	・Fail 出力		
	・濁度/SS 入力上	下限個別動作(図 9.2-3)(P.41)	
出力	リレー接点 1a		
	制御容量	3A 250 V AC(抵抗負荷) 1A 250 V AC(誘導負荷 cos <i>Ф</i> =0.4)	
	電気的寿命	10 万回	
動作 ON 遅延タイマ	0~10000秒		
動作 OFF 遅延タイマ	0~10000 秒		
出力 ON 時 ON 時間		間を設定すると、EVT 出力が ON になっ	
/OFF 時間設定	· ·	で出力を ON/OFF させることができる。	
	[EVT 出力 ON 時間,OFF 時間を設定した時のタイミング チャート(図 9.2-4)(P.42)]		

伝送出力機能

	1		
伝送出力	濁度/SS 入力値または MV の何れかを入力サンプリング毎		
	にアナログ量に変換し電流で出力する。		
	伝送出力上限値と伝送出力下限値を同じ値に設定した場		
	合, 4 mA DC 固定	となる。	
	分解能	12000	
	電 流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)	
	出力精度	伝送出力スパンの±0.3 %以内	
伝送出力調整	伝送出力ゼロ調整	および伝送出力スパン調整で、伝送出力	
	の微調整を行うこ	とができる。	
校正時伝送出力	校正時の伝送出力	の出力状態を選択することができる。	
状態選択	直前値ホールド:校正を行う直前の値を保持し出力する。		
	設定値ホールド: [校正時伝送出力設定値ホールド]で設		
	定した値を出力する。		
	測定値	: 校正時の測定値を出力する。	
出力信号調整時伝送	出力信号調整時の伝送出力の出力状態を選択することが		
出力状態選択	できる。		
	直前値ホールド:出力信号調整を行う直前の値を保持し		
	出力する。		
	設定値ホールド	:[出力信号調整時伝送出力設定値ホー	
		- ルド]で設定した値を出力する。	
	測定値	: 出力信号調整時の測定値を出力する。	

絶縁・耐電圧

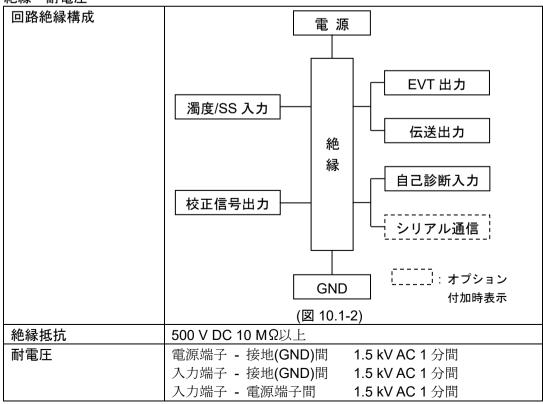

付属機能

付属機能			
設定値ロック	ロック 1: 全設定値を変更できない	いようロックする。	
	ロック 2: EVT 設定値以外の全設:	定値を変更できないよ	
	うロックする。		
	ロック 3: 測定レンジ選択, 単位過		
	出力信号設定,スパン出力信号設定,濁度/SS		
	検出器校正、伝送出力ゼロ調整および伝送出力		
	スパン調整を除く全設定値を一時的に変更でき		
	る。 		
		発性 IC メモリーに書き	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		で切ると前の値に戻る。	
濁度/SS 入力センサ補 エ	測定したい箇所に濁度検出器また		
正	ない時、濁度検出器または SS 検出		
	入力値と測定箇所の濁度/SS 入力値	· ·	
	このような時にセンサ補正値を設定		
	/SS 入力値を希望する濁度/SS 入力	7個に合わせることか (*)	
	きる。 ただし, センサ補正値にかかわらす	ド 測字1ハバカで右幕	
	たたし, ピンリ 補正値にががわり。 設定範囲: ±測定レンジスパンの 1	*	
 測定レンジ外			
別にレンンが		勿口, 一 60ッよ ノ (こな/)・	
	する。		
	海市/00 丰元架	設宁丰	
	濁度/SS表示器	設定表示器	
	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相		
	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相 当の濁度/SS 入力値を超えた場	E□ 13□を点滅表示	
	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入	E□ 13□を点滅表示	
	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示	E日 13日を点滅表示	
	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当	E日 13日を点滅表示	
	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示	E 14 を点滅表示	
	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場	E 14 を点滅表示	
停電対策	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入	E 14 を点滅表示 E 14 を点滅表示	
停電対策自己診断	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示	E 13 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。	
	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示不揮発性 IC メモリーで設定データ	E 13 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。	
	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示不揮発性 IC メモリーで設定データウォッチドックタイマで CPU を監	E 13 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。 視し,異常時は計器を初	
自己診断	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 不揮発性 IC メモリーで設定データウォッチドックタイマで CPU を監期状態にする。	E 13 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。 視し,異常時は計器を初	
自己診断	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示不揮発性 IC メモリーで設定データウォッチドックタイマで CPU を監期状態にする。電源投入後,約4秒間は濁度/SS 表表の	E 13 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。 視し、異常時は計器を初 表示器に下記のキャラク 濁度/SS 表示器	
自己診断	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示不揮発性 IC メモリーで設定データウォッチドックタイマで CPU を監期状態にする。電源投入後,約4秒間は濁度/SS 表タを表示する。	E 14 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。 視し,異常時は計器を初 表示器に下記のキャラク	
自己診断	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 不揮発性 IC メモリーで設定データウォッチドックタイマで CPU を監期状態にする。 電源投入後,約4秒間は濁度/SS タを表示する。 測定レンジ	E 13 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。 視し、異常時は計器を初 表示器に下記のキャラク 濁度/SS 表示器	
自己診断	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示不揮発性 IC メモリーで設定データウオッチドックタイマで CPU を監期状態にする。電源投入後,約4秒間は濁度/SS 表タを表示する。 別定レンジの0.0~100.0(ホルマジン度)	E 13 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。 視し,異常時は計器を初 表示器に下記のキャラク 濁度/SS 表示器	
自己診断	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合, 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 不揮発性 IC メモリーで設定データウォッチドックタイマで CPU を監期状態にする。電源投入後,約4秒間は濁度/SS 表タを表示する。	E 13 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。 視し、異常時は計器を初 表示器に下記のキャラク 濁度/SS 表示器 「U 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
自己診断	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を超えた場合, 20.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示 高.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値を点滅表示不揮発性 IC メモリーで設定データウォッチドックタイマで CPU を監期状態にする。電源投入後,約4秒間は濁度/SS タを表示する。	E 13 を点滅表示 E 14 を点滅表示 をバックアップする。 視し,異常時は計器を初 表示器に下記のキャラク 濁度/SS 表示器 「U 1 5 1 「U 5 1 「U 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

濁度/SS 表示色切替	濁度/SS 表示器の色を選択す	る。	
選択	[濁度/SS 表示色切替選択 (P.33)]の選択項目	濁度/SS 表示器の表示色	
	6RN	緑	
	REd	赤	
	oRG	橙	
	rugro	濁度/SS 連動表示色切替	
	濁度/SS 連動表示色切替		
	[濁度/SS表示色切替基準值設	` /	
	色切替範囲設定(P.33)]に連動		
	・濁度/SS 入力値が濁度/SS		
	/SS 表示色切替範囲設定よ	. ,	
	・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示免却抹袋囲む字内		
	/SS 表示色切替範囲設定内の時: 緑 ・濁度/SS 入力値が濁度/SS 表示色切替基準値設定+濁度		
	・ 個及/35 人力値が個及/35 表示色切替基準値放足+ 個及 /SS 表示色切替範囲設定より高い時: 赤		
	橙緑赤		
	\longleftrightarrow	△ :濁度/SS 表示色切替基準	
	Hys Hys	Hys: 濁度/SS 表示色切替範囲	
	(図 10.1-3)		
バーグラフ表示選択	[バーグラフ表示選択(P.34)]で	ヾ 「 ₽o「 □ (伝送出力)を選択し	
	た場合、出力量に応じてバー	グラフが点灯する。	
	-5~105% のスケールとなり,		
	示灯が増加しながら点灯する	0	
	出力量 50%の場合		
		00000	
	-5% 50%	105%	
	出力量に合わせて右方向に	増加します。	
	(図 10.1-4)		

その他

消費電力	約 8 VA
周囲温度	0~50 ℃
周囲湿度	35~85 %RH (ただし、結露しないこと)
質 量	約 280 g
付属品	単位銘板 1シート 取付金具 1組 取扱説明書 1部 検査成績書 1部 外部抵抗器 1個
別売品	パワーサプライ(推奨品) 12 V DC: S8VS-01512(オムロン株式会社製) 24 V DC: S8VS-01524(オムロン株式会社製)

10.2 オプション仕様

シリアル通信(オプション記号: C5)

ノリアル通信(オフション記号: C5)				
シリアル通信	外部コンピュータから次の操作を行う。			
	(1) 各種設定値の読み取りおよび設定			
	(2) 濁度/SS 入力値,状態の読み取り			
	(3) 機能の変更、調整			
	(4) ユーザ保存領	域の読み取	りおよび設定	
ケーブル長	1.2 km(最大) ケ	ーブル抵抗	直 50 Ω以内	
	(終端抵抗:無し	または両側に	- 120 Ω以上)	
通信回線	EIA RS-485 準拠	<u>L</u>		
通信方式	半二重通信			
通信速度	9600, 19200, 384	400 bps をキ	一操作により選	
同期方式	調歩同期式			
符号形式	ASCII, バイナリ			
 通信プロトコル	神港標準, MODE	BUS ASCII,	MODBUS RTU	をキー操作に
通信プロドコル	より選択			
データビット/	8 ビット/無し, 7	7 ビット/無し	、, 8 ビット/偶	数, 7 ビット/
パリティ	偶数, 8 ビット/岩			4作により選択
ストップビット	1ビット,2ビッ	トをキー操作	乍により選択	
エラー訂正	コマンド再送			
	パリティチェック,チェックサム(神港標準プロトコル),			
エラー検出	LRC(MODBUS プロトコル ASCII), CRC-16(MODBUS プロ			
	トコル RTU)			
データの構成	通信	神港標準	MODBUS	MODBUS
	プロトコル	17/215-	ASCII	RTU
	スタートビット		1ビット	1ビット
	データビット	7 ビット	7 ビット	8ビット
			(8 ビット)	
			選択可能	
	パリティ	偶数	偶数(無し,	無し(偶数,
			奇数)	奇数)
			選択可能	選択可能
	ストップビット	1ビット	1ビット	1ビット
			(2 ビット)	(2 ビット)
			選択可能	選択可能

11. 故障かな?と思ったら

お客様がご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち、下記に示す内容 の確認を行ってください。

11.1 表示について

現象・本器 の状態など	推定故障個所	対 策
濁度/SS 表示器	[バックライト表示時間設定	表示器消灯中,いずれかのキーを押
および設定表示	(P.33)]で,設定した時間が経	すと点灯します。
器が消灯してい	過していませんか?	適切なバックライト表示時間設定
る。		値を設定してください。
設定表示器が消	[設定表示器表示選択(P.34)]で	どうだ (EVT 設定)を選択してく
灯している。	- - - -(表示無し)を選択し	ださい。
	ていませんか?	
設定表示器に	濁度検出器またはSS検出器	濁度検出器またはSS検出器の修
[E= / /]が	が故障していませんか?	理が必要です。
点滅している。		お手数ですが、弊社営業所までご
		連絡ください。
	濁度検出器またはSS検出器	正しく配線してください。
	のケーブルが、正しく配線さ	
	れていますか?	
設定表示器に	濁度検出器またはSS検出器	濁度検出器またはSS検出器のケ
[<i>E - 12</i>]が	のアナログ信号(+)(白), (-)(黒)	ーブルを確認してください。
点滅している。	のケーブルが断線または短絡	
	していませんか?	
設定表示器に	濁度検出器またはSS検出器	濁度検出器またはSS検出器の修
[E= /3]]が	が故障していませんか?	理が必要です。
点滅している。		お手数ですが、弊社営業所までご
		連絡ください。
	濁度検出器または SS 検出器	正しく配線してください。
	のケーブルが、正しく配線さ	
	れていますか?	
設定表示器に	濁度検出器またはSS検出器	濁度検出器またはSS検出器の修
[E - 14]jji	が故障していませんか?	理が必要です。
点滅している。		お手数ですが、弊社営業所までご
		連絡ください。
	濁度検出器またはSS検出器	正しく配線してください。
	のケーブルが、正しく配線さ	
	れていますか?	
	濁度検出器またはSS検出器	付属の抵抗器を4.3 配線例 (P.15)
	の信号がノイズの影響を受け	を参考に追加してください。
	ていませんか?	

現象・本器の比較など	推定故障個所	対 策
の状態など	海岸や山切さたは50 や山切	海库松山県ナたけCC松山県の板
設定表示器に [E]	濁度検出器またはSS検出器 が故障していませんか?	濁度検出器またはSS検出器の修 理が必要です。
点滅している。	一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	お手数ですが、弊社営業所までご
点機している。		連絡ください。
	海库松山明さなは50 2220日明	正しく配線してください。
	濁度検出器またはSS検出器 のケーブルが,正しく配線さ	正しく的家してくたさい。
 設定表示器に	れていますか? 濁度検出器またはSS検出器	 濁度検出器または SS 検出器の修
	一	
	一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	理が必要です。 お手数ですが,弊社営業所までご
点滅している。		
	 	連絡ください。
	個及便山番または 33 便山番 のケーブルが、正しく配線さ	正しく配線してください。
	のグーノルが、正しく配縁さ	
濁度/SS表示器	海度検出器またはSS検出器	海库松山四さたはCC松山四の松
	TO TO THE TAX TO THE	濁度検出器またはSS検出器の検
に[EE23]と	の検出窓を完全遮光していま	出窓を30秒以上完全遮光して、再
濁度/SS入力値	すか ? 	度スパン出力信号調整を行ってく
を交互に表示し	海岸や川明された60や川明	ださい。
ている。	濁度検出器またはSS検出器	濁度検出器またはSS検出器の修
	が故障していませんか ? 	理が必要です。
		お手数ですが、弊社営業所までご
	温度松山明さたは50 松山明	連絡ください。
	濁度検出器またはSS検出器 のケーブルが,正しく配線さ	正しく配線してください。
濁度/SS表示器	れていますか? 濁度検出器またはSS検出器	適度検出器またはSS検出器の検
個及/33表小器 に[E -2 4]と		出窓を洗浄して、再度ゼロ出力信
	の検出窓が汚れていません ***********************************	
濁度/SS入力値 を交互に表示し	か? 濁度検出器またはSS検出器	号調整を行ってください。 濁度検出器またはSS検出器の修
で父互に表示している。		理が必要です。
C 4	1/2-12/14 していませんか!	お手数ですが、弊社営業所までご
		連絡ください。
	 濁度検出器または SS 検出器	正しく配線してください。
	個及便山船または30 便山船 のケーブルが、正しく配線さ	
	のケーノルが、正しく配縁さ	
温度/SS表示器	内部メモリの異常です。	 お手数ですが,弊社営業所までご
個及135衣小品 に[Err /]]を	r jpp/ ピクツ共前しり。	連絡ください。
表示している。		
女小し (いる。		

11.2 キー操作について

12 イ 保育とり	-	
現象・本器 の状態など	推定故障個所	対 策
. –		[
全設定値が変更	[設定値ロック選択(P.32)]で,	(ロック解除)をしてくだ
できない。	Locド (ロック 1)を選択して	さい。
△, ▽キーで	いませんか?	
値が変わらな		
い。		
EVT 設定以外の	[設定値ロック選択(P.32)]で,	- - - - (ロック解除)をしてくだ
設定ができな	Lomド♂(ロック 2) を選択して	さい。
٧١ _°	いませんか?	
△, ▽キーで		
値が変わらな		
٧١ _°		
ゼロ出力信号調	[設定値ロック選択(P.32)]で,	(ロック解除)をしてくだ
整モードまたは	Lock I(ロック 1), Lock?	さい。
濁度/SS 検出器	(ロック 2)またはLocバ∃(ロ	
校正モードに移	ック 3)を選択していません	
行できない。	カ•?	
伝送出力ゼロ調	[設定値ロック選択(P.32)]で,	- - - - (ロック解除)をしてくだ
整モードに移行	Lock I(ロック 1), Lock?	さい。
できない。	(ロック 2)またはLocに∃(ロ	
	ック 3)を選択していません	
	カ•?	
	ゼロ出力信号、スパン出力信	ゼロ出力信号、スパン出力信号調
	号調整中または濁度/SS 検出	整後または濁度/SS検出器校正後,
	器校正中ではありませんか?	濁度/SS 表示モードに戻り, 伝送
		出力調整を行ってください。

12. キャラクター覧表

下記にキャラクタ一覧を示します。データの控えにお使いください。

12.1 設定グループ一覧

キャラクタ	設定グループ	参照項目
F.N.E.	濁度/SS 入力機能設定グループ	12.5 項(P.57~58)
EνΓ.Φ	EVT 動作設定グループ	12.6 項(P.58~59)
rra'-	伝送出力設定グループ	12.7 項(P.59~60)
c.dMM	通信機能設定グループ	12.8 項(P.60)
ar.e.r	固有機能設定グループ	12.9 項(P.61)

12.2 濁度/SS 検出器校正モード

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
SENER	濁度/SS 検出器校正		
月 点 ごっ□(*)	[校正待ち時間設定]で設定した時間]を経過した後, 自動的に	
	校正を開始します。		
	校正中は,濁度/SS 表示器に <i>E R L</i>		
	Rd┛≒ Ⅲを表示し、校正信号出力を	を 3 秒間 ON します。	
	校正が終了すると、濁度/SS 表示器	器に c RL	
	器に������を表示し、校正信号は	出力を OFF します。	

^{(*): 『}およい と校正待ち時間を交互に表示します。

12.3 ゼロ出力信号、スパン出力信号調整モード

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
[入力値]	ゼロ出力信 号 調整係数	0.0	
ZER==(*1)	測定レンジスパンの±5%		
[入力值]	スパン出力信号調整係数	0.0	
5PRN_(*2)	測定レンジスパンの±5%		

^{(*1):} ZERa とゼロ出力信号調整係数を交互に表示します。

12.4 伝送出力調整モード

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
RUZ	伝送出力ゼロ調整係数	0.00 %	
	伝送出力スパンの±5.00 %		
RJ'	伝送出カスパン調整係数	0.00 %	
	伝送出力スパンの±5.00 %		

^{(*2):} 与PRN回とスパン出力信号調整係数を交互に表示します。

12.5 簡易設定モード

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
Ehr	EVT 設定	0.0(ホルマジン度)	
$\Box\Box\Box\Box\Box\Box$	測定レンジ下限値~測定レンジ上限値(*1)(*2)		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。

12.6 濁度/SS 入力機能設定グループ

キャラクタ	名 称	設定範囲	工場出荷初期値	データ
MRNG	測定レンジ選択		0.0~100.0	, , ,
1000	MILLOJOZIN	•	(ホルマジン度)	
	選択項目	測定レンジ	形 名	
	□ 10Q0	0.0~100.0	濁度チェッカー	
		(ホルマジン度)	TC-100	
	500	0~500	濁度チェッカー	
		(ホルマジン度)	TC-500	
	□3000	0~3000	濁度チェッカー	
		(ホルマジン度)	TC-3000	
		0∼1000 mg/L	SS チェッカー	
		(カオリン濃度)	TCS-1000(E)	
		$0{\sim}50000$ mg/L	SS チェッカー	
		(カオリン濃度)(*1)	TS-MxS-A	
dFcF	移動平均回数設	· :定	20 回	
20	1~120 回		20 H	
FILI	- ' '	ィルタ時定数設定	0.0 秒	
0.0	0.0~10.0 秒		0.0	
[Uha	濁度/SS 入力セ		0	
		スパンの 10 %(*2)(*3)		
∈ RL [校正待ち時間設	, , , , ,	1分	
	0~10 分			
UNI F	単位選択		ホルマジン度	
FoRN	FORM : 1	マルマジン度		
	KA⊡NE: ≾	カオリン濃度(mg/L)		
SPRNO	スパン設定	, , ,	100.0(ホルマジン度)	
□ 1000	(表 12.6-1)(P.	58)		

- (*1): SS チェッカーTS-MxS-A の測定レンジは、 $0\sim50000 \text{ mg/L}(カオリン濃度)$ です。 本器は、現在の濁度/SS 入力値の一の位を四捨五入し、1/10 した値を、濁度/SS 入力値として表示しています。
 - (例) 25004 mg/L(カオリン濃度)の場合, 2500 と表示します。 25005 mg/L(カオリン濃度)の場合, 2501 と表示します。
- (*2): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
- (*3): [単位選択(P.23)]で $\[F_a \] \[[カオリン濃度(mg/L)] \] を選択した場合、測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)] で設定した値になります。$

(表 12.6-1)

121			
測定レンジ選択	単位選択	設定範囲	工場出荷初期値
0.0~100.0	カオリン濃度	0.0~900.0	100.0(ホルマジン度)
(ホルマジン度)	(mg/L)	(ホルマジン度)	
0~500		0~9000	500(ホルマジン度)
(ホルマジン度)		(ホルマジン度)	
0~3000		0~9000	3000(ホルマジン度)
(ホルマジン度)		(ホルマジン度)	

12.7 EVT 動作設定グループ

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
EVEF	EVT 動作選択	動作無し	
	: 動作無し		
	「 <u></u> 」_ L _ : 濁度/SS 入力下限動作		
	「U_H□: 濁度/SS 入力上限動作		
	<i>ERoU「</i> :Err 出力		
	FAI L□:Fail 出力		
	「U_HL: 濁度/SS 入力上下限個!		
EHK	EVT 設定	0.0(ホルマジン度)	
	測定レンジ下限値〜測定レンジ上	, ,, ,	
EP	EVT 比例帯設定	0.0(ホルマジン度)	
	測定レンジ下限値〜測定レンジ上	限値(*1)(*2)	
ERSI	EVT リセット設定	0.0(ホルマジン度)	
0.0	測定レンジスパンの±10 %(*1)(*3)		
Ed! F□	EVT 動作幅選択	基準値	
5d!F□	<i>cd! F</i> □:中間値		
	らd! F □:基準値	T	
EdFo	EVT 上方側動作幅設定	1.0(ホルマジン度)	
	0~測定レンジスパンの 20 %(*1)(*:	3)	
EdFU□	EVT 下方側動作幅設定	1.0(ホルマジン度)	
	0~測定レンジスパンの 20 %(*1)(*3	3)	
EaNT	EVT 動作 ON 遅延タイマ設定	0秒	
	0~10000 秒		
EaFT	EVT 動作 OFF 遅延タイマ設定	0秒	
	0~10000 秒		
Ec	EVT 比例周期設定	30 秒	
30	1~300 秒		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で $\[\beta \] \sim \mathbb{R}$ [カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合、測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。
- (*3): [単位選択(P.23)]でド β α β [カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合,測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
EoLH	EVT 出力上限設定	100 %	
III 100	EVT 出力下限值~100 %		
EoLL	EVT 出力下限設定	0 %	
	0%~EVT出力上限值		
ooNF 🗆	EVT 出力 ON 時 ON 時間設定	0秒	
	0~10000 秒		
ooFf[]	EVT 出力 ON 時 OFF 時間設定	0秒	
	0~10000 秒		
E_L	EVT 上下限個別下方側動作点設定	0.0(ホルマジン度)	
	測定レンジ下限値〜測定レンジ上[限値(*1)(*2)	
E_H	EVT 上下限個別上方側動作点設定	0.0(ホルマジン度)	
0.0	測定レンジ下限値〜測定レンジ上	限値(*1)(*2)	
E_HY	EVT 動作すきま設定	1.0(ホルマジン度)	
	0.1~測定レンジスパンの 20 %(*1)	(*3)	

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択(P.21)]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で β α β [カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合、測定レンジ上限値は[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。2
- (*3): [単位選択(P.23)]で**ド**層 α N [カオリン濃度(mg/L)]を選択した場合,測定レンジスパンは[スパン設定(P.23)]で設定した値になります。

12.8 伝送出力設定グループ

キャラクタ	名 称,	設定範囲	工場出荷初期値	データ
[FRON	伝送出力選択		濁度/SS 伝送	
ru		1.450 1.10		
	MV	: EVT MV 伝送		
ΓRLH□	伝送出力上限設!	定	濁度/SS 伝送:	
□ 1000			100.0(ホルマジン度)	
			MV 伝送:100.0 %	
			測定レンジ上限値(*1)(*2)	
		: 伝送出力下限値~		
[FRLL	伝送出力下限設:	定	濁度/SS 伝送:	
			0.0(ホルマジン度)	
			MV 伝送:0.0 %	
			~伝送出力上限値(*1)	
		: 0.0 %~伝送出力」		
[校正時伝送出力:		直前値ホールド	
ЬЕЯН□	bEFH□	`	で正を行う直前の値を保	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	持し、出力します。	,	
	\ \EFH□	\ <u>-</u>	交正時伝送出力設定値ホース なんかい	
	PVH	_	こした値を出力します。)	
TR5E		:側足旭(牧上時の側	定値を出力します。)	
	校正時伝送出力 設定値ホールド	····	濁度/SS 伝送: 0.0(ホルマジン度)	
	改定値が から		MV 伝送:0.0 %	
	濁度/SS 伝送	・測定レンジ下限値~	<u>- (MV </u>	
		: 0.0~100.0 %	(1)(2)	
ZPc 5		<u></u>	直前値ホールド	
<i>БЕЕН</i>	bef#		力信号調整を行う直前	
		の値を保持し、出		
	<i>≒EГH</i> □		出力信号調整時伝送出力	
			定]で設定した値を出力	
		します。)	-	
	PVH	: 測定値(出力信号調	整時の測定値を出力し	
		ます。)		
ZP4E	出力信号調整時代		濁度/SS 伝送:	
	設定値ホールド	設定	0.0(ホルマジン度)	
			MV 伝送:0.0 %	
			~測定レンジ上限値(*1)(*2)	
	MV 伝送	: 0.0~100.0 %		

- (*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択]に依存します。
- (*2): [単位選択(P.23)]で (ドロスター) (アルスター) (アルスター) (アルスター) で選択した場合、測定レンジ上限値は (アルスター) で設定 (P.23)] で設定した値になります。

12.9 通信機能設定グループ

シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合,このグループは表示しません。

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ
EMSL	通信プロトコル選択	神港標準	
NoML	NoML□:神港標準		
	Mod用□: MODBUS ASCII モート	*	
	<i>ModR</i> □: MODBUS RTU モード		
EMNO	機器番号設定	0	
	0∼95		
cM5P	通信速度選択	9600 bps	
95	□□□ 55 : 9600 bps		
	<i>∐⊟ /໘⋛</i> : 19200 bps		
	<i>□□∃8Ч</i> :38400 bps		
_MFΓ	データビット/パリティ選択	7 ビット/偶数	
7EKN_	<i>₿№₀№□</i> :8ビット/無し		
	アパ₀ №□: 7 ビット/無し		
	<i>₿EにN</i> □:8ビット/偶数		
	7EドN□:7ビット/偶数		
	<i>₿odd</i> □:8ビット/奇数		
	<i>7odd</i> □:7ビット/奇数		
=M5F	ストップビット選択	ストップビット1	
	1:ストップビット1		
	□□□□ 🗗 : ストップビット2		

12.10 固有機能設定グループ

キャラクタ	名 称,設定範囲	工場出荷初期値	データ	
Lock	設定値ロック選択	ロック解除		
	- - - - : ロック解除			
	Lock I: ロック 1			
	Lock2:ロック2			
	Lock3: ロック3			
<i>b</i> KL/∏	バックライト点灯箇所選択	全点灯		
RLL 🗔	ALL : 全点灯			
	「U」」: 濁度/SS 表示器			
	与E「 ∷∷」:設定表示器			
	月虚□□□ : 動作表示灯			
	「リー「□: 濁度/SS 表示器+設定表示器			
	「UR」: 濁度/SS 表示器+動作表示灯			
. =:::::	与E「月 」: 設定表示器+動作表示以			
colR	濁度/SS 表示色切替選択	赤		
REd	SRN□□:緑			
	REd : 赤			
	□ 25	t: t:		
cLP	『日本』: 濁度/SS 連動表示色切り ※ 第 第 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
100	濁度/SS 表示色切替基準値設定	10.0(ホルマジン度)		
	0.0~測定レンジ上限値(*1)(*2)	0.4(土 1. 一 2) (库)		
cLR5	濁度/SS 表示色切替範囲設定	0.1(ホルマジン度)		
	0.1~測定レンジ上限値(*1)(*2)	0.7		
aPrmiii iiii d	バックライト表示時間設定	0分		
	0~99分	+; → fmr)		
<i>58751</i>	バーグラフ表示選択	表示無し		
	「 Po「 」: 伝送出力	/mt. 254		
: NERR	入力異常時 EVT 出力動作選択	無効		
oFF	_ oFF : 無効 - ^ f : ★			
11 1 17(***)	のパニニニ:有効	⇒二 仁 1		
81 5P	設定表示器表示選択	表示無し		
	Eらい: EVT 設定			

(*1): 単位および小数点位置は, [測定レンジ選択]に依存します。

(*2): [単位選択(P.23)]で $\begin{align*} (F.23) \end{align*} (F.23) \end{align*} で (F.23) \end{align*}$

12.11 エラーコード一覧

下記エラー発生時、エラーコードを濁度/SS 表示器または設定表示器に点滅表示します。

表示器	エラー コード	エラー 種別	内容説明	発 生	
	E=	Fail	濁度検出器または SS 検出器から の自己診断出力が入力された場合		
	EB 120	Fail	濁度検出器または SS 検出器のア ナログ信号(+)(白), (-)(黒)のケーブ ルが断線または短絡した場合	測定時	
	EE 130	Err	濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相 当の濁度/SS 入力値を超えた場合	例是时	
	EE IH	Err	濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当 の濁度/SS 入力値未満になった場 合		
設定表示器	E⊟2 (□	Fail	校正中、濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が約 2 mA DC にならなかった場合 (校正信号出力が ON から OFF になる前、濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 1~3 mA DC 以内であれば正常、その範囲外であれば異常と判断し、エラーコードを表示します。) 校正が終了した後、濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 4 mA DC に戻らなかった場合 (校正信号出力が ON から OFF になって 5 秒経過後、濁度検出器または SS 検出器からの出力信号が 3.5~4.5 mA DC 以内であれば正常、その範囲外であれば異常と判断し、エラーコードを表示します。	校正時	
海库/00 + - 111	EE230	Err	スパン出力信号調整中, 濁度/SS 入力値が 20.5 mA DC 相当の濁度 /SS 入力値を超えた場合	=m ±6++	
濁度/SS 表示器	EE240	Err	ゼロ出力信号調整中, 濁度/SS 入力値が 3.5 mA DC 相当の濁度/SS 入力値未満になった場合	調整時	

・・・お問い合わせは・・・

本器について不明な点がございましたら、大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上、 お買い上げいただきました販売店、または弊社営業所へお問い合わせください。

(例)

・形 名 AER-101-TU ・計器番号 No. 194F05000

なお,動作上の不具合については、その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

Shinho 神港テクノス株式会社

本 社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号 TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993

[URL] https://shinko-technos.co.jp/

大阪営業所 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号 TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991

[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

東京営業所

名古屋営業所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1 メトロポリタンプラザビル 14 階 TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562

〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3番 CS 東外堀ビル 402 号室

TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

福 岡 TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446