

ハイブリッド記録計
HR-706(打点式)

取扱説明書

Shinko

ハイブリッド記録計を安全にご使用いただくために

このたびは、ハイブリッド記録計 HR-706(以下、本器)をお買い上げいただきありがとうございました。
本器の全機能を有効的に、かつ正しくお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書(以下、本書)を十分に
ご理解いただいてからお使いいただきますようお願いいたします。

また、製造者が指定する方法以外で本機器を使用しないでください。本機器を取扱説明書に指定された方法以
外で使用すると、本機器の保護機能を損なう恐れがあります。

本器には、安全にご使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

| シンボルマークについて | |
|---|--|
|  | “取扱注意”を示しています。人体および本器を保護するために、本書を参照する必要がある場所に付いています。 |
|  | “保護接地端子”を示しています。本器を操作する前に、必ず接地してください。 |
|  | “感電注意”を示しています。従わないと感電の恐れがある場所に付いています。 |

本器取扱い上の安全を確保するため、
下記の注意事項および本文の注意事項を必ずお守りください。

警告

| | |
|-------|--|
| 全般 | (1) 感電防止のため、配線は必ず本器を元電源から切り離してから行ってください。 (2) システムへ組み込んで使用時、本機器の故障または外部要因による異常発生によってシステムに影響を及ぼすことが予想される場合はシステムの安全性を確保するための予防措置を講じてください。 (3) 機器開口部に異物が入り込まない様に予防措置を講じてください。 |
| 保護接地 | (1) 感電防止のため、必ず保護接地をしてから本器に通電してください。 (2) 保護接地線を切断したり、保護接地の結線を外さないでください。 |
| 電源 | (1) 本器の電源電圧が供給電源の電圧に一致していることを確認してください。 定格電源電圧 : 100-240VAC 使用電圧範囲 : 85-264VAC 電源周波数 : 50/60Hz 消費電力 : 30VA max (2) 保護カバーを付けてから、本器に通電してください。 (3) 本機に使用している電源モジュールは EN60950 に適合しています。 |
| 使用環境 | (1) 可燃性、爆発性のガス、腐食性ガスのある場所、水、水蒸気がかかる場所では、本器を動作させないでください。 (2) 下記に示す環境でご使用ください。 設置場所 : 屋内 高度 : 2000m 以下 周囲温度 : 0~50°C 周囲湿度 : 20~80%RH(結露無きこと) 過電圧カテゴリ : カテゴリ II 許容汚染度 : 汚染度 2 |
| 入出力配線 | 電源をOFFにしてから、入出力線の配線を行ってください。 |



注意

入出力配線

空き端子は中継等の別用途に使用しないでください。

機器内部

本器内部のスイッチ等を触らないでください。また内器の交換、プリント板の交換等の操作は行わないでください。上記操作を行った場合、動作の保証は出来ません。必ずお買い求めの販売店、または当社販売員にご連絡ください。

輸送(移動)

本器または本器を組み込んだ装置等を輸送(移動)する場合は、ドアの開閉、内器の飛び出しに対する防止措置を施してください。

[注意]

取扱説明書

- (1) 本書は必ず最終的にご使用のお客様にお届けください。
- (2) 本器の取扱いは、必ず本書を読んでから行ってください。
- (3) 内容に不審な点や誤り、記載漏れ等ありましたら、お手数ですが当社販売員までご連絡ください。
- (4) 本書は、読み終わりましたら本器の近くに大切に保管しておいてください。
- (5) 万一紛失または汚損した場合は、お買い求めの販売店または当社販売員にご連絡ください。
- (6) 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

設置

- (1) 本器の設置時は安全靴、ヘルメット等の防護具を使用し、安全に留意してください。
- (2) 設置した本器に足を掛けたり、乗ったりすることは危険ですのでおやめください。

保守

当社サービスマンまたは当社の了解を得た者以外の方は内器、ユニット、プリント板等の取外し、分解をしないでください。

廃棄

- (1) 交換した電池は正しい方法で廃棄してください。
- (2) 保守品および交換部品等のプラスチックは焼却しないでください。有毒ガスが発生する場合があります。

清掃

- (1) 本器の表面の清掃は乾布で拭いてください。
- (2) 有機溶剤は使用しないでください。
- (3) 清掃は無通電で行ってください。

改訂

本書は予告無く改訂される場合があります。

[輸出貿易管理令に関する御注意]

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう、最終用途や最終客先を調査してください。

尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

取扱説明書ガイド

本器の取扱説明書は下記のように構成されています。

| 項 | 名称 | 図番 | 説明 |
|---|---------------------------------|----------|---|
| 1 | ハイブリッド記録計 HR-706(打点式)取扱説明書 | No.HR71J | 設置、配線、基本操作から通常ご使用いただくための設定・運転等について説明してあります。 |
| 2 | ハイブリッド記録計 HR-706(打点式)通信取扱説明書 | No.HR7CJ | 通信機能を使用して記録計の各データを読み書きする方法について説明してあります。 |

本書 ⇨

本書の利用方法

利用方法

本書は、以下に示す「注意事項」「目次」「第1章～第11章」から構成されています。

ご使用時の目的に応じて、該当箇所を読んでください。

| 章およびタイトル | ご購入時 および設置時 | 初期設定時 および 設定変更時 | 日常の操作時 | 通信機能 使用時 | 保守時および トラブル発生時 |
|------------------|----------------|-----------------------|--------|-------------|-------------------|
| 注意事項(1 ページ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 第1章 はじめに | ◎ | | | | |
| 第2章 各部の名称 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 第3章 設置 | ◎ | | ○ | | |
| 第4章 配線 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第5章 運転準備 | | ○ | ◎ | | |
| 第6章 運転 | | ○ | ◎ | | |
| 第7章 本器の設定 | | ◎ | | ○ | ○ |
| 第8章 通信 | | | | ◎ | |
| 第9章 保守 | | | | | ◎ |
| 第10章 トラブルシューティング | | ○ | | | ◎ |
| 第11章 仕様 | ○ | ○ | | | ○ |

◎: 必ず読んでください。

○: 必要に応じて読んでください。

初期設定チェックリスト

下記チェックリストは、設置、配線および運転準備のあと、運転前に最低限必要な設定項目です。

各チェック項目を確認してください。

| | チェック項目および説明 | 初期値 | 参照ページ |
|---|---|--|---------|
| 1 | レンジの設定 レンジの設定を確認してください。 | ±10mV DC (全チャンネル) | P.44～46 |
| | 次の場合、スケーリング設定が必要です。 ・入力を任意の物理量に変換したい場合。 ・熱電対、測温抵抗体で小数点位置を変更したい場合。 ・単位を変更したい場合。 | スケーリング 0～100.0 (単位℃) (全チャンネル) | P.47～48 |
| 2 | 単位の設定 単位を確認してください。 | 単位 ℃ (全チャンネル) | P.57～58 |
| 3 | 記録紙送り速度の設定 記録紙送り速度を確認してください。 | 第1 記録紙送り速度: 20mm/h 第2 記録紙送り速度: 20mm/h | P.59 |
| 4 | 日付時刻の設定 日付および時刻を確認してください。 | 2000年1月1日, 0時0分 | P.60 |

目次

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1章 はじめに | 6 | 7章 本器の設定 | 41 |
| 1.1 付属品の確認..... | 6 | 7.1 セットアップモードの設定..... | 41 |
| 1.2 形名と仕様の確認..... | 7 | 7.1.1 レンジの設定..... | 44 |
| 1.3 一時的に保管する場合..... | 8 | (1) 設定方法..... | 44 |
| 1.4 名称板について..... | 8 | (2) <i>Hold</i> (電圧, 電流), <i>tC</i> (熱電対), <i>rtd</i> (測温抵抗体)..... | 45 |
| 2章 各部の名称 | 9 | (3) <i>SCALE</i> (スケール)..... | 47 |
| 2.1 外観..... | 9 | (4) <i>Span</i> (開平)..... | 49 |
| 2.2 ディスプレイ画面と操作キー..... | 10 | (5) <i>dECAd</i> (デケート)..... | 51 |
| 2.2.1 ディスプレイ画面..... | 10 | (6) <i>dELt</i> (差演算), <i>SiCn</i> (和演算), <i>nERn</i> (平均)..... | 53 |
| 2.2.2 操作キー..... | 11 | (7) <i>StiP</i> (スキップ)..... | 54 |
| 3章 設置 | 12 | 7.1.2 警報の設定..... | 55 |
| 3.1 外形寸法図及びパネルカット寸法..... | 12 | 7.1.3 単位の設定..... | 57 |
| 3.2 パネルへの取付..... | 13 | (1) 文字コード表..... | 58 |
| 3.2.1 パネルへの取付手順..... | 13 | 7.1.4 記録紙送り速度の設定..... | 59 |
| 3.2.2 IP65 対応時のパネル取付..... | 14 | 7.1.5 日付時刻の設定..... | 60 |
| 4章 配線 | 15 | 7.1.6 設定のコピー..... | 61 |
| 4.1 端子配列及び電源の配線..... | 15 | 7.1.7 その他の機能設定..... | 62 |
| 4.1.1 端子配列..... | 15 | (1) <i>tREnd</i> (記録周期)..... | 63 |
| 4.1.2 電源の配線..... | 15 | (2) <i>Zone</i> (ゾーン記録)..... | 63 |
| 4.1.3 配線手順..... | 16 | (3) <i>Part</i> (部分圧縮拡大)..... | 64 |
| 4.2 入力の配線..... | 16 | (4) <i>Print</i> (デジタル印字)..... | 65 |
| 4.2.1 配線手順..... | 17 | (5) <i>Tag</i> (タグ)..... | 66 |
| 4.3 DI機能／警報出力の配線(オプション)..... | 19 | (6) <i>Com</i> (コメント文字)..... | 67 |
| 4.3.1 DI機能／警報出力配線例..... | 19 | 7.2 さらに使いやすくするために | |
| 4.3.2 警報出力の配線手順..... | 20 | (エンジニアリングモードの設定)..... | 68 |
| 4.3.3 DI機能の配線手順..... | 20 | 7.2.1 警報ヒステリシス..... | 71 |
| 4.4 通信の配線..... | 21 | 7.2.2 パーンアウト ON/OFF..... | 71 |
| 4.4.1 RS-232C の配線..... | 21 | 7.2.3 チャンネルオフセット..... | 71 |
| 4.4.2 RS-485 の配線..... | 21 | 7.2.4 基準接点補償方法..... | 72 |
| 5章 運転準備 | 22 | 7.2.5 打点色の変更..... | 73 |
| 5.1 記録紙の取付..... | 22 | 7.2.6 記録に関する設定..... | 73 |
| 5.2 リボンカセットの取付..... | 28 | (1) 記録スタート／ストップのトリガ設定..... | 73 |
| 6章 運転 | 30 | (2) チャンネル／タグの切り替え..... | 74 |
| 6.1 運転開始..... | 30 | (3) 警報印字の ON/OFF..... | 74 |
| 6.2 記録について..... | 31 | (4) 定刻印字の ON/OFF..... | 75 |
| 6.2.1 記録色..... | 31 | (5) スケール印字の ON/OFF..... | 76 |
| 6.3 記録をする..... | 31 | (6) 記録開始／終了印字..... | 76 |
| 6.3.1 記録をスタート／ストップする..... | 31 | 7.2.7 通信機能の設定..... | 78 |
| 6.3.2 紙送りをする..... | 31 | 7.2.8 セットアップデータおよび校正データの初期化..... | 78 |
| 6.3.3 印字サンプル..... | 32 | 7.2.9 DI機能..... | 79 |
| 6.4 デジタル印字をする..... | 33 | 7.2.10 温度単位の選択..... | 81 |
| 6.4.1 マニュアルプリントをする..... | 33 | 7.2.11 ポイントキャリブレーション..... | 82 |
| 6.4.2 リスト印字をする..... | 34 | 7.2.12 データキャリブレーション..... | 83 |
| 6.4.3 エンジニアリングリスト印字をする..... | 36 | 7.3 エンジニアリングモードの終了..... | 85 |
| 6.4.4 記録紙開始／終了印字をする..... | 38 | | |
| 6.4.5 DI マニュアルプリントをする(DI オプション装着時)..... | 38 | | |
| 6.4.6 DI 日付時刻印字をする(DI オプション装着時)..... | 38 | | |
| 6.4.7 DI コメント印字をする(DI オプション装着時)..... | 39 | | |
| 6.5 表示を切り替える..... | 40 | | |
| 6.5.1 オート表示 < <i>Auto</i> >..... | 40 | | |
| 6.5.2 マニュアル表示 < <i>nERn</i> >..... | 40 | | |
| 6.5.3 日付表示 < <i>dRtE</i> >..... | 40 | | |
| 6.5.4 時刻表示 < <i>tRnE</i> >..... | 40 | | |
| 6.5.5 表示オフ < <i>OFF</i> >..... | 40 | | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 8章 通信 | 86 | 11章 仕様 | 109 |
| 8.1 概要 | 86 | 11.1 仕様..... | 109 |
| 8.1.1 機能概要..... | 86 | 11.1.1 入力信号..... | 109 |
| 8.1.2 伝送仕様..... | 86 | 11.1.2 性能, 特性 | 109 |
| 8.2 オリジナルプロトコル..... | 87 | 11.1.3 構造 | 109 |
| 8.2.1 データの構成..... | 87 | 11.1.4 電源 | 110 |
| 8.2.2 回線のオープン、クローズ..... | 87 | 11.1.5 正常動作条件..... | 110 |
| 8.2.3 測定値のデータ出力..... | 88 | 11.1.6 警報出力(オプション: LH6)..... | 110 |
| 8.2.4 単位および小数点位置データの出力..... | 91 | 11.1.7 低電圧指令・EMC 指令 | 110 |
| 8.2.5 ステータスの出力..... | 92 | 11.1.8 DI 機能(オプション: RE6)..... | 111 |
| 8.2.6 データ受信例..... | 93 | 11.1.9 記録紙切れ検出機能(オプション: FL6)..... | 111 |
| 8.3 MODBUS RTU プロトコル..... | 94 | 11.2 標準設定仕様 | 111 |
| 8.3.1 データの構成..... | 94 | 11.2.1 測定レンジ..... | 111 |
| 8.3.2 ファンクションコード..... | 94 | 11.2.2 演算時の表示精度..... | 113 |
| 8.3.3 エラー応答..... | 94 | (1) スケーリング..... | 113 |
| 8.3.4 入力レジスタエリアの読出し..... | 95 | (2) 開平演算..... | 113 |
| 8.3.5 保持レジスタエリアの読み書き..... | 98 | (3) デケード..... | 114 |
| 9章 保守 | 99 | (4) 差演算, 和演算, 平均演算..... | 114 |
| 9.1 点検 | 99 | 11.2.3 個別仕様..... | 115 |
| 9.2 清掃 | 99 | 11.2.4 標準機能..... | 116 |
| 9.3 消耗品の交換 | 100 | 11.3 標準設定機能 | 117 |
| 9.4 打点位置の調整(ポイントキャリブレーション)..... | 100 | 11.3.1 標準設定機能..... | 117 |
| 9.5 校正(データキャリブレーション)..... | 100 | 11.4 オプション機能..... | 117 |
| (1) 電圧校正..... | 101 | 11.4.1 DI 機能によるリモート機能..... | 117 |
| (2) 測温抵抗体の校正 | 101 | 11.4.2 警報出力機能..... | 117 |
| (3) 基準接点補償の校正 | 102 | 11.4.3 通信機能..... | 117 |
| 10章 トラブルシューティング | 103 | | |
| 10.1 トラブルシューティング..... | 103 | | |
| 10.1.1 故障項目..... | 103 | | |
| 10.1.2 全く動作しない場合 | 103 | | |
| 10.1.3 誤差が大きい場合 | 104 | | |
| 10.1.4 記録が振り切れる場合..... | 104 | | |
| 10.1.5 全く記録しない場合 | 105 | | |
| 10.1.6 記録が薄い場合 | 105 | | |
| 10.1.7 記録紙を全く送らない場合..... | 106 | | |
| 10.1.8 記録紙送り不調の場合 | 106 | | |
| 10.2 自己診断機能(ERROR)..... | 107 | | |
| 10.2.1 自己診断項目 | 107 | | |
| 10.2.2 エラー表示..... | 108 | | |

1.1 付属品の確認

本器がお手元に届きましたら、付属品および外観の確認を行い、不足の品や損傷のないことをお確かめください。万一不適な箇所がありましたら、お買い上げの販売店または当社の販売員にご連絡ください。

本器には下記に示す付属品が添付されています。ご確認ください。

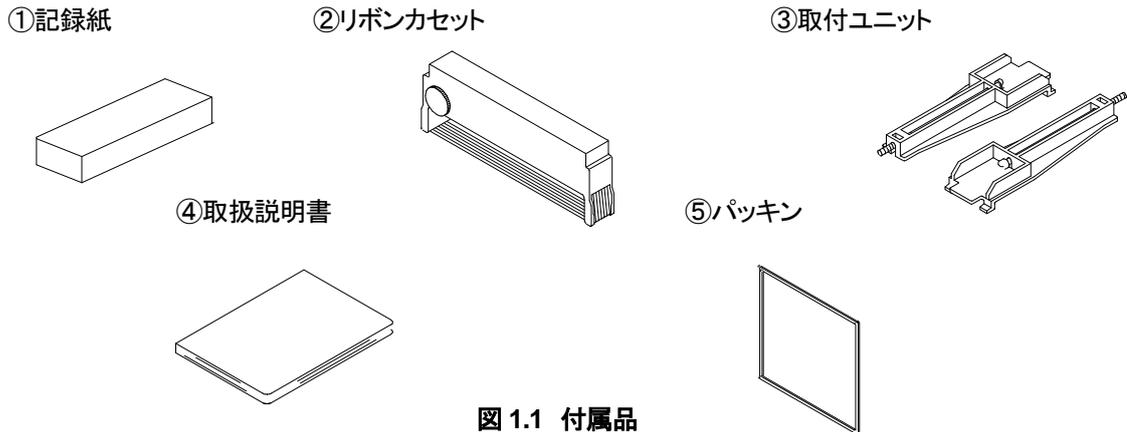


図 1.1 付属品

表 1.1 付属品一覧表

| No. | 名称 | 形番 | 個数 | 記 |
|-----|---------|-----------------|----|------------|
| 1 | 記録紙 | H-10100 | 1 | 100 等分割目盛 |
| 2 | リボンカセット | WPSR188A000001A | 1 | |
| 3 | 取付ユニット | H4A14175 | 2 | パネル取付用ユニット |
| 4 | 取扱説明書 | HR71J | 1 | 本書 |
| 5 | パッキン | H4H14900 | 1 | IP65 用 |

[注意]

リボンカセットは、本器に取り付けた状態で出荷されます。

1.2 形名と仕様の確認

形名等が記載されている銘板は、ケース内部に貼付されています。チャートホルダを取り外し、内器の正面奥側をご確認ください。

本器がご注文通りの仕様であることを、下表を参照してご確認ください。

表 1.2

| | | |
|-------------|-----|------------------------|
| HR-706, □□□ | | 144(W)×144(H)×150(D)mm |
| 入力点数 | 6 | 6 打点式 |
| オプション | C5 | 通信機能(RS-485) |
| | RE6 | DI 機能 |
| | FL6 | 記録紙切れ検出機能 |
| | LH6 | 警報出力 |

1.3 一時的に保管する場合

本器は下記の環境に保管してください。装置内に組み込まれた場合も、下記の環境に保管してください。



注意

劣悪な環境で保管すると製品の外観、機能、寿命などが損なわれる場合があります。

保管時の環境

- 塵、ほこりの少ない場所。
- 可燃性ガス、爆発性ガス、腐食性ガス(SO₂, H₂S など)がない場所。
- 振動、衝撃のない場所。
- 水、水蒸気がかからない場所。あるいは多湿(95%RH 以上)にならない場所。
- 直射日光の当たらない場所。あるいは高温(50℃ 以上)にならない場所。
- 極端に低温(-20℃ 以下)にならない場所。

1.4 名称板について

名称板は納入時ドア内側に装着してあります。必要に応じて名称を記入してご使用ください。



注意

純正の名称板以外を取り付けた場合、ドアや取付部を破損する場合がありますのでご注意ください。

2.1 外観

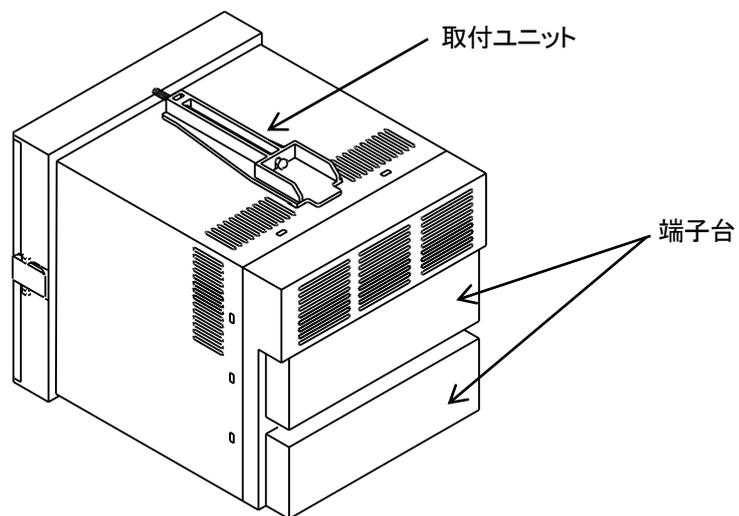
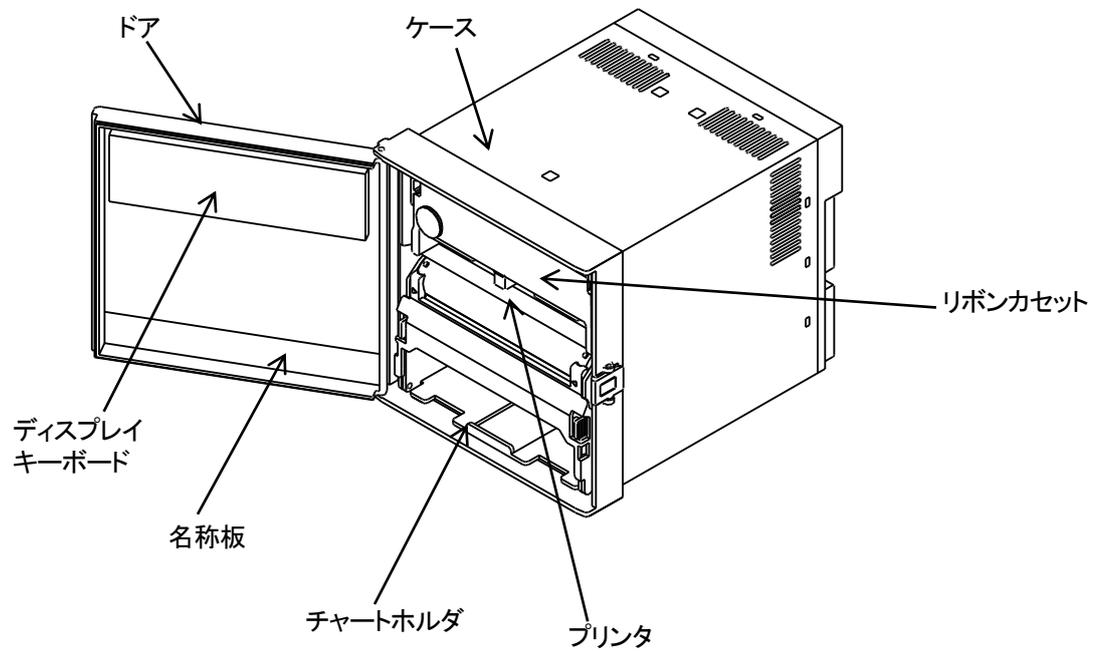


図 2.1 外観

2.2 ディスプレイ画面と操作キー

2.2.1 ディスプレイ画面

ディスプレイ画面の説明をします。チャンネル No.表示, データ表示は7セグメントLEDのため, アルファベットを記号化して表します。LED表示については, [参考]の「ディスプレイ対応表」をご覧ください。

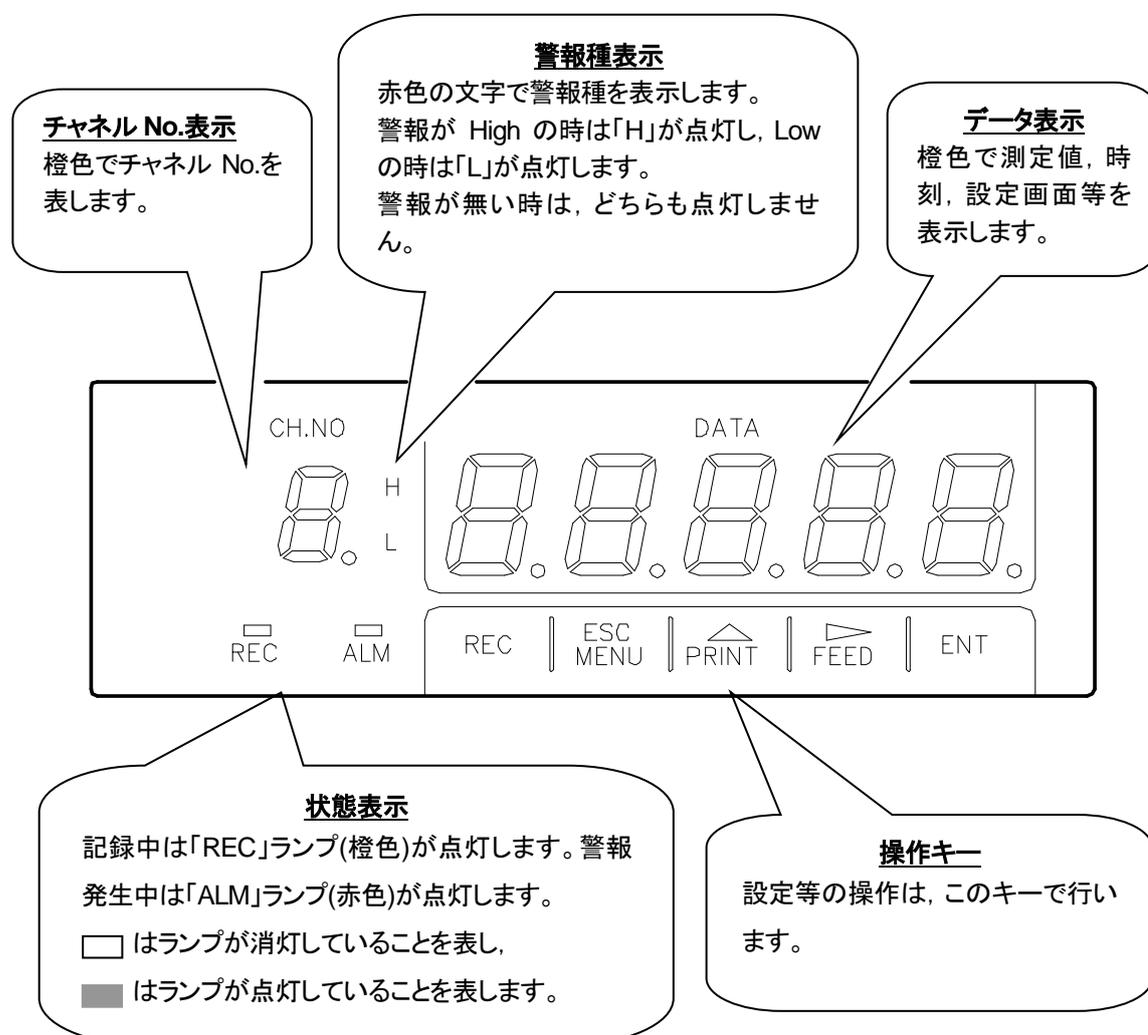


図 2.2 ディスプレイ

[参考] ディスプレイ対応表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | R | b | C | d | E | F | G | H | h | I | J | K | L | l |
| アルファベット | A | B | C | D | E | F | G | H | h | I | J | K | L | l |
| 表示 | ñ | n | o | P | q | r | S | t | U | U | V | W | X | Y |
| アルファベット | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

2.2.2 操作キー

各キーの機能について説明します。

なお、本書では実際の操作キーを下図のように記載しています。

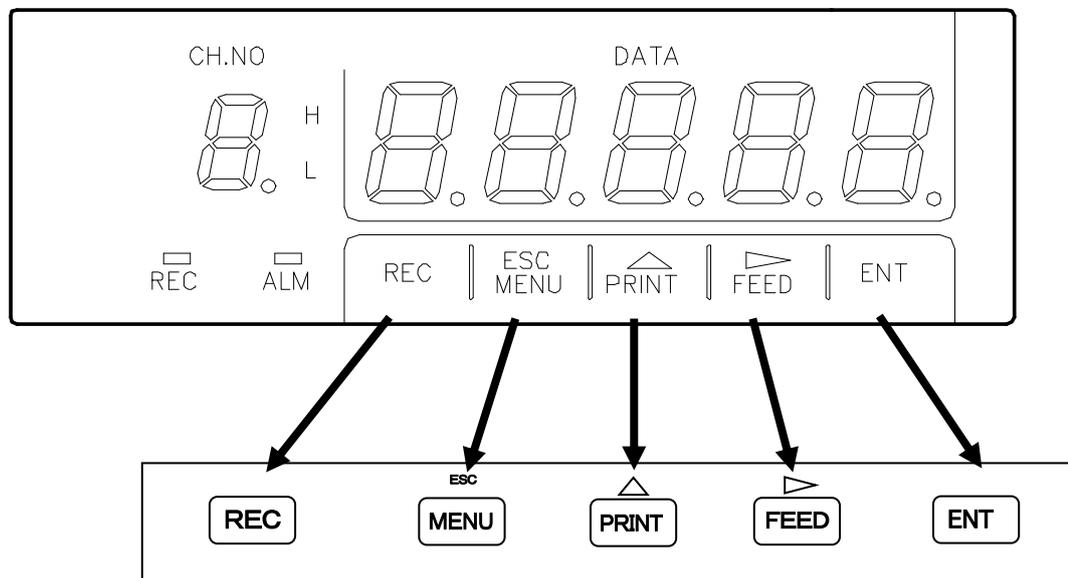


図 2.3 本書の操作キー表記法

表 2.1 キーの名称と機能

| キー | 名称 | 機能 | |
|----|-----------|---|--|
| | 「REC」キー | 記録のスタート、ストップを行います。 記録中の時は3秒間以上のキー長押しで記録をストップ(RECランプ消灯)します。記録停止の時はキーを押すと記録をスタート(RECランプ点灯)します。 | |
| | 「MENU」キー | MENU 機能 | エンジニアリングリスト印字の選択および設定モードへの切り替えなどを行います。 |
| | 「ESC」キー | ESC 機能 | 機能の選択途中に、そのメニューから抜け出します。 |
| | 「PRINT」キー | PRINT 機能 | マニュアルプリント及びリスト印字を行うときに使います。 |
| | 「△」キー | △機能 | 設定パラメータ(数値、内蔵されているコマンド)を選択するときに使います(上昇方向)。 |
| | 「FEED」キー | FEED 機能 | 押ししている間、記録紙が送られ、手を離すと紙送りが停止します。 |
| | ▷「」キー | ▷ 機能 | 数値設定時、桁を移動するときに使用します。 |
| | 「ENT」キー | 設定パラメータ(数値、内蔵されているコマンド)を選択したあとにパラメータを登録したり、機能を実行するときに使います。このキーを押すと設定が実行されます。 | |

3.1 外形寸法図及びパネルカット寸法

単位: mm

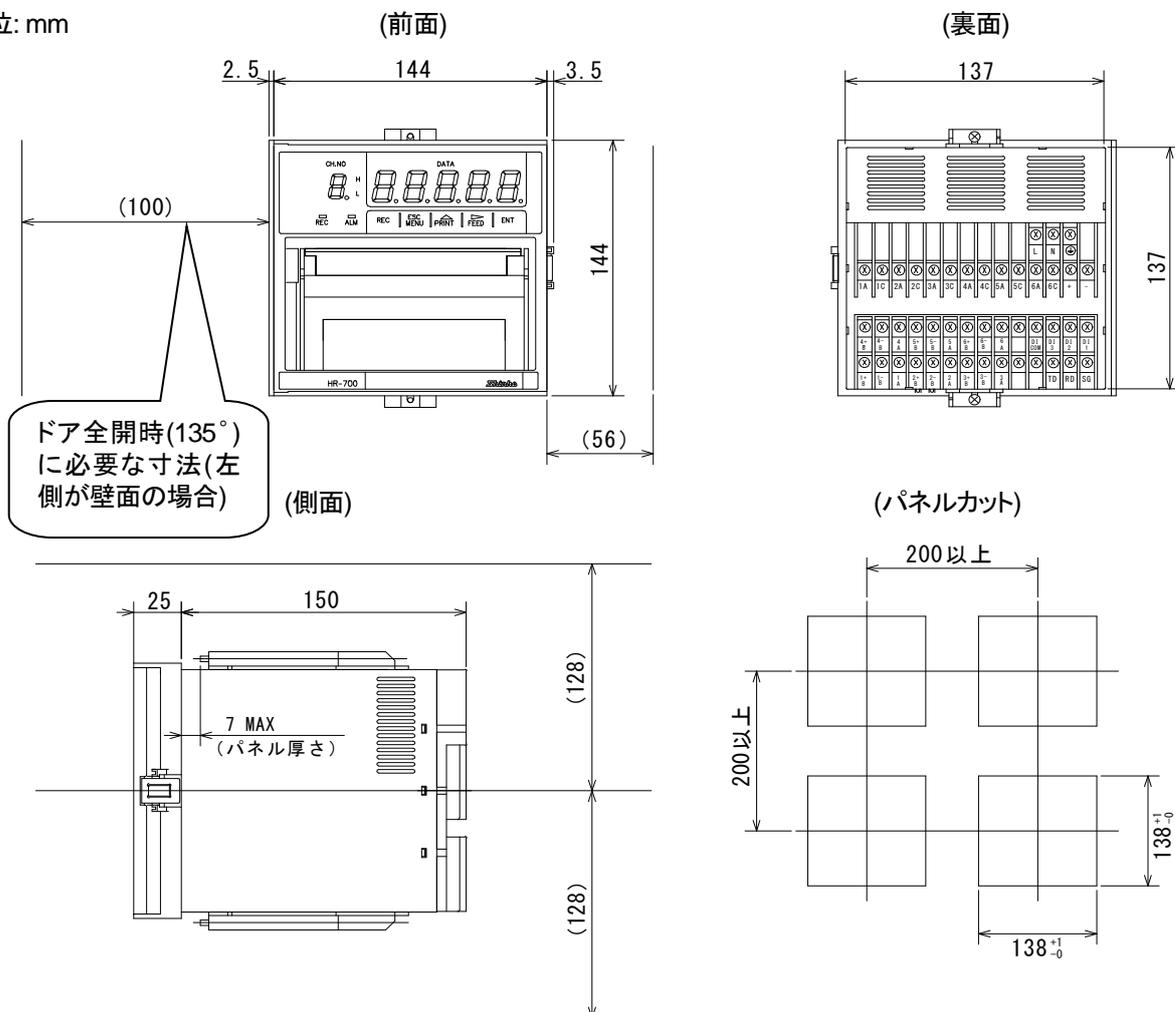


図 3.1 外形寸法及びパネルカット寸法



注意

壁面, その他の計器に接して取り付けの場合, 保守と機器の安全のため, 1台につき()内に示す寸法以上のスペースを確保することを推奨します。

3.2 パネルへの取付



警告

可燃性ガス, 爆発性ガス, 腐食性ガス(SO₂, H₂S など)がない場所に取り付けてください。



注意

取付場所について 下記のような場所に取り付けてください。

- ・湿度変化が少ない場所。
- ・常温(25℃程度)に近い場所。
- ・機械振動の少ない場所。
- ・塵, ほこりの少ない場所。
- ・電磁界の影響が少ない場所。
- ・高い輻射熱が直接当たらない場所。
- ・湿度は記録紙, インクに影響します。20~80%RH の範囲(60%RH が最適)で使用してください。

取付パネルについて

- ・取付パネルには 1.2mm 厚以上の鋼板を使用することを推奨します。
- ・取付パネルは最大で 7mm 厚です。

傾斜について

- ・本器が左右に傾かず, 水平となるように取り付けてください。
- ・傾斜角度が前傾 0°, 後傾 30° 以内となるように取り付けてください。

3.2.1 パネルへの取付手順

- 1) 付属品の取付ユニットを, 図 3.2 に従って準備します。
- 2) パネルの前面から本器を差し込みます。
- 3) 取付ユニットのツメをケース上下面の角穴に差し込みます。
- 4) 取付ユニットのねじをプラスドライバで締め付けて, パネルへ取り付けます。取付ユニットが前後に動かなくなってからねじを半回転だけ締めてください。

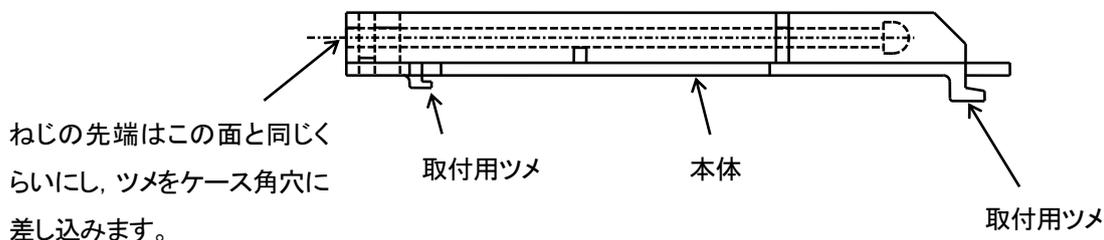


図 3.2 取付ユニット

[注意]

過大な力で締め付けますと, ケース歪み, 取付ユニットの変形が生じ, 不具合の原因となる場合があります。適正締め付けトルクは約 0.2~0.3N・m(2~3kgf・cm)です。

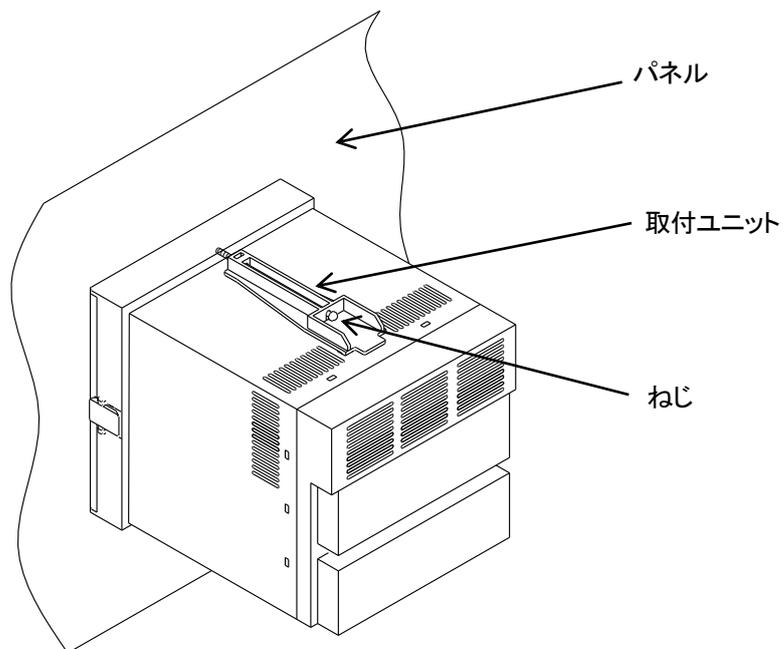


図 3.3 パネルへの取付方法

3.2.2 IP65 対応時のパネル取付

本器をパネルに取り付ける前に、パッキンを図の位置に取り付けます。その他の手順は同様です。

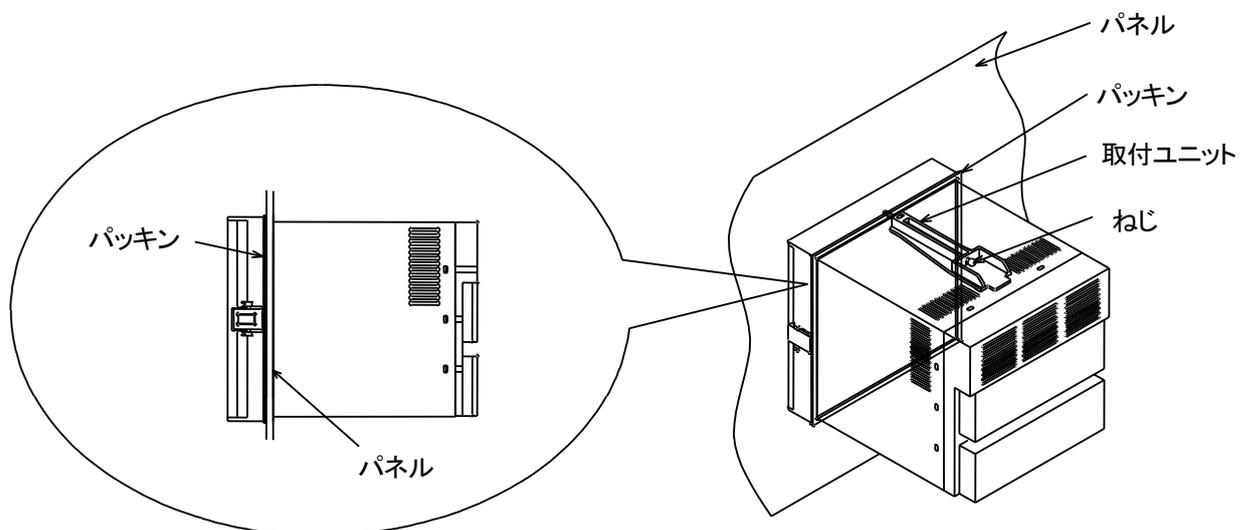


図 3.4 パネルへの取付方法(IP65 対応時)

4.1 端子配列及び電源の配線

4.1.1 端子配列

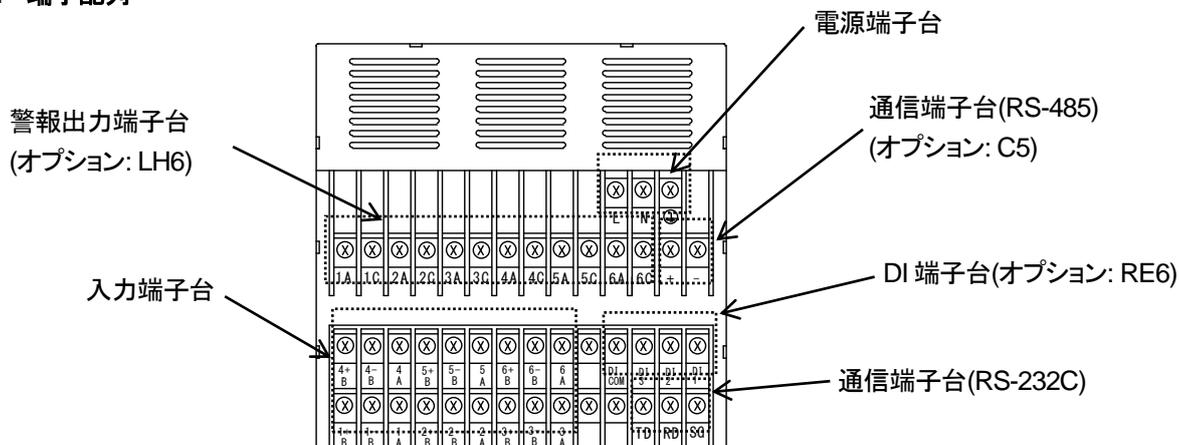


図 4.1 端子配列(記録計背面)

4.1.2 電源の配線



警告

- ① 感電防止のため、必ず保護接地をしてから本器に通電してください。
- ② 保護接地線を切断したり、保護接地の結線ははずさないでください。
- ③ 本器の電源電圧が供給電源の電圧に一致していることを確認してください。
- ④ 透明の保護カバーをつけてから、本器に通電してください。



注意

- ① 電源用電線には 600V ビニル絶縁電線(JIS C3307)または相当品以上の電線を使用してください。
- ② 電線末端には、絶縁スリーブ付丸形圧着端子(M3.5 用)を取付けてください。
- ③ 保護接地端子には、第D種(接地抵抗値 100Ω 以下、接地線の最小太さ 1.6mm)以上で接続をしてください。
- ④ 保護接地線を他の機器と共用すると接地線からのノイズの影響を受ける場合があります。他の機器との共用を避けることを推奨します。
- ⑤ 電源配線は、EN61010-1 規格に指定される次のいずれかを満たすようにしてください。また、これらを簡単にオペレータの手が届く所に設置し、記録計の断路装置であることを明示してください。
 - a. IEC60947-1、IEC60947-3 に準拠したスイッチまたはサーキットブレーカ
 - b. 工具を使用しないで取り外せる器具用カバー
 - c. 建屋内のコンセントに合う、ロック装置のない分離型プラグ
- ⑥ 本器は EN61010-1 規格、設置カテゴリー II、汚染カテゴリー 2 の製品です。
- ⑦ 主電源は、定格電圧 $\pm 10\%$ 内の変動範囲でご使用願います。
- ⑧ 電源投入時に主電源に過渡的な電流が流れる場合があります。


4.1.3 配線手順



注意

透明の保護カバーは必ず両側のフックを同時に外してください。
交互に外しますと破損する場合があります。

- 1) 電源端子台の透明の保護カバーを外します。カバー両側のフック(バネ)部分を同時に、内側に押しながら手前に引いて外します。
- 2) 図 4.2 に従い電源電線を接続します。保護接地は端子  に接続します。電源の非接地側は端子 L に接続します。電源の接地側は端子 NI に接続します。
- 3) 透明の保護カバーを取付けます。
- 4) 正しく保護接地されていることを確認します。

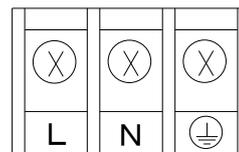

電源電圧

定格電源電圧 : 100-240VAC

使用電圧範囲 : 85-264VAC

電源周波数 : 50/60Hz

図 4.2 電源の配線

4.2 入力配線



注意

①入力用電線についての注意事項

- ・入力配線は、ノイズを混入させないように注意してください。
また、入力配線にはノイズに対して有効なシールド線、あるいはツイスト線の使用を推奨します。
- ・熱電対入力の場合は、熱電対素線を直接接続するか、補償導線を使用してください。
シールド付きの入力線の使用を推奨します。
- ・測温抵抗体入力の場合、3線の線抵抗のバラツキを下記以下とします。
シールド付きの入力線の使用を推奨します。(Pt100, JPt100 の場合: 50mΩ 以下)
- ・誘導ノイズによる影響を受ける可能性がある場合、特に高周波電源の近くを配線する場合は、シールド付ツイスト線の使用を推奨します。
- ・電線末端には絶縁スリーブ付丸形圧着端子(M3.5 用)を取付けてください。

②配線上の注意事項

- ・本器と測定点間の配線は電源回路(25V 以上の電源または DO 回路)から離してください。
- ・使用しない入力端子は、必ず短絡してください。(mV, V, 熱電対入力時は+~-間を短絡してください。
測温抵抗体入力時は, A, B, B 間を短絡してください。)
- ・シールド線のシールドは、必ず接地してください。

4.2.1 配線手順



注意

透明の保護カバーは必ず両側のフックを同時に外して下さい。
交互に外しますと破損する場合があります。


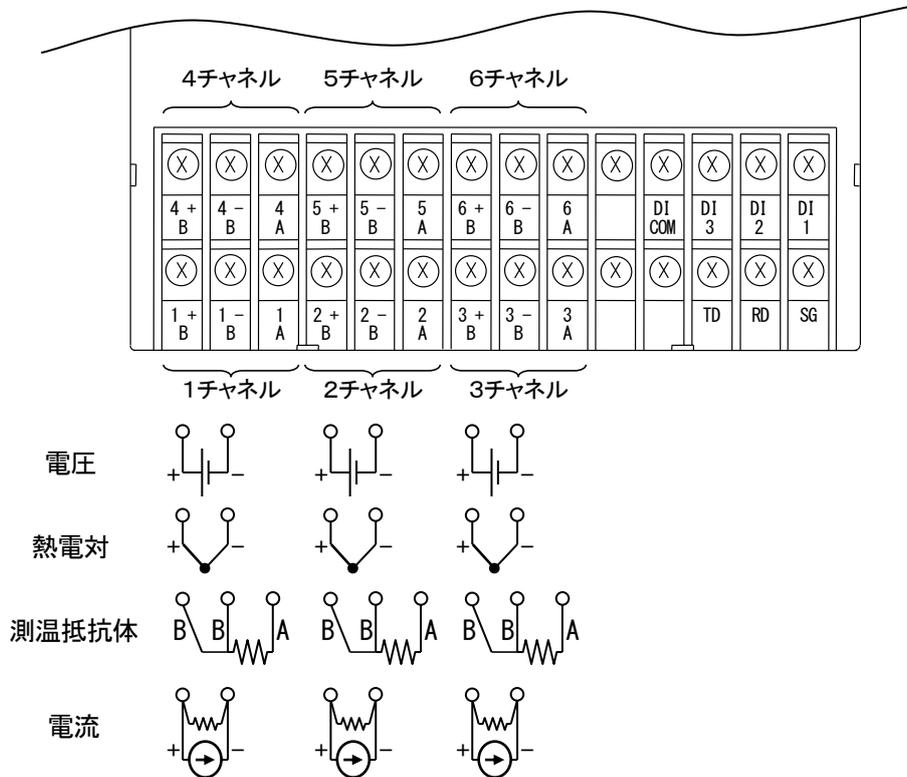


図 4.3 入力配線(各チャンネル配線位置)

- 1) 入力端子台の裏面カバーを外します。カバー両側のフック(バネ)部分を同時に、内側に押しながら手前に引いて外します。
- 2) 図 4.3(17 頁), 図 4.4, 図 4.5(18 頁)の配線例に従い入力を配線します。
- 3) 裏面カバーを取付けます。

mV, V 入力

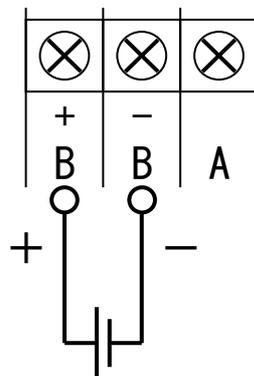

熱電対入力


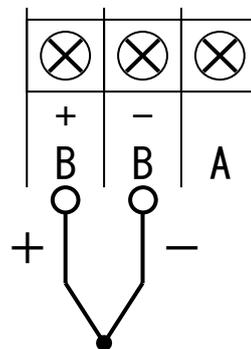


図 4.4 入力配線(mV, V 入力, 熱電対入力の場合)

测温抵抗体入力

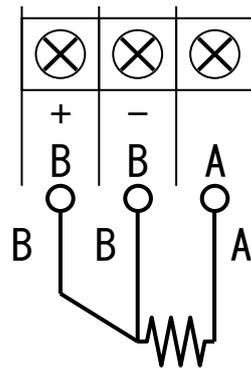

mA 入力の場合

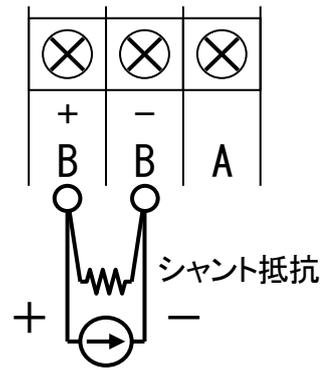


図 4.5 入力の配線(测温抵抗体入力, mA 入力の場合)



注意

- シャント抵抗は本器の入力端子台に取付けてください。
- シャント抵抗は入力精度に影響するため以下の推奨抵抗を使用してください。

抵抗値: 250Ω 定格電力: 1/4W 許容差: ±0.1%以下 温度係数: ±50ppm 以下

4.3 DI 機能／警報出力の配線(オプション)



警告

配線の際には電源配線に充分注意して配線作業を行ってください。



注意

DI 機能配線上の注意事項

- ① DI 機能入力には駆動用電源が内蔵されていますので、外部から DI 機能入力端子に電圧を印加しないでください。
- ② DI 機能入力用の接点容量は耐圧 50VDC, 16mA 以上, ON 抵抗 20Ω 以下(配線抵抗含む)としてください。
- ③ 使用していない端子を中継端子として使用しないでください。

警報出力配線上の注意事項

- ① 警報出力接点容量は下記の通りです。
 - 250VAC 3A MAX(抵抗負荷)
 - 30VDC 3A MAX(抵抗負荷)
 - 125VDC 0.5A MAX(抵抗負荷)0.1A MAX L/R=7ms MAX(誘導負荷)
- ② 出力端子には、必要に応じてサージ対策用の保護素子(バリスタ等)を取付けてください。
- ③ 電線末端には、絶縁スリーブ付丸形圧着端子(M3.5 用)を取付けてください。
- ④ 警報出力配線は、入力配線から離してください。
- ⑤ 使用していない端子を中継端子として使用しないでください。

4.3.1 DI 機能／警報出力配線例

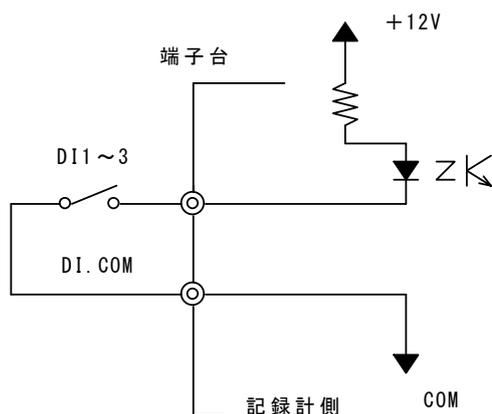


図 4.6 DI 機能配線例

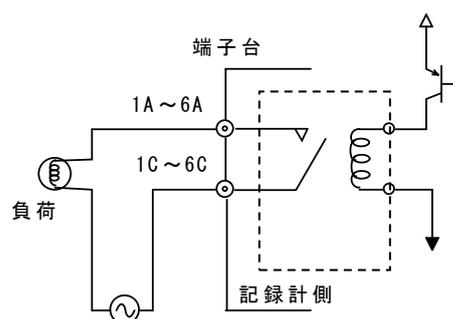


図 4.7 警報出力配線例



注意

DI 機能入力は 3 点です。警報出力は、リレー出力 6 接点(a 接点のみ)となっています。

4.3.2 警報出力の配線手順

図 4.8 に従い、警報出力(オプション: LH6)を配線します。

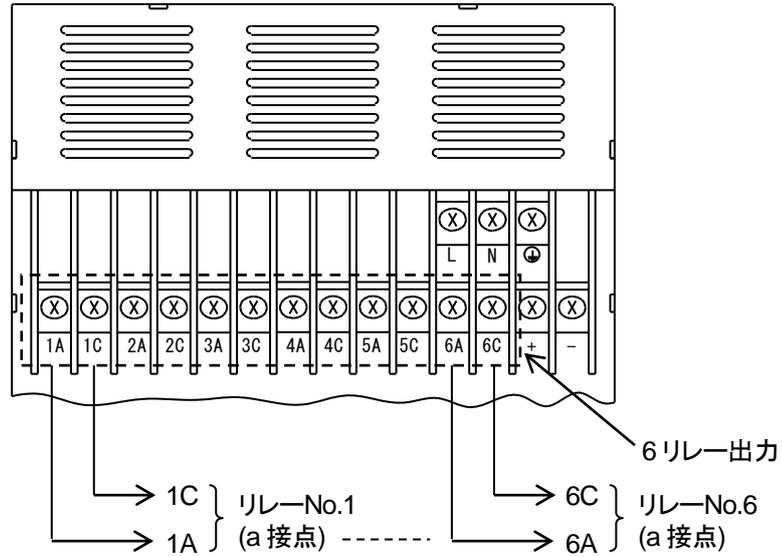


図 4.8 警報リレー出力の配線



注意

- ・ リレーNo. 1 は, チャート切れセンサ(オプション)との OR 出力となります。

4.3.3 DI 機能の配線手順

図 4.9 に従い、DI 機能(オプション: RE6)を配線します。

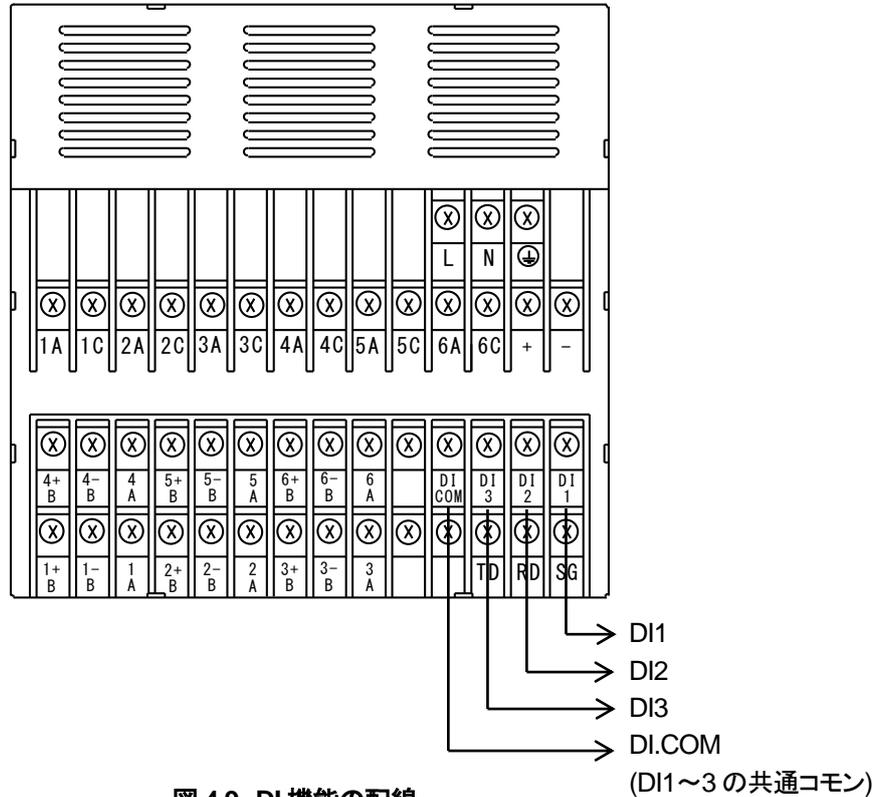


図 4.9 DI 機能の配線

4.4 通信の配線



注意

通信用配線についての注意事項

- ・通信配線は、ノイズを混入させないように注意してください。
- また、通信配線にはノイズに対して有効なシールド線の使用を推奨します。
- ・誘導ノイズによる影響を受ける可能性がある場合、特に高周波電源の近くを配線する場合は、シールド線の使用を推奨します。
- ・電線末端には絶縁スリーブ付丸形圧着端子(M3.5用)を取付けてください。
- ・シールド線のシールドは、必ず接地してください。

4.4.1 RS-232C の配線

図 4.10 に従い、RS-232C を配線します。

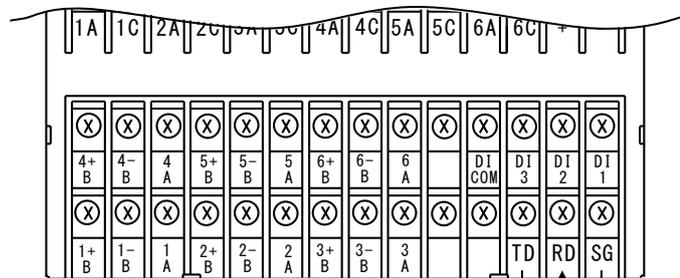


図 4.10 RS-232C の配線

4.4.2 RS-485 の配線

図 4.11 に従い、RS-485 を配線します。

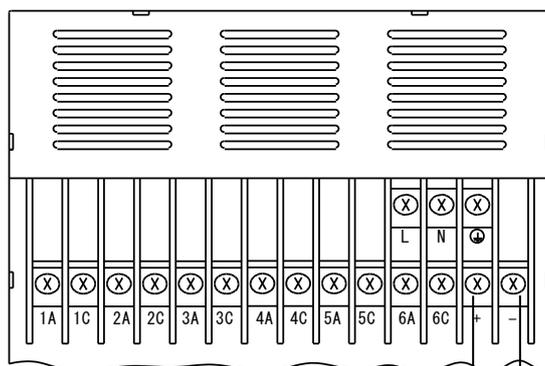


図 4.11 RS-485 の配線


[注意]

ケーブル長は最大 15m です。

ホストコンピュータ

D サブ 9ピン
コネクタの場合


D サブ 25ピン
コネクタの場合

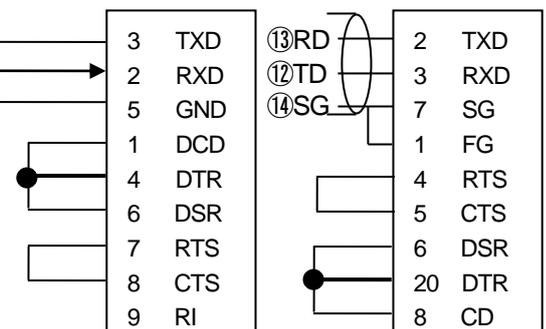

[注意]

- ① ホスト側に終端抵抗($R_t=200\Omega$)を必ず付けてください。ホストから見て最も遠方の HR-706 に終端抵抗 $R_t=200\Omega$ を取り付けて下さい。
- ② 接続はホストコンピュータを含めて最大 32 台です。
- ③ ケーブル長は最大 1.2km です。
- ④ UL20620-SB(M)(日立電線(株)製)相当品ケーブルの使用を奨励します。

ホストコンピュータ

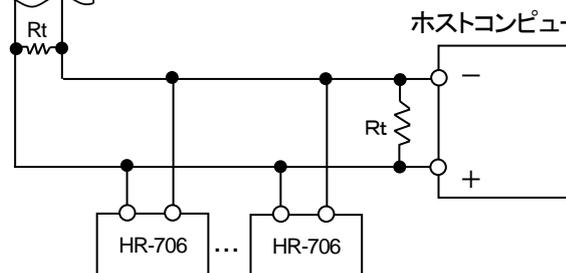

5.1 記録紙の取付



注意

正常な記録のために、当社純正記録紙の使用を推奨します。
また、記録動作 RUN 状態でチャートホルダを取り出すとインクリボンに傷付ける場合があります。
記録紙の交換時は、必ず「REC」キーで記録動作を停止させてください。

(1) 「REC」キーを3秒以上押す

記録動作を停止します。電源 ON 状態のまま「REC」キーを3秒以上押してください。

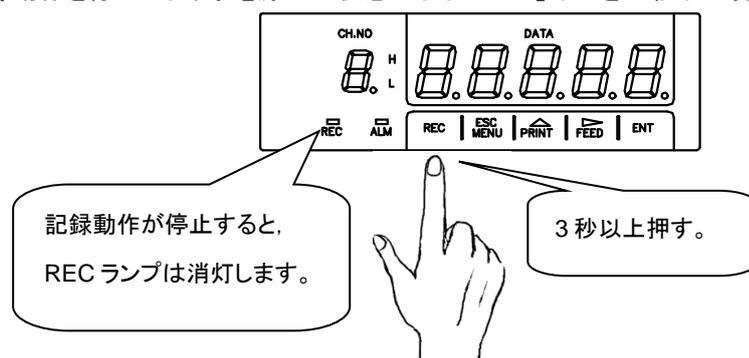


図 5.1 「REC」キーを押す

(2) ドアを開く



警告

ドアの開閉時に指等を挟み込むと怪我をする可能性がありますので注意して下さい。



注意

ドア全開時の角度は 135° です。それ以上開きますと、ケースのヒンジ(回転)部に過大な力が加わり破損する場合があります。

ドアフックを押して、ロックを外します。ドアを手前側に開いてください。

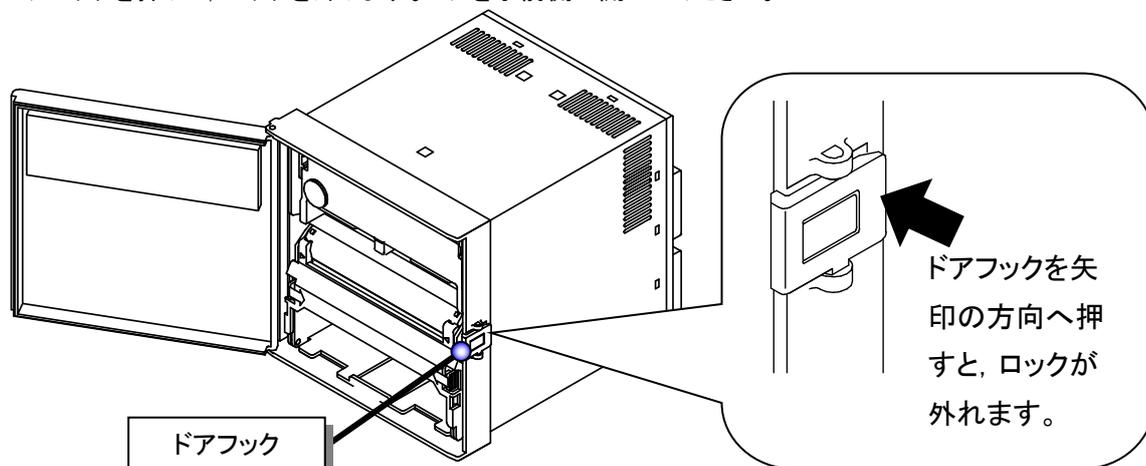


図 5.2 ドアを開く

(3) チャートホルダを取り出す

チャートホルダ両サイドのレバーに指を掛けて、チャートホルダを手前に引き出します。

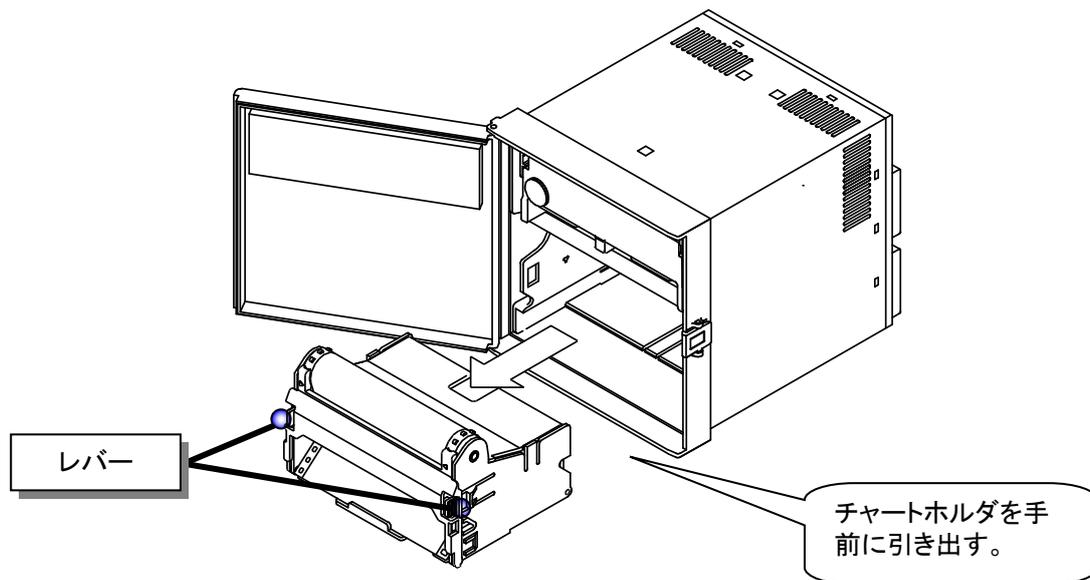


図 5.3 チャートホルダを取り出す

(4) チャートカバー, チャート押さえを開く

チャート押さえと、チャートカバーを外側へ開きます。

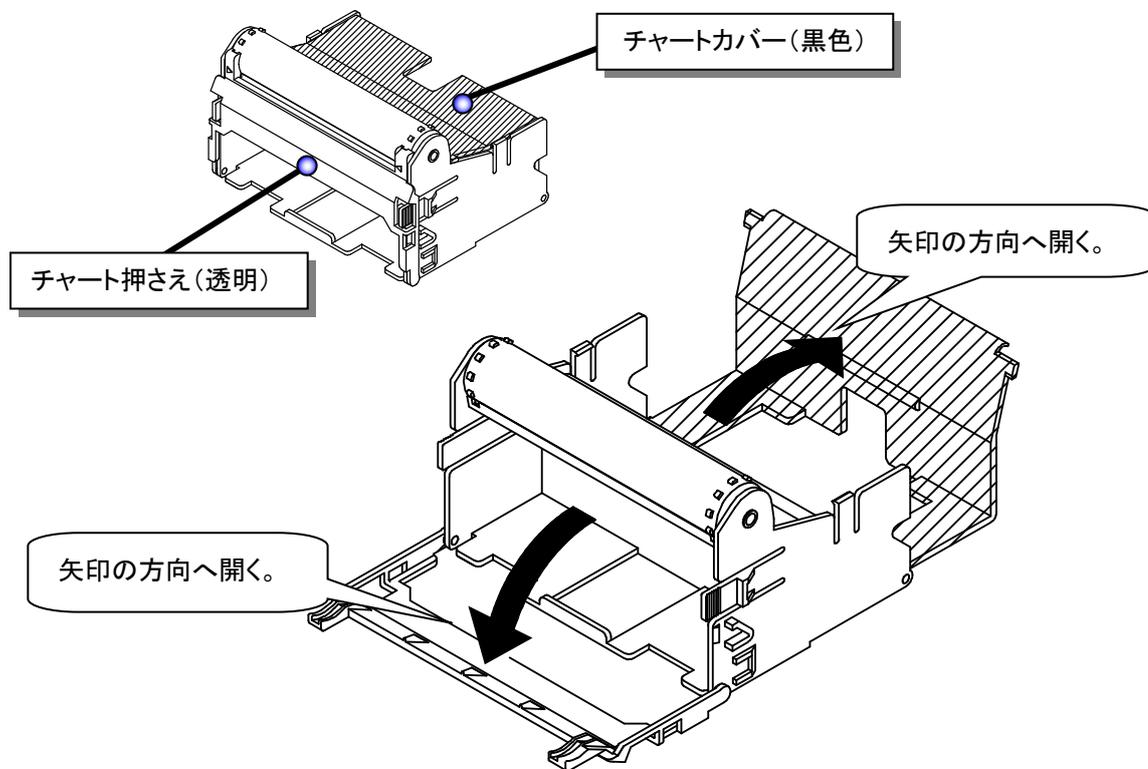


図 5.4 チャートカバー, チャート押さえを開く

(5) 記録紙をさばく

ミシン目の所で紙が貼り付いていると、記録紙が正常に送られない場合があります。
必ず紙さばきを行ってください。



図 5.5 記録紙をさばく

(6) 記録紙を格納室へ挿入する

記録紙を2折り分開き、印刷面を上にして格納室へ挿入します。

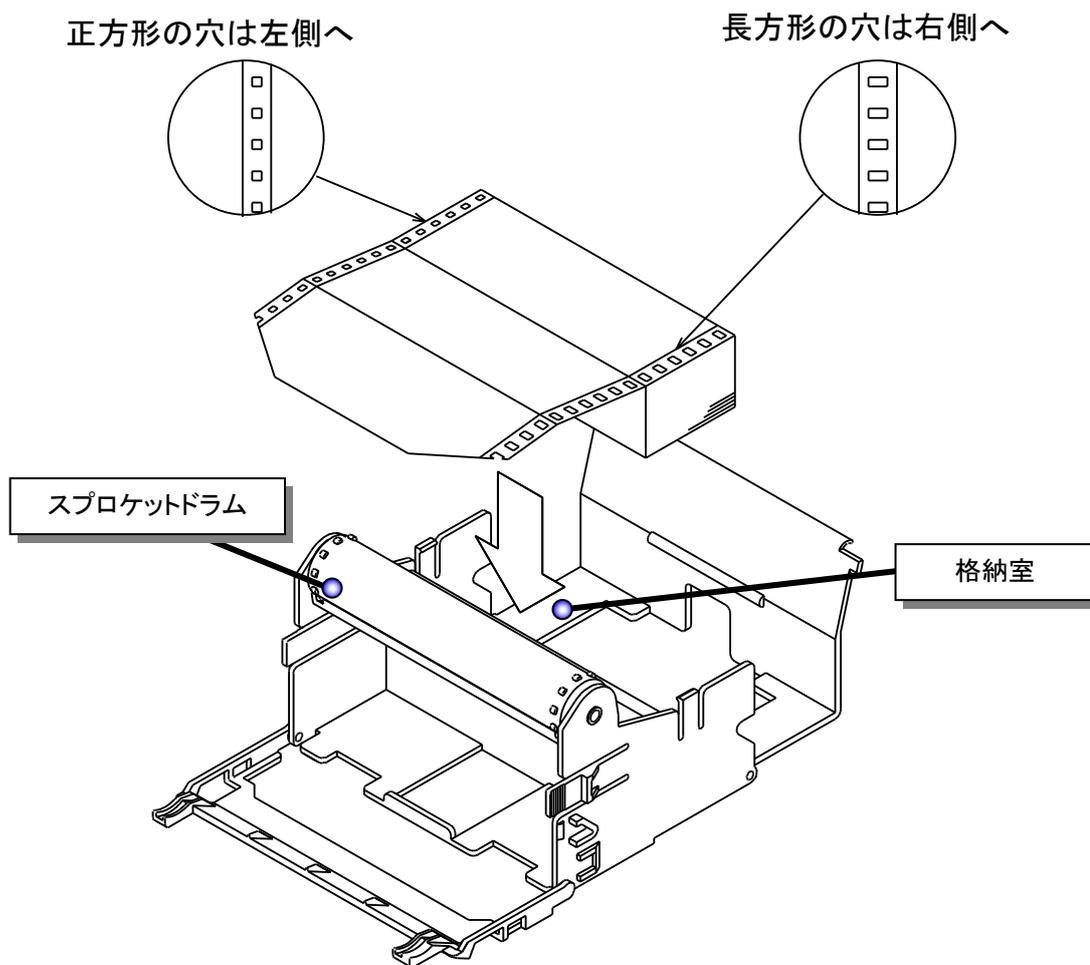


図 5.6 記録紙を挿入する

(7) 記録紙をスプロケットドラムに合わせる

記録紙の穴をスプロケットドラムの歯に合わせます。記録紙は、スプロケットドラムに沿うようにセットしてください。記録紙の先端を記録紙受けに落としていきます。

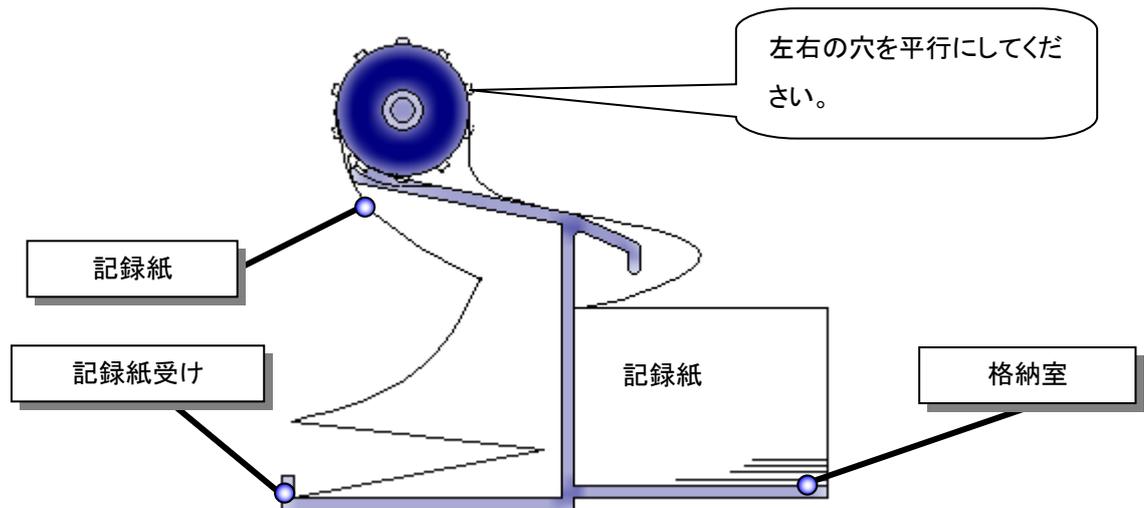


図 5.7 記録紙をスプロケットドラムに合わせる(チャートホルダ断面図)

(8) チャートカバー、チャート押さえを閉じる

チャートカバーとチャート押さえを矢印の方向に閉じます。

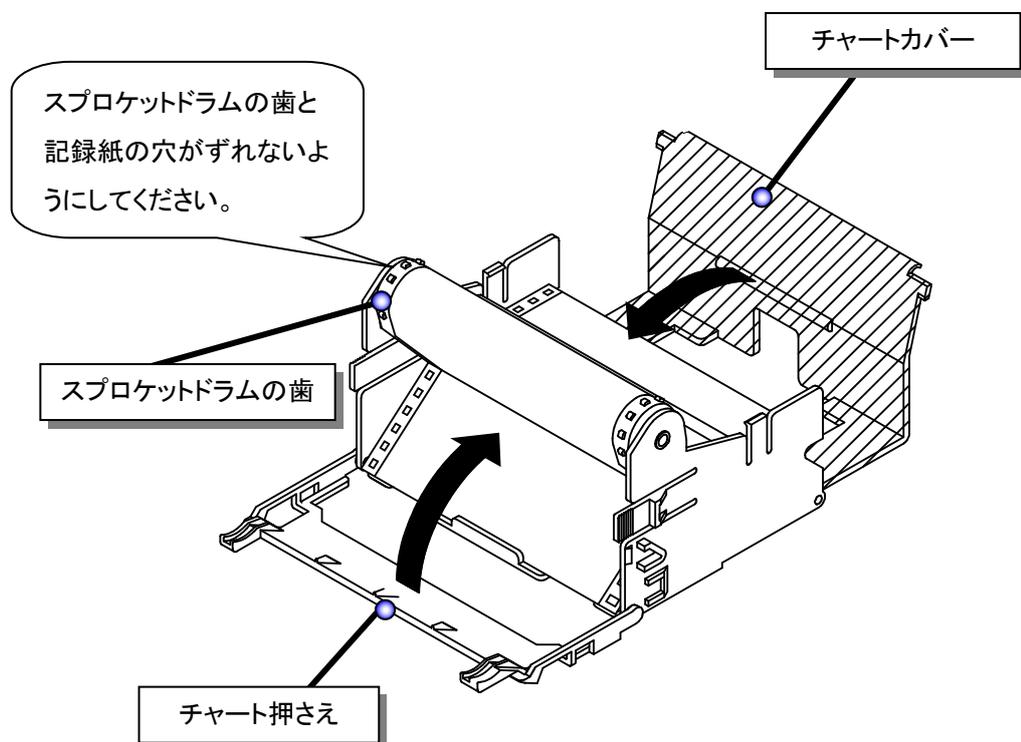


図 5.8 チャートカバー、チャート押さえを閉じる

(9) スプロケットドラムのギヤを回す

手で紙送りを確認します。スプロケットドラムのギヤを回し、記録紙を送り出します。
(記録紙送りは、4折り分程度が適当です。)

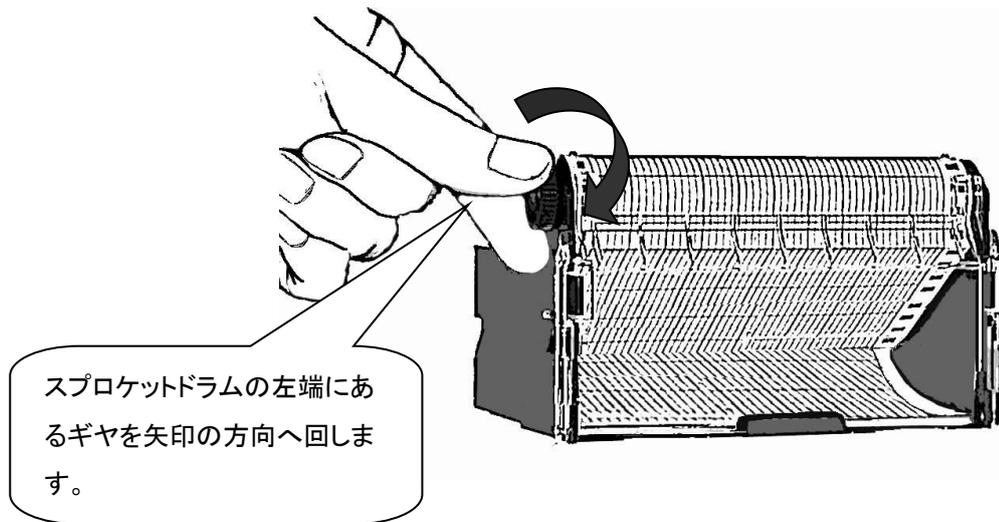


図 5.9 紙送りを確認する

(10) チャートホルダを取り付ける

チャートホルダをケースの中へ、ロックされるまで水平に差し込んでください。

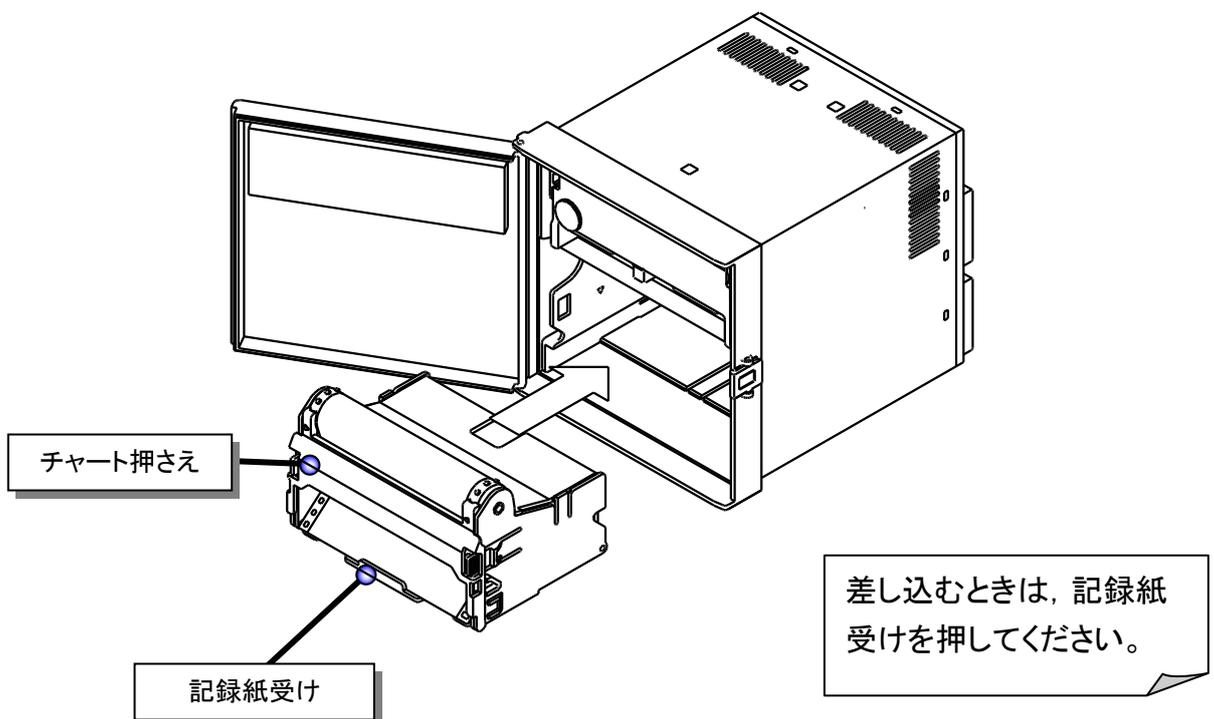


図 5.10 チャートホルダを取り付ける

(11) ドアを閉めます




注意

ドアを 90° 以上開いた後、閉じる際は表示部ケーブルを挟み込まないように注意してください。

ドアを閉め、ドアロックを確認してください。

(12) 「FEED」キーを押して、紙送りを確認する

ディスプレイキーボードの「FEED」キーを押して記録紙を送ります。

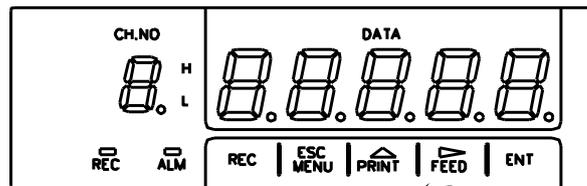

キーを押している間、記録紙を送ります。キーから指を離すと、紙送りが停止します。
キーを押し始めの頃は、遅い速度で紙送りします。

必ず記録紙が送られているのを確認してから運転を開始してください！！

図 5.11 「FEED」キーを押す

(13) 「REC」キーを押して、運転を再開する

5.2 リボンカセットの取付

⚠ 注意

記録動作 RUN 状態でリボンカセットを取り出すとインクリボンに傷付ける場合があります。
リボンカセットの交換時は、必ず「REC」キーで記録動作を停止させてください。
また、リボンカセットが正しく入っていないと、記録色が変わったり、リボンが損傷することがあります。

(1) 「REC」キーを3秒以上押す

記録動作を停止します。電源 ON 状態のまま「REC」キーを3秒以上押してください。
記録動作が停止すると、REC ランプは消灯します。(22 頁 図 5.1 参照)

(2) ドアを開く

ドアフックを押して、ロックを外します。ドアを手前に開いてください。(22 頁 図 5.2 参照)

⚠ 警告

ドアの開閉時に指等を挟み込むと怪我をする可能性がありますので注意して下さい。

⚠ 注意

ドア全開時の角度は 135° です。それ以上開きますと、ケースのヒンジ(回転)部に過大な力が加わり破損する場合があります。

(3) リボンカセットを取り出す

ドアを開いて、リボンカセットの左側をつかみ、リボンホルダを押さえながら手前に引き出します。

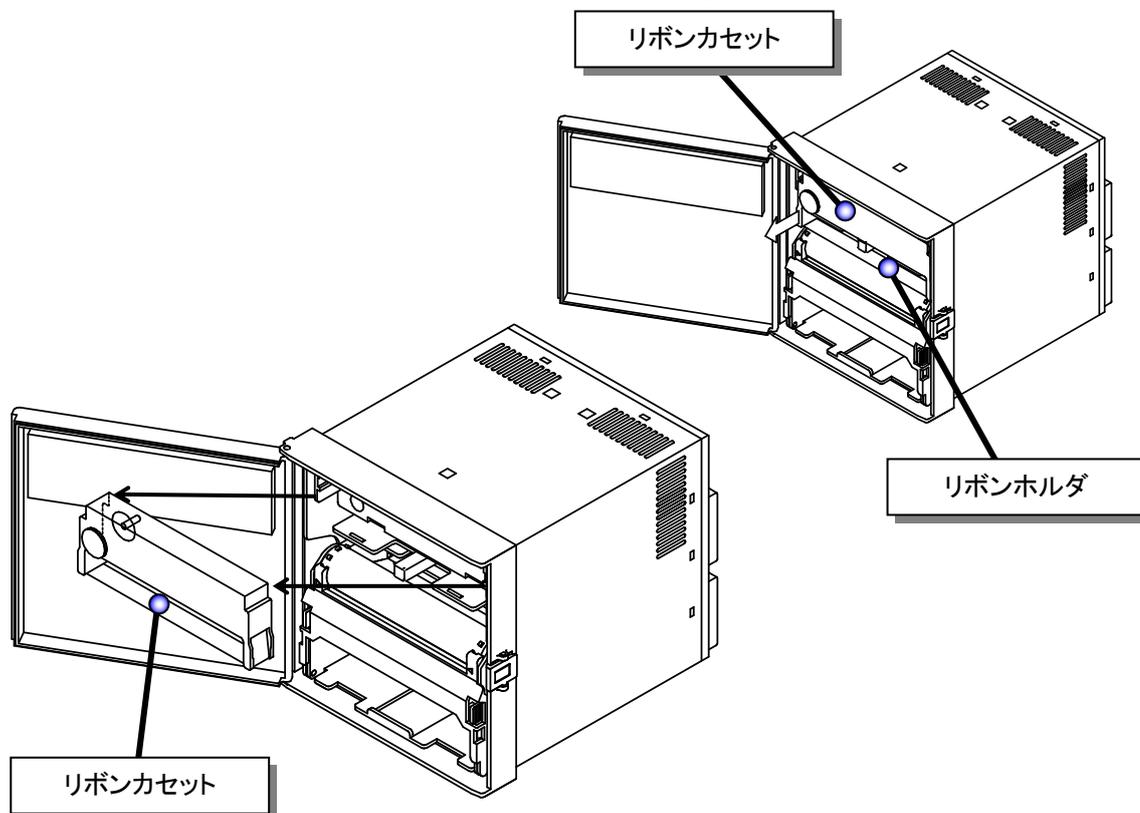


図 5.12 リボンカセットを取り出す

(4) インクリボンのたるみを取り除く(新しいインクリボンの取り付け)

ツマミを矢印の方向へ回して、インクリボンのたるみを取り除きます。

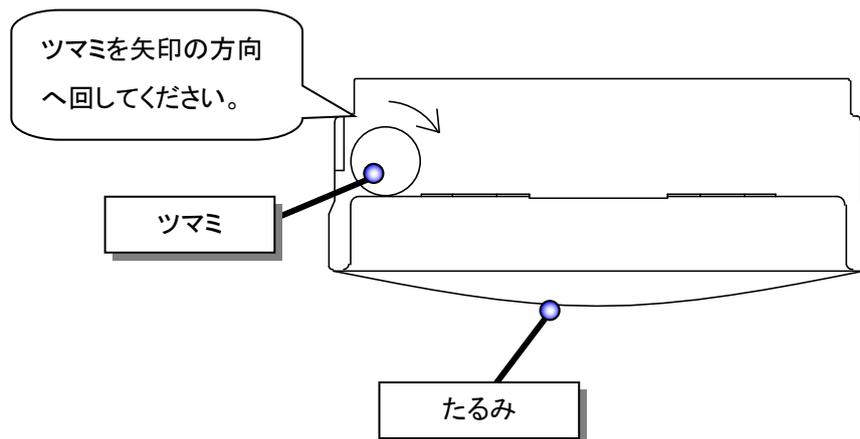


図 5.13 リボンカセットのたるみを取り除く

(5) リボンカセットを取り付ける

新しいリボンカセットの右側を最初に、次に左側をリボンホルダに押し込みます。この際、カチッと音がするまで、リボンカセットを押し込んでください。

リボン送り軸が入りにくい場合は、左側のツマミを矢印方向に回し、位置合わせを行ってください。

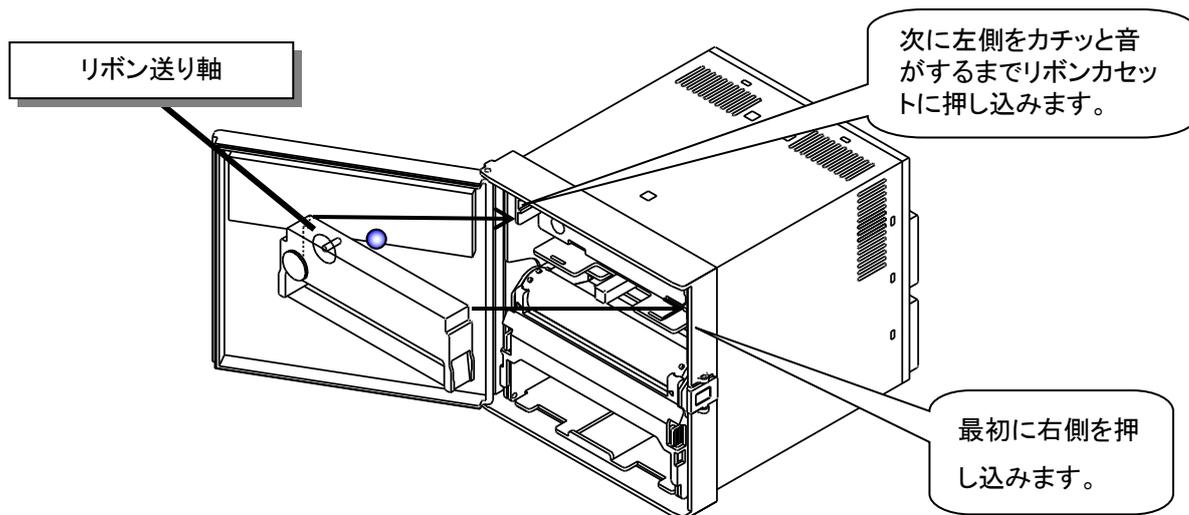


図 5.14 リボンカセットを取り付ける

(6) ドアを閉めます



注意

ドアを90°以上開いた後、閉じる際は表示部ケーブルを挟み込まないように注意してください。

(7) 「REC」キーを押して、運転を再開する

6.1 運転開始

**警告**

電源電圧が本器の仕様と合っていること、及び正しく保護接地されていることを確認してから電源を投入してください。

**注意**

- ① 本器には電源スイッチはありません。
- ② 運転は、チャートホルダに記録紙とリボンカセットが正しく装着されていることを確認してから電源を投入してください。記録紙未装着の状態ですプリンタが動作すると、チャートホルダのスプロケットドラム（円筒部分）を傷つける場合があります。

**警告**

データキャリブレーションされる場合、本書 9.5 項に記載の機器を接続し、正しい操作で校正を行ってください。そして、電気、制御関係の知識を持った作業者が、本書 7.2 項と 9.5 項を熟読された上で、データキャリブレーションを行ってください。

 
(注意事項に反した校正により、生じた損害については、当社は責任と保証を負いかねます。)

電源を投入すると、ドア前面のディスプレイが点灯します。


初期画面を含めて約 5 秒で、ユーザモード(通常の動作状態)になります。「REC」ランプが消灯している場合は、「REC」キーを押して記録動作を開始してください。

初期画面後の状態

- (1)ディスプレイ画面 : 状態表示の「REC」ランプは電源 OFF 以前の状態を保持しています。
- (2)印字データ処理 : 電源 OFF 以前に動作していた印字処理は復電後、再開しません。
- (3)警報、自己診断動作 : 電源 OFF 以前に発生した警報表示・出力等は復帰しません。
- (4)データ表示・チャネル No.表示 : 図 6.1 のようになります。



REC ALM

 

※電源 OFF 以前のモードに戻ります。

図 6.1 電源 ON 時の表示画面

[注意]

- ① 停電が生じた場合も、復電後初期化処理を行い、上記の初期状態になります。
- ② 初期化処理において印字データ処理の消去を行うため、印字中に電源が OFF となった場合、復電後は印字動作を継続しません。
- ③ 図 6.1 において、電源投入時データを取り込むまで「8」を表示します。表示桁数は設定により異なります。

6.2 記録について



注意

- ① 記録位置がずれる場合がありますので、記録中はプリンタ部に触れないでください。
ただし、本器は記録毎にゼロ点チェックを行っていますので、記録位置がずれた場合も、次回の打点時には正常に戻ります。
- ② 記録紙保護のため、同一チャンネルにおいて前回打点位置と次の打点位置間が記録紙送り方向に 0.4mm 未満の場合あるいは左右方向に 0.5mm 未満の場合、打点動作を行いません。

6.2.1 記録色

アナログ記録の各チャンネルの記録色(標準)を表 6.1 に示します。

記録色は各チャンネルに対して、6 色の中から任意に設定することができます。

表 6.1 記録色(標準)

| チャンネル No. | 色 |
|-----------|----|
| 1 | 紫色 |
| 2 | 赤色 |
| 3 | 緑色 |
| 4 | 青色 |
| 5 | 茶色 |
| 6 | 黒色 |

6.3 記録をする

6.3.1 記録をスタート/ストップする

「REC」キーを押すことで、記録のスタート/ストップを切り替えます。

ストップ状態にするには「REC」キーを 3 秒以上長押ししてください。

ストップ状態になると、「REC」ランプが消灯します。

[注意]

- ① 電源投入時は前回電源断時の状態を継続します。
- ② DI 機能入力(オプション: RE6)で記録スタート/ストップの制御を行う場合、「REC」キーによる記録のスタート/ストップの切り替えはできません。

6.3.2 紙送りをする

「FEED」キーを押している間、記録紙が早送りされ、手を離すと通常記録に戻ります。

6.3.3 印字サンプル

定刻印字・警報印字・記録開始／終了印字例

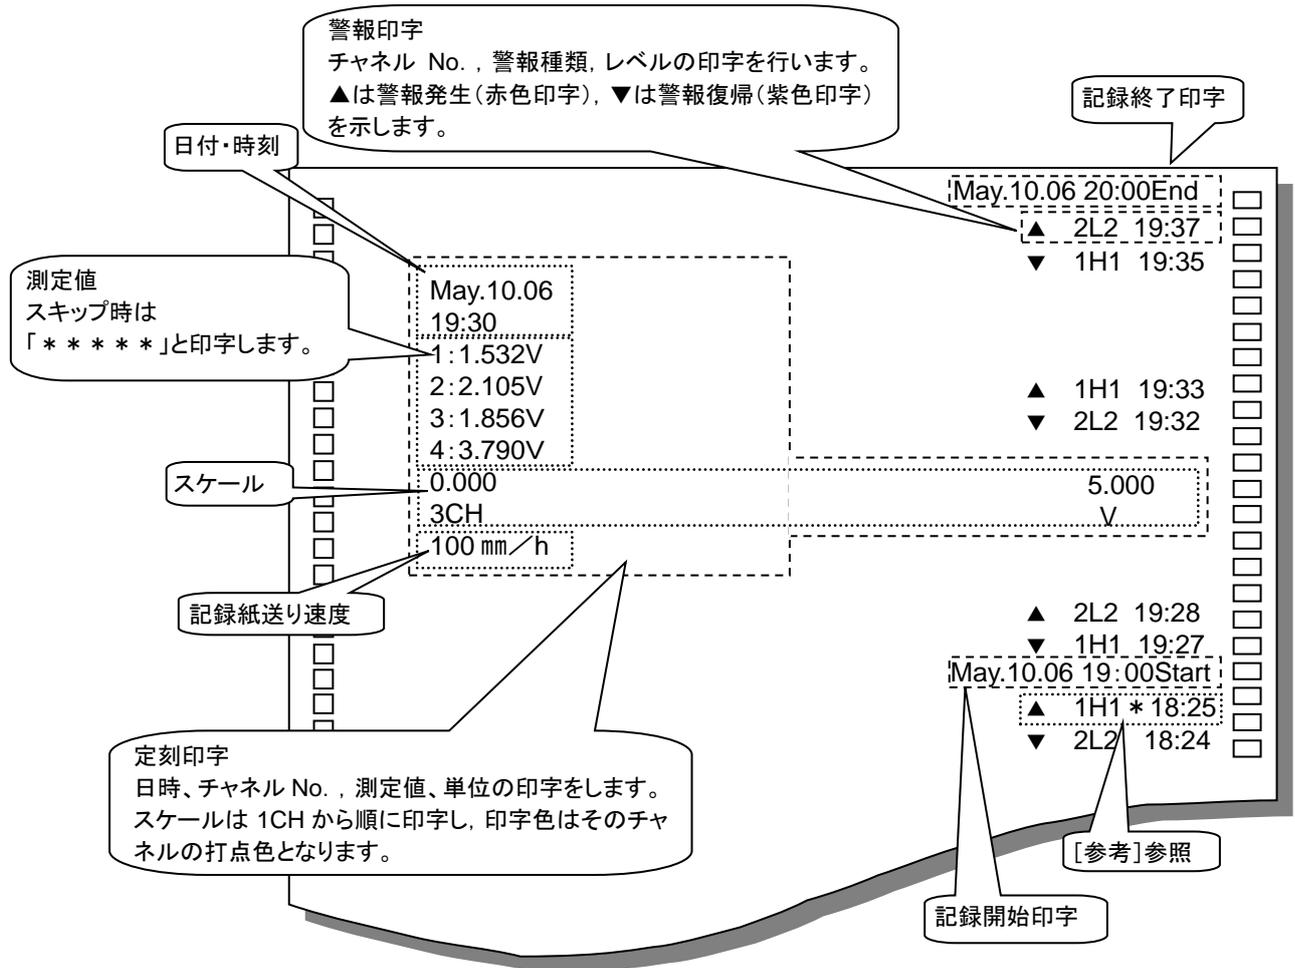


図 6.2 印字サンプル

[参考]

警報印字、コメント印字、日付時刻印字、記録開始/終了印字は他の印字を行っていてすぐに印字できなかった場合、印字待ちの状態になります。

警報発生/復帰は合計で6件、コメント印字・日付時刻印字は合計で5件まで貯める事ができます。

これを越えると、その最後の印字に「*」マークを付加し、次の印字が行われなかった事を示します。

また、非同期印字の優先順位は全ての同期印字より高くなっています。印字の優先順位については次頁を参照してください。(“同期印字”はアナログ記録に同期してデジタル印字するもので“非同期印字”はアナログ記録を中断してデジタル印字を実行し、印字完了後アナログ記録を再開するものです。)

[注意]

定刻印字開始時刻に前回の定刻印字が終了していない場合は、新しい定刻印字内容はキャンセルされ、印字されません。このような場合は定刻印字の印字インターバルを延ばしてください。

6.4 デジタル印字をする

以下のデジタル印字はキー操作で行います。


- マニュアルプリント
- エンジニアリングリスト印字
- リスト印字
- 記録開始／終了印字

以下のデジタル印字は、DI 入力で行います。

- DI マニュアルプリント
- DI 日付時刻印字
- DI コメント印字

[参考]

印字動作には、下記の優先順位があります。同時に複数の印字を起動した場合、上位のものを先に印字します。下位の印字動作は上位の印字動作が終了した後印字します。ただし、警報印字の場合、下位の印字動作と同時に印字します。[前頁図 6.2(例)では定刻印字と警報印字が同時です。]

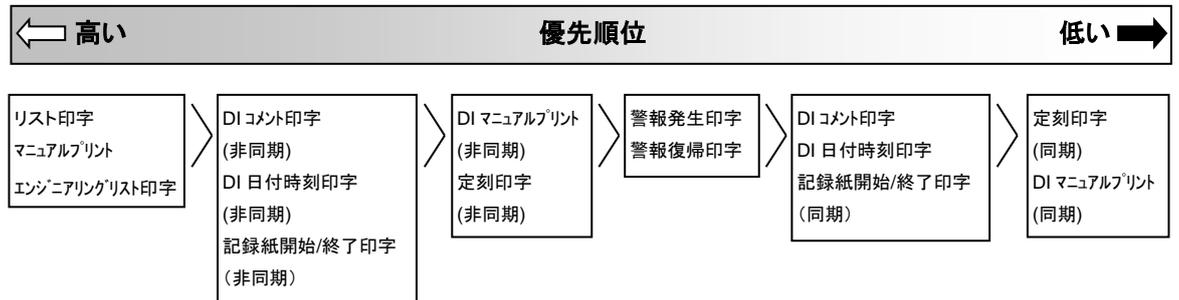

“同期印字”はアナログ記録に同期してデジタル印字するもので“非同期印字”はアナログ記録を中断してデジタル印字を実行し、印字完了後アナログ記録を再開するものです。

6.4.1 マニュアルプリントをする

マニュアルプリントは、記録紙上に以下の内容を印字します。

- 時刻／年月日
- チャンネル No. またはタグ設定文字
- 発生警報種類／測定値／単位(全チャンネル)

(1) マニュアルプリント動作手順

- ①「PRINT」キーを押します。
- ②「PRINT」キーで「 \bar{n} PR \bar{n} 」を表示させ、「ENT」キーを押します。
- ③「PRINT」キーで「5とPRと」を選択し、「ENT」キーを押すと、実行します。

マニュアルプリントが始まると、自動的にデータ表示画面に戻ります。

また、マニュアルプリントが終了すると、マニュアルプリント開始以前の状態に戻ります。

[注意]

- ① マニュアルプリント実行中、アナログ記録は中断しますが、測定／警報検出は続きます。
- ② マニュアルプリント実行中に警報が発生した場合は、マニュアルプリント終了時点で警報印字を行います。

(2) マニュアルプリント中止手順

- ①「PRINT」キーを押します。
- ②「PRINT」キーで「 $\bar{r}Rr$ 」を表示させ、「ENT」キーを押します。
- ③「PRINT」キーで「5と0P」を選択し、「ENT」キーを押すと、中止します。

ただし、印字中の行については、その行の印字が完了するまで印字動作は継続します。

マニュアルプリントは中止され、マニュアルプリント開始以前の状態に戻ります。

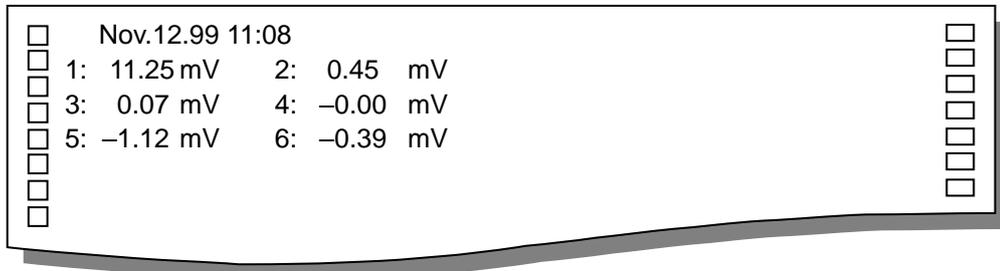


図 6.3 マニュアルプリント

6.4.2 リスト印字をする

リスト印字は、記録紙上に以下に示す本器の設定内容を印字します。

- 日付／時刻／第 1 記録紙送り速度／第 2 記録紙送り速度／記録周期
- チャンネル No. /レンジ／スケーリング値／単位
- 設定警報種類

(1) リスト印字動作手順

- ①「PRINT」キーを押します。
- ②「PRINT」キーで「L/5と」を表示させ、「ENT」キーを押します。
- ③「PRINT」キーで「5とRrと」を選択し、「ENT」キーを押すと、実行します。

リスト印字が始まると、自動的にデータ表示画面に戻ります。

また、リスト印字が終了すると、リスト印字開始以前の状態に戻ります。

【注意】

- ① リスト印字実行中、アナログ記録は中断しますが、測定／警報検出は続きます。
- ② リスト印字実行中に警報が発生した場合は、記録が再スタートした時点で警報印字を行います。

(2) リスト印字中止手順

- ①「PRINT」キーを押します。
- ②「PRINT」キーで「L/5と」を表示させ、「ENT」キーを押します。
- ③「PRINT」キーで「5と0P」を選択し、「ENT」キーを押すと、中止します。

ただし、印字中の行については、その行の印字が完了するまで印字動作は継続します。

リスト印字は中止され、リスト印字開始以前の状態に戻ります。

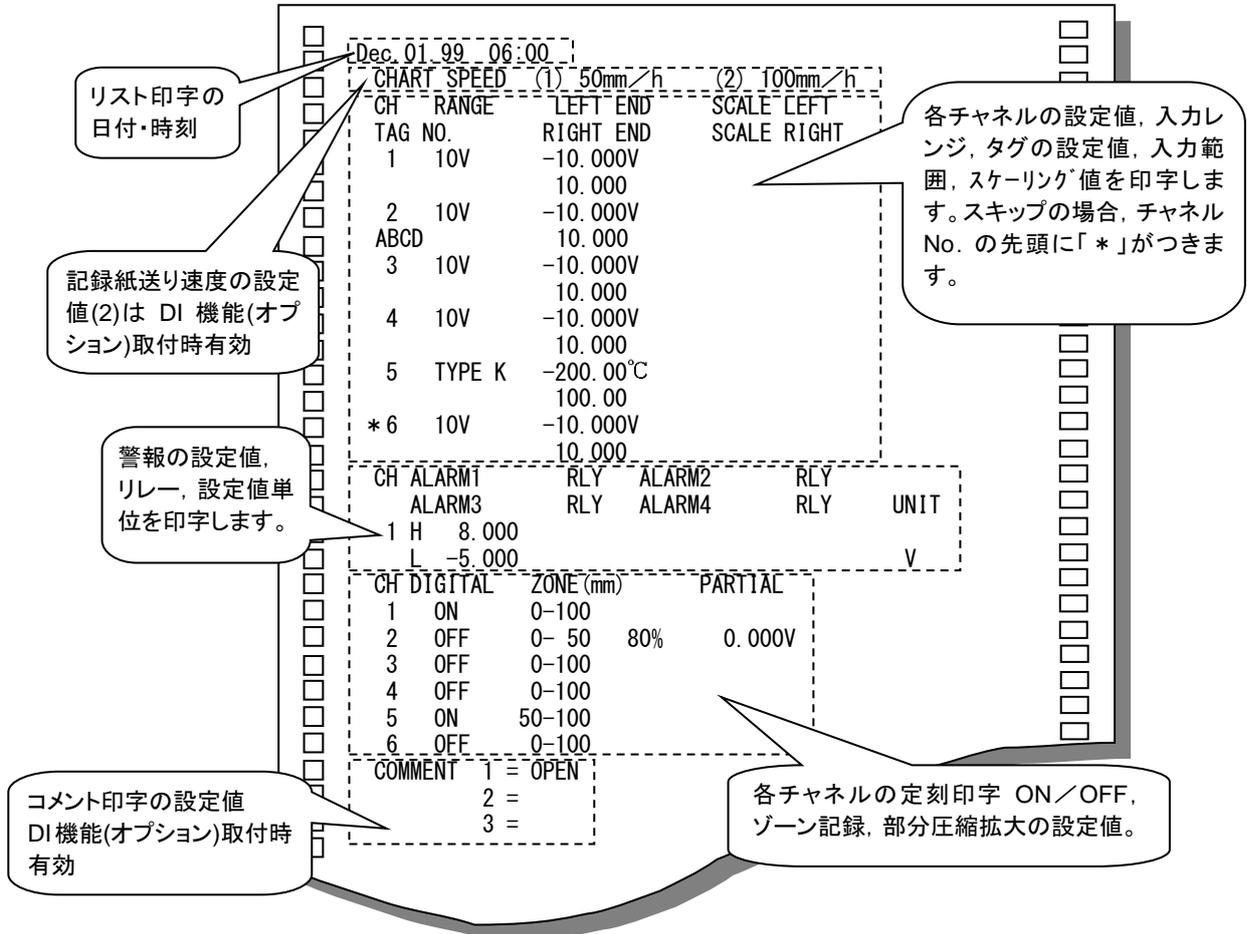


図 6.4 リスト印字

6.4.3 エンジニアリングリスト印字をする

エンジニアリングリスト印字は、記録紙上に以下に示す本器の設定内容を印字します。

- アナログ記録方式
- デジタル印字方式
- バーンアウト/RJCなどの機能有無

(1) エンジニアリングリスト印字動作手順

- ①「MENU」キーを押します。
- ②「PRINT」キーで「ELI Sと」を表示させ、「ENT」キーを押します。
- ③「PRINT」キーで「SとRと」を選択し、「ENT」キーを押すと、実行します。

エンジニアリングリスト印字が始まると、自動的にデータ表示画面に戻ります。

また、エンジニアリングリスト印字が終了すると、リスト印字開始以前の状態に戻ります。

[注 意]

- ・ エンジニアリングリスト印字実行中、アナログ記録は中断しますが、測定／警報検出は続きます。
- ・ エンジニアリングリスト印字実行中に警報が発生した場合は、記録が再スタートした時点で警報印字を行います。

(2) エンジニアリングリスト印字中止手順

- ①「MENU」キーを押します。
- ②「PRINT」キーで「ELI 5と」を表示させ、「ENT」キーを押します。
- ③「PRINT」キーで「5とロP」を選択し、「ENT」キーを押すと、中止します。

ただし、印字中の行については、その行の印字が完了するまで印字動作は継続します。

エンジニアリングリスト印字は中止され、リスト印字開始以前の状態に戻ります。

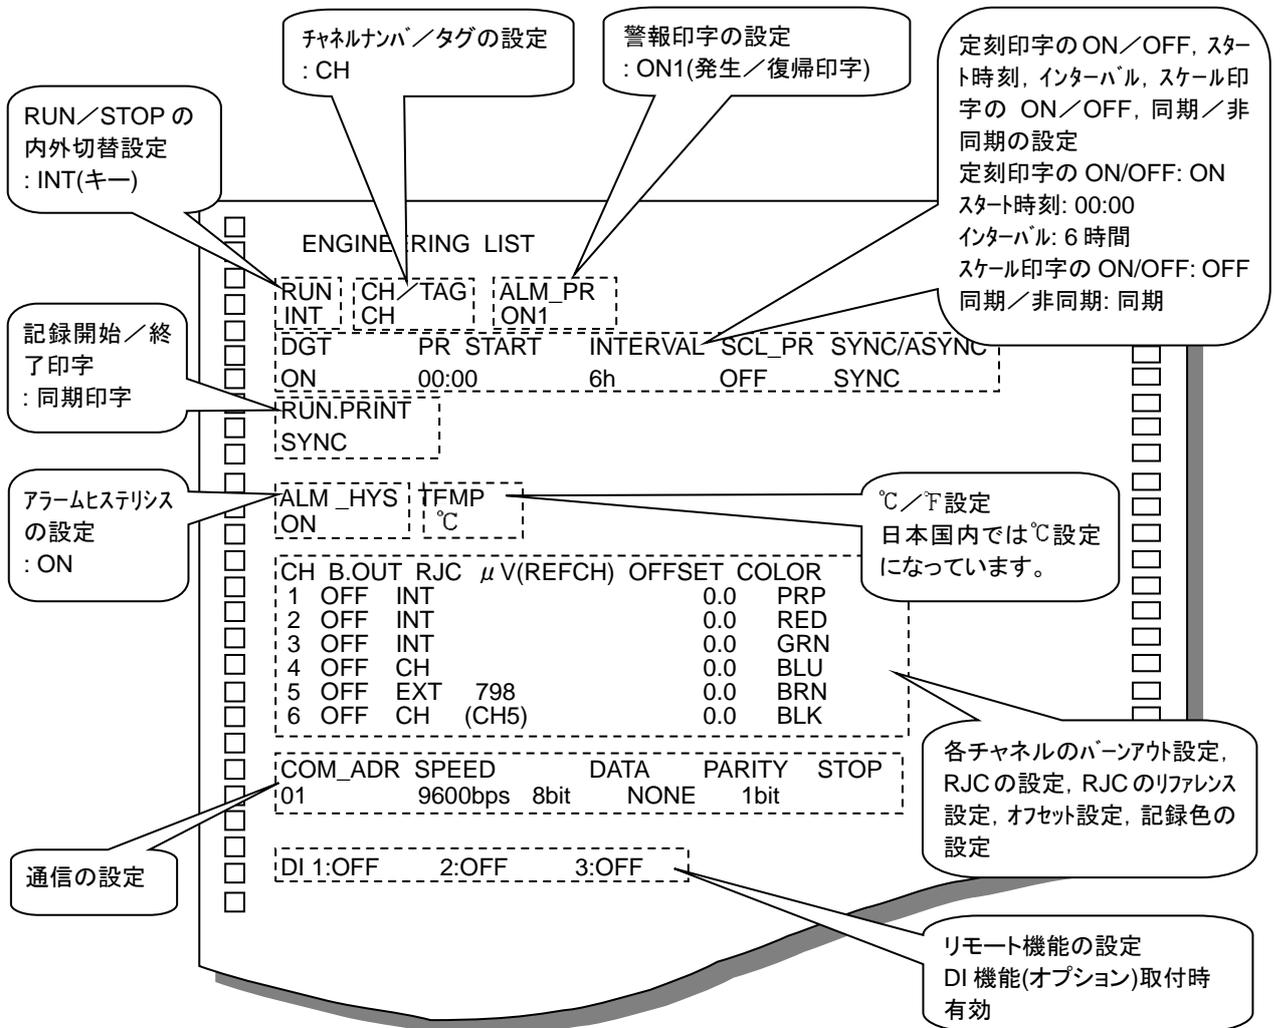


図 6.5 エンジニアリングリスト印字

6.4.4 記録紙開始／終了印字をする

記録開始／終了印字は、記録動作を開始／終了したときに記録紙上に開始時刻・終了時刻を印字します。
印字動作はエンジニアリングモードの「記録開始／終了設定」(7.2.6 項(6)参照)にて設定します。

- ・「SYnE」…… 記録開始印字を同期で印字します。
記録終了印字は非同期で印字します。
- ・「RSYnE」… 記録開始／終了印字を非同期で印字します。
- ・「OFF」…… 記録開始／終了印字を行いません。

(1) 記録開始印字

記録停止状態から REC キーを押して記録状態にします。

印字が開始されます。

記録開始／終了設定が「OFF」の時は印字されません。

(2) 記録終了印字

記録開始状態から REC キーを長押しし、記録停止状態にします。

印字が開始されます。

記録開始／終了設定が「OFF」の時は印字されません。



注意

記録開始／終了動作が DI 機能使用時は、REC キーを押しても印字は開始されません。
この場合 DI 動作により印字が行われます。

6.4.5 DI マニュアルプリントをする(DI オプション装着時)

DI マニュアルプリントは、DI の OFF→ON により、記録紙上に現在測定値と時刻の印字を行います。
印字内容は 6.4.1 項「マニュアルプリント」と同じです。

(1) エンジニアリングモードの「DI 機能」に設定する。

詳細な設定方法は 7.2.9 項「DI 機能」を参照してください。

「MAN-P」…同期印字でマニュアルプリントを行います。

「AMAN.P」…非同期印字でマニュアルプリントを行います。

(2) DI 入力を入れる。

DI マニュアルプリントは DI 入力の OFF→ON の変化によって印字を行います。

6.4.6 DI 日付時刻印字をする(DI オプション装着時)

DI 日付時刻印字は、DI の OFF→ON により、記録紙上に現在の日付と時刻の印字を行います。

(1) エンジニアリングモードの「DI 機能」に設定する。

詳細な設定方法は 7.2.9 項「DI 機能」を参照してください。

「TIM-P」…… 同期印字で日付時刻印字を行います。

「ATIM.P」… 非同期印字で日付時刻印字を行います。

(2) DI 入力を入れる。

DI 日付時刻印字は DI 入力の OFF→ON の変化によって印字を行います。

6.4.7 DI コメント印字をする(DI オプション装着時)

DI コメント印字は、DI の OFF→ON により、記録紙上に設定された内容のコメント印字を行います。

(1) エンジニアリングモードの「DI 機能」に設定する。

詳細な設定方法は 7.2.9 項「DI 機能」を参照してください。

「CMNT1, CMNT2, CMNT3」……同期印字でコメント印字を行います。

「ACMT1, ACMT2, ACMT3」……非同期印字でコメント印字を行います。

(2) DI 入力を入れる。

DI コメント印字は DI 入力の OFF→ON の変化によって印字を行います。

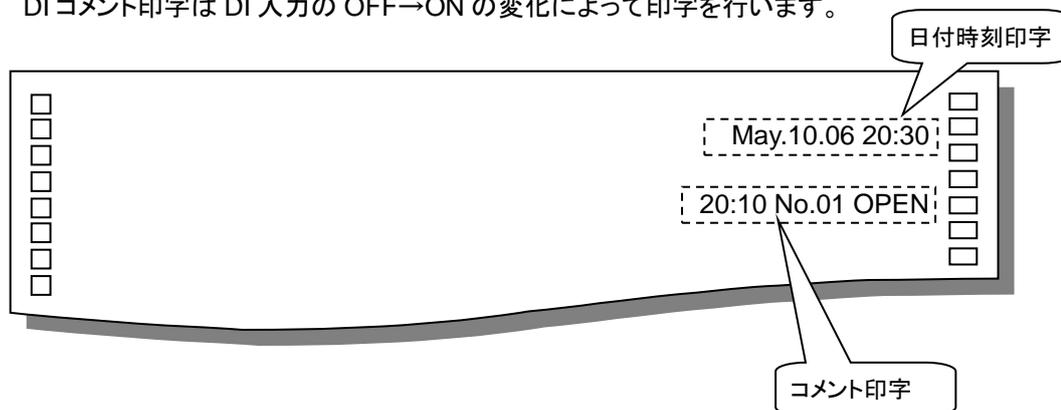


図 6.6 日付時刻印字, コメント印字

6.5 表示を切り替える

表示の選択手順

- ①「MENU」キーを押し、「*di SP*」を表示させ、「ENT」キーを押しします。
- ②「PRINT」キーで以下のメニューから必要な表示画面を選択し、「ENT」キーを押しします。
- ③マニュアル表示の場合は「*[h□]*」が表示されます。

「PRINT」キーで表示させるチャンネル番号を選択し、「ENT」キーを押しします。

「*Auto*」(AUTO) : オート表示

「*MAN*」(MAN) : マニュアル表示


「*DATE*」(DATE) : 日付表示

「*TIME*」(TIME) : 時刻表示

「*OFF*」(OFF) : 表示オフ

6.5.1 オート表示 <*Auto*>

2.5 秒おきに、各チャンネルの測定データを順次表示します。

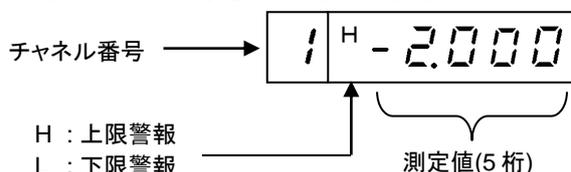


6.5.2 マニュアル表示 <*MAN*>

特定チャンネルの測定値を測定周期ごとに切り替えて表示します。表示内容はオート表示と同じです。「ENT」キーを押すと表示しているチャンネル No. が変わります(チャンネル No. は大きくなります)。


6.5.3 日付表示 <*DATE*>

月、日を表示します。閏年の調整は自動的に行います。

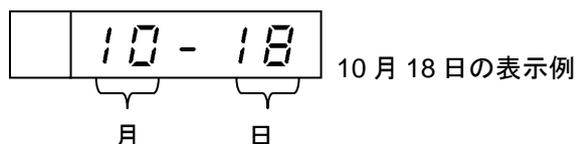

6.5.4 時刻表示 <*TIME*>

時、分を表示します。

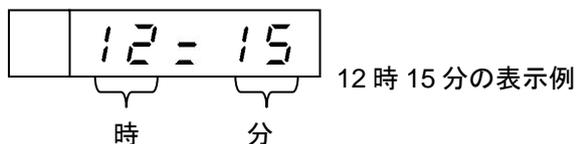

6.5.5 表示オフ <*OFF*>

ユーザモードでの表示をオフにします。キー操作は通常どおりですので、オフから他の表示へ変更させるには上記の①～③を行います。

7章 本器の設定

7.1 セットアップモードの設定



警告

データキャリブレーションされる場合、取扱説明書 9.5 項に記載の機器を接続し、正しい操作で校正を行ってください。そして、電気、制御関係の知識を持った作業者が、取扱説明書 7.2 項と 9.5 項を熟読された上で、データキャリブレーションを行ってください。
(注意事項に反した校正により、生じた損害については、当社は責任と保証を負いかねます。)

セットアップモードに入るためのキー操作方法

「MENU」キーを 3 秒以上押し、セットアップモードに入ります。

その際、約 1 秒間ソフトウェアのバージョンが以下のように表示され、その後レンジの設定画面が表示されます。

⏏

2.10

(例)バージョン番号 2.10

セットアップモードから記録状態(ユーザモード)に戻るには「MENU」キーを 3 秒以上押します。

ここでは、以下の項目の設定方法について説明してあります。

以下にセットアップモードのディスプレイマップを記載します。操作は、△キーで設定項目を選択し、必要な設定を行います。

7.1.1 レンジの設定

| 設定 | チャンネル | モード | |
|-------|--------------------------------|--|---|
| rAnGE | Ch1 Ch6 | Hold tC rtd SCALE SqrE dECAd dELt SIgn nERn SKI P | 電圧、電流入力の設定 熱電対入力の設定 測温抵抗体入力の設定 スケーリングの設定 開平記録の設定 デケード記録の設定 チャンネル間差の設定 チャンネル間和の設定 チャンネル間平均の設定 スキップの設定 |

7.1.2 警報の設定

| 設定 | チャンネル | レベル | ON/OFF | タイプ | 設定値 | オプション | |
|-------|--------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | リレーON/OFF | リレー No. |
| ALArn | Ch1 Ch6 | L1 L2 L3 L4 | on OFF | H L | -2000 | on OFF | 1 . . . 6 |

7.1.3 単位の設定

| 設定 | チャンネル | 文字 No. | コード No. | |
|------|-------|--------|---------|--------------|
| Unit | Ch1 | 1 | Cd 6F | (°) 単位コードの設定 |
| | . | 2 | Cd 43 | (C) |
| | . | 3 | Cd 00 | 終了 |
| | . | 4 | | |
| | . | 5 | | |
| | Ch6 | 6 | | |

7.1.4 記録紙送り速度の設定

| 設定 | 第 1,2 記録紙送り速度 | 記録紙送り速度 | |
|-------|---------------|---------|------------|
| Chart | SPd-1 | 1500 | 記録紙送り速度の設定 |
| | SPd-2 | | |

7.1.5 日付時刻の設定

| 設定 | 年 | 月日 | 時刻 | |
|-------|--------|---------|---------|----------|
| CLock | Y 2000 | M 01-01 | t 06:00 | 年月日時刻の設定 |

7.1.6 設定のコピー

| 設定 | コピー元チャンネル | コピー先チャンネル | |
|------|-----------|-----------|---------|
| Copy | F Ch1 | t Ch2 | 設定値のコピー |
| | F Ch2 | t Ch3 | |
| | . | . | |
| | F Ch5 | t Ch6 | |

7.1.7 その他の機能設定 (記録周期, ゾーン記録, 部分圧縮拡大, デジタル印字, タグ, コメント文字)

| 設定 | モード | |
|------|-------|-----------|
| Full | trEnd | 記録周期の設定 |
| | Zone | ゾーン記録の設定 |
| | Part | 部分圧縮拡大の設定 |
| | Print | デジタル印字の設定 |
| | Tag | タグの設定 |
| | Comt | コメント文字の設定 |

エンジニアリングモード移行

| 設定 | パスワード | |
|-----|--------|--|
| Eng | P 0000 | エンジニアリングモード設定に入る。 パスワード入力(68 頁 エンジニアリングモード参照) |

表 7.1 セットアップモードの初期設定値

| 設定項目 | 初期設定 | 備考 |
|-------------------|--|-----------------|
| ★レンジ(全チャンネル) | ±10mV DC スケーリング 0~100.0(単位℃) | |
| ★警報(全チャンネル) | 全レベル警報 OFF, リレーOFF | |
| ★単位(全チャンネル) | 「℃」 (BF 43 00) | |
| ★記録紙送り速度 | 第 1 記録紙送り速度: 20mm/h 第 2 記録紙送り速度: 20mm/h | |
| ★時計 | 2000/01/01 00:00 | 現在の時刻に設定されています。 |
| ★記録周期 | 10(s) | |
| ★ゾーン記録(全チャンネル) | 0~100(%) | |
| ★部分圧縮拡大(全チャンネル) | OFF | |
| ★デジタル印字(全チャンネル) | ON | |
| ★TAG 印字文字(全チャンネル) | 「(7 文字目まで空白)」 | |
| ★コメント印字文字(1~3) | 「(16 文字目まで空白)」 | |

7.1.1 レンジの設定

(1) 設定方法

本器はマルチレンジ方式となっており、各チャンネルごとにレンジを設定できます。

操作は「△」キーを押して、順にモード①から⑩へ送ります。

電圧、電流、熱電対、測温抵抗体の入力信号は下記から選択します。(モード①～③)

| | |
|-------|--|
| 直流電圧 | : ±10, 0~20, 0~50, ±200mV DC, ±1, 0~5, ±10V DC |
| 直流電流 | : 4~20mA DC(シャント抵抗外付け:250Ω) |
| 熱電対 | : B, R, S, K, E, J, T, C, Au-Fe, N, PR10-20, PLⅡ, U, L |
| 測温抵抗体 | : Pt100, JPt100 |

熱電対、及び測温抵抗体は設定するスパン点により、自動的に最適なレンジが選択されます。

また、スケールリング、開平、デケード、チャンネル間差／和／平均の演算も可能です。(モード④～⑨)

不要チャンネルはスキップできます。(モード⑩)

| 設定 | チャンネル | モード | 操作キー |
|-------|--|-------------------|------|
| RANGE | Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 | ① Hold (電圧、電流入力) | △キー |
| | | ② tC (熱電対入力) | ↓ |
| | | ③ rtd (測温抵抗体入力) | ↓ |
| | | ④ SCALE (スケールリング) | ↓ |
| | | ⑤ Square (開平) | ↓ |
| | | ⑥ dECAd (デケード) | ↓ |
| | | ⑦ dELt (差) | ↓ |
| | 各チャンネル毎に 設定可能 | ⑧ SiGn (和) | ↓ |
| | | ⑨ nERn (平均) | ↓ |
| | | ⑩ SkIP (スキップ) | ↓ |

[注意]

小数点位置が任意設定できるのは「スケールリング」と「開平」のモードです。電圧・電流・熱電対・測温抵抗体入力であっても小数点位置を変更する場合は「スケールリング」で設定します。小数点固定の場合は以下の通りです。

| 入力 | 小数点以下桁数 | 入力 | 小数点以下桁数 |
|----------|--------------------|-----------|--------------------|
| mV | 2桁 * * * . 0 0 | 熱電対 | 1桁 * * * * . 0 |
| ±1, 0~5V | 3桁 * * . 0 0 0 | 測温抵抗体 | 1桁 * * * * . 0 |
| ±10V | 2桁 * * * . 0 0 | ±200mV DC | 1桁 * * * * . 0 |
| mA | 2桁 * * * . 0 0 | | |

(2) *Volts*(電圧, 電流), *tC*(熱電対), *rtd*(測温抵抗体)

直流電圧, 電流, 熱電対, 測温抵抗体の測定を行います。

[設定例] 1チャンネルに熱電対 T を設定する。(T: -100~300°C)


| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---|--------|---|
| <code>rRnGE</code> | 3秒 | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「rRnGE」が表示されますので、「ENT」キーを押します。 |
| <code>tC 1</code> | | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <code>tC</code> | | 「△」キーでモードを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <code>t</code> | | 「△」キーでタイプを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <code>L</code> <code>- 1000</code> (ゼロ点設定) | | 「△」キーで符号, 数値を選択し, 「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| <code>r</code> <code>3000</code> (スパン点設定) | | 「△」キーで符号, 数値を選択し, 「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| <code>-SEt-</code> | | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

[注意]

- 間違った数値を入力すると, `E` `Err21` または `E` `Err24` のエラーを表示します。「ENT」キーを押して, 正しい数値を再入力してください。
- スケーリングの必要のないレンジ設定, 特に熱電対, 測温抵抗体で小数点位置(小数点以下1桁)を変更しない場合は, 必ず「*Volts*, *tC*, *rtd*」で設定し, スケーリング設定は行わないでください。

[注意]

「*Vol*」, 「*tC*」, 「*rtd*」の各モードでは, 「ENT」キーを押してレンジを選択します。
レンジの中から「△」キーでタイプを選択することができます。

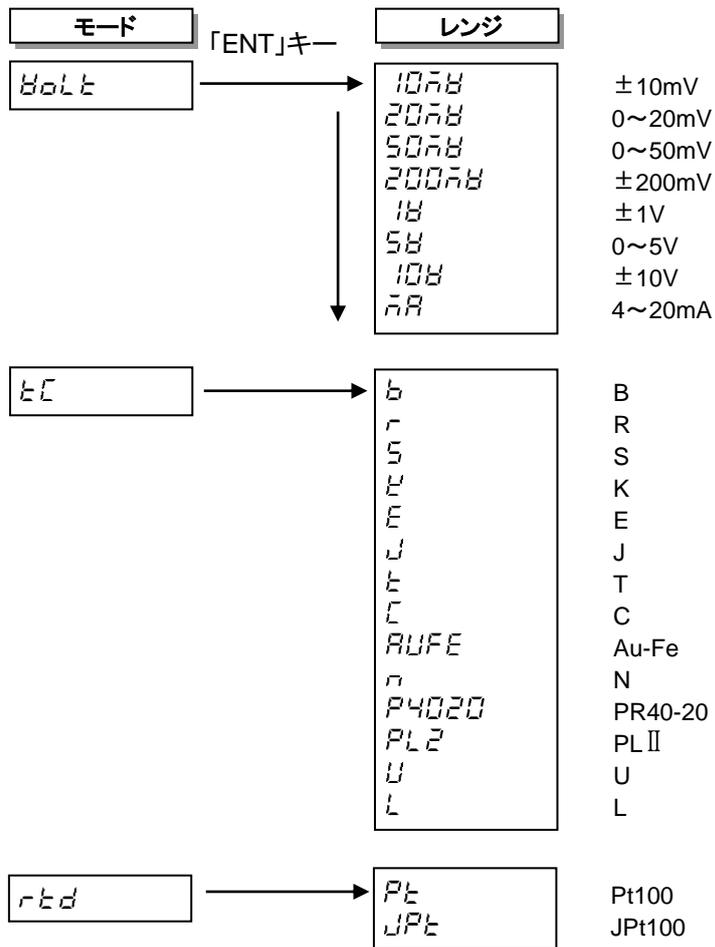

[参考]

- ・ 下記レンジは測定範囲により精度が異なるレンジが複数存在します。設定するスパン点により、自動的に最適なレンジが選択されます。

熱電対(*tC*) : R, K, E, J, T

測温抵抗体(*rtd*) : Pt100, JPt100

(3) SCALE(スケーリング)

VOLT, TC, RTD の入力を任意の物理量に変換します。

単位の設定も行うことができます。(7.1.3 項 57 頁参照)

[設定例] 1チャンネルに電圧 0~40mV, スケール 000.00~100.00 を設定する。

| | 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--|-------------|---------|---|
| | | 3 秒 | 「MENU」キーを 3 秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「rRNGE」が表示されますので、「ENT」キーを押します。 |
| | | | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | | | 「△」キーで「SCALE」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | | | 「△」キーで「Volt」を選択し、「ENT」キーを押します。ここで「tC」または「rtd」を選択すると温度入力のスケールリングができます。 |
| | | | 「△」キーでレンジ(50mV)を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | (ゼロ入力値) | | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |

[注意]

TC, RTD 入力の場合、ゼロ入力値はゼロ側スケール値と等しく設定してください。次ページ(*1)を参照してください。

| | | | |
|--|--------------|------|---|
| | (スパン入力値) | | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
|--|--------------|------|---|

[注意]

 
TC, RTD 入力の場合、スパン入力値はスパン側スケール値と等しく設定してください。次ページ(*2)を参照してください。

L 00000
(ゼロ側スケール値)(*1)



「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。

L 00000
(小数点)



最小桁(右端)より更に「▷」キーを押し、小数点を点滅させます。「△」キーで小数点位置を選択します。「ENT」キーを押します。

r 10000
(スパン側スケール値)(*2)



「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。

-SEt-



「ENT」キーを押します。設定完了です。
ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。

[注意]

間違った数値を入力しますと、E Err21 または E Err24 または、

E Err25 のエラーを表示します。「ENT」キーを押して、正しい数値を再入力してください。

(4) 59rE(開平)

電圧入力平方根を計算し、その値をスケールリングします。単位の設定(7.1.3 項 57 頁参照)を行うことができます。

[設定例] 1チャンネルに電圧 0~40mV、スケール 000.00~100.00 を設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|------------------|-----------------------------|---|
| | ESC MENU 3秒 ENT | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「rRnGE」が表示されますので、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 「△」キーで「59rE」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 「△」キーでレンジ(50mV)を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| L (ゼロ入力値) | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| r (スパン入力値) | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| L (ゼロ側スケール値) | △ PRINT FEED | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。 |
| L (小数点) | ▷ FEED △ PRINT ENT | 最小桁(右端)より更に「▷」キーを押し、小数点を点減させます。「△」キーで小数点位置を選択します。「ENT」キーを押します。 |
| r (スパン側スケール値) | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| | ENT | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

[注意]

間違った数値を入力しますと、 または または、

のエラーを表示します。「ENT」キーを押して、正しい数値を再入力してください。

開平演算について

本器の開平演算は以下の方式です。

各項目を次のように定義します。

SPAN_L : スパン下限値(スパン L)

SPAN_R : スパン上限値(スパン R)

SCAL_L : スケーリング下限値(スケール L)

SCAL_R : スケーリング上限値(スケール R)

IN : 入力電圧

OUT : 出力(スケーリング値)

入力値が 1%以上の時(1~100%)

$$OUT = (SCAL_R - SCAL_L) \times \sqrt{\frac{IN - SPAN_L}{SPAN_R - SPAN_L}} + SCAL_L$$

入力値が 1%以下の時

$$OUT = \frac{10 \times (SCAL_R - SCAL_L)}{SPAN_R - SPAN_L} \times (IN - SPAN_L) + SCAL_L$$

[設定例] 前頁の設定を行った場合、入力に対する指示は以下のようになります。

| | | | | | |
|----------|------|-------|-------|-------|--------|
| 入力電圧(mV) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 指示値(%) | 0.00 | 50.00 | 70.71 | 86.63 | 100.00 |

[注意]

ゼロ点付近では、スケーリング倍率と表示桁の関係で、デジタル指示値がふらつく場合がありますので注意してください。

(5) dECAd(デケード)

電圧入力をスケーリングし、指数表示を行います。単位の設定(7.1.3 項 57 頁参照)を行うことができます。

[設定例] 1チャンネルに電圧 0~5V, $1.0 \times 10^0 \sim 1.0 \times 10^5$ のデケードを設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|------------------|------------------------|---|
| | ESC MENU 3秒 ENT | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「rAnGE」が表示されますので、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 「△」キーで「dECAd」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 「△」キーでレンジ(5V)を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| L (ゼロ入力値) | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| r (スパン入力値) | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| L (ゼロ側スケール値) | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| r (スパン側スケール値) | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| | ENT | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

[注意]

間違った数値を入力しますと、 または または、

のエラーを表示します。「ENT」キーを押して、正しい数値を再入力してください。

デケード表示について

各項目を次のように定義します。

SPAN_L : スパン下限値(スパン L)

SPAN_R : スパン上限値(スパン R)

SCAL_L : スケーリング下限値(スケール L)

SCAL_R : スケーリング上限値(スケール R)

IN : 入力電圧

OUT : 出力(スケーリング値)

} XXEYY
XX: 仮数部(1.0~9.9)
YY: 指数部(-19~19)
ただし 5 デケードまでです。
(スケーリング上限-スケーリング下限が 1.0E5 以下)

- デケード表示は以下の関係式に従います。

$$OUT1 = IN \times \frac{LGSCAL_R - LGSCAL_L}{SPAN_R - SPAN_L} + \frac{SPAN_R \times LGSCAL_L - SPAN_L \times LGSCAL_R}{SPAN_R - SPAN_L}$$

$$OUT = 10^{OUT1}$$

LGSCAL_L : Log₁₀(SCAL_L)

LGSCAL_R : Log₁₀(SCAL_R)

[注意]

デケードの出力は表示, 印字に使用され, 打点位置には反映されません。

[設定例] 前頁の設定を行った場合, 入力に対する指示は以下のようになります。



| | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 入力電圧(V) | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 |
| 指示値 | 1.0E0 | 1.0E1 | 3.2E2 | 1.0E3 | 1.0E5 |

(6) *dELt*(差演算), *Si Gn*(和演算), *āERn*(平均)



VOLT, TC, RTD または SCALE の入力をチャンネル間で演算し、出力します。


[設定例] 6チャンネルから1チャンネルの入力データを引いた値を設定する。(0~40mV)

  “6チャンネル(入力)−1チャンネル(入力)”を6チャンネルに記録、表示する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--|------------------------|---|
|  | ESC MENU 3秒 ENT | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「rRnGE」が表示されますので、「ENT」キーを押します。 |
|  (設定チャンネル) | △ PRINT ENT | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
|  | △ PRINT ENT | 「△」キーで「dELt」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
|  (基準チャンネル) | △ PRINT ENT | 「△」キーで「引くチャンネル」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
|  (差演算後のゼロ入力値) | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
|  (差演算後のスパン入力値) | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
|  | ENT | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

  [注意]

間違った数値を入力しますと、 または  または、

  のエラーを表示します。「ENT」キーを押して、正しい数値を再入力してください。

差, 和, 平均について

- 設定するチャンネルは、「差, 和, 平均」をとるチャンネルより大きいチャンネルでなければなりません。例えば6チャンネルに設定する場合は、1~5チャンネルの値を引いたりすることができます。
- 設定チャンネルのレンジ, スケールは「差, 和, 平均」をとるチャンネルと同じになります。
- 演算後のレンジ値は本器の最大レンジを超えることはできません。
- 基準チャンネルには、電圧, 電流, 熱電対, 測温抵抗体およびそれらのスケージングのレンジ以外には設定できません。

(7) SKIP(スキップ)

表示, 記録を行わないチャンネルに設定します。

[設定例] 6チャンネルをスキップする。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> RANGE | <input type="button" value="ESC"/> MENU 3秒 <input type="button" value="ENT"/> | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「RANGE」が表示されますので、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> CH6 | <input type="button" value="△"/> PRINT <input type="button" value="ENT"/> | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> SKIP | <input type="button" value="△"/> PRINT <input type="button" value="ENT"/> | 「△」キーで「SKIP」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> -SET- | <input type="button" value="ENT"/> | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

[注意]

- 全チャンネルをスキップに設定すると、 Err28 のエラーを表示します。
少なくとも一つのチャンネルは測定に設定してください。
- スキップチャンネルは、測定はしますが、表示, 打点, 警報判定はしません。入力結線しない場合は必ず入力端子を短絡結線してください。
- 一度スキップした設定を元の測定に戻すときは、お手数ですがもう一度測定するレンジの設定を行ってください。

7.1.2 警報の設定

設定内容

各チャンネルに、以下の2種類の警報設定ができます。

また、1チャンネルあたり最大4つの警報点(4レベル)を設定できます。警報点を設定すると、測定値がこの値に達した時点で「ALM」が点灯すると同時に、記録紙に警報発生を示す警報印字を行います。

H: 上限警報 測定値が警報設定点以上になった場合に警報を発生します。

L: 下限警報 測定値が警報設定点以下になった場合に警報を発生します。

操作方法

| 設定 | チャンネル | レベル | ON/OFF | タイプ | 設定値 | オプション | |
|-------|-------|-----|--------|-----|-------|-----------|---------|
| | | | | | | リレーON/OFF | リレー No. |
| ALARM | Ch1 | L1 | on | H | -2000 | on | 1 |
| | . | L2 | off | L | | off | . |
| | . | L3 | | | | | . |
| | . | L4 | | | | | . |
| | Ch6 | | | | | | 6 |

[設定例] 1チャンネルの警報点(レベル1)に上限警報, 設定値-2.000, 警報出力リレーNo.1を設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---------|-----------------------------|---|
| ALARM | ESC MENU 3秒 PRINT ENT | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「ALARM」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| Ch1 | PRINT ENT | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| 1 L1 | PRINT ENT | 「△」キーで警報レベルを選択し、「ENT」キーを押します。最大4レベルまで設定できます。 |
| 1 on | PRINT ENT | 「△」キーで警報設定のONを選択し、「ENT」キーを押します。(「OFF」を設定すると、「ALARM」が表示され設定が終了します。) |
| 1 H | PRINT ENT | 「△」キーで警報種類を選び、「ENT」キーを押します。 |
| 1 -2000 | PRINT FEED ENT | 警報点を設定します。桁の移動は「▷」キーで、数値の選択は「△」キーで行います。設定が終了したら、「ENT」キーを押してください。 小数点位置はレンジにより固定されています。 |

[注意]

警報点の設定途中で「ENT」キーを押すと、次の設定表示に変わってしまいます。

ここからの設定は、警報出力(オプション: LH6)が付加されている機種のみ有効となります。オプションの付加がない場合は、「-SEと-」が表示されるまで、「ENT」キーを押し、「-SEと-」にて「ENT」キーを押し、設定完了です。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--------------|---|--|
| / ON |  PRINT ENT | 警報発生時に、警報出力リレーから警報出力を行うかどうかの設定をします。「△」キーで警報出力の ON/OFF を選び、「ENT」キーを押します。 |
| / / |  PRINT ENT | 警報出力を ON に設定した場合、リレー番号の設定をします。「△」キーで 1～6 の内からリレー番号を選び、「ENT」キーを押します。 |
| □ -SEと- | ENT | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 他のチャンネルの設定を続けて行う場合は、「△」キーを押し、チャンネルを選択し、設定に入ります。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。 |

【注意】

警報印字は、タグの設定がされていてもチャンネル番号を印字します。

7.1.3 単位の設定

設定内容

各チャンネルに単位を設定します。

[注意]

「Hold」、「tC」、「rtd」のレンジで単位を変更したい場合は、レンジ設定を「SCALE」に設定してください。

操作方法

| 設定 | チャンネル | 文字 No. | コード No. | |
|------|-------|--------|---------|-----|
| Unit | Ch1 | 1 | Cd bF | (°) |
| | . | 2 | Cd 43 | (C) |
| | . | 3 | Cd 00 | 終了 |
| | . | 4 | | |
| | Ch6 | 5 | | |
| | | 6 | | |

[設定例] 1チャンネルに単位(°C)を設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Unit | ESC MENU 3秒 PRINT ENT | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「Unit」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| Ch1 | △ PRINT ENT | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| 1 Cd bF (コードNo.) | △ ▶ PRINT FEED ENT | 「△」、「▶」キーで1文字目のコード No.を選択し、「ENT」キーを押します。(58頁「文字コード表」参照。) |
| 2 Cd 43 | △ ▶ PRINT FEED ENT | 同様に2文字目を設定します。 |
| 3 Cd 00 | △ ▶ PRINT FEED ENT | 単位文字が6文字に満たない場合は、コード(00)を入力して終了します。「ENT」キーを押します。 |
| -Set- | ENT | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

[注意]

単位の設定が有効になるのは、レンジ設定が「SCALE」、「Scale」、「dECAd」、「dELt」、「SI On」、「nERn」の時のみです。(ただし、「dELt」、「SI On」、「nERn」は基準チャンネルのレンジ設定が「SCALE」の時のみ)

それ以外のレンジ設定では、単位はレンジに合わせて自動的に決定されます。

(1)文字コード表

| | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | A* | B* | C* | D* | E* | F* |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| *0 | SP | 0 | @ | P | | p | 0 | 0 | | Π | | π |
| *1 | ! | 1 | A | Q | a | q | 1 | 1 | A | P | α | ρ |
| *2 | " | 2 | B | R | b | r | 2 | 2 | B | Σ | β | σ |
| *3 | # | 3 | C | S | c | s | 3 | 3 | Γ | T | γ | τ |
| *4 | \$ | 4 | D | T | d | t | 4 | 4 | Δ | Υ | δ | υ |
| *5 | % | 5 | E | U | e | u | 5 | 5 | E | Φ | ε | φ |
| *6 | & | 6 | F | V | f | v | 6 | 6 | Z | X | ξ | χ |
| *7 | ' | 7 | G | W | g | w | 7 | 7 | H | Ψ | η | ψ |
| *8 | (| 8 | H | X | h | x | 8 | 8 | Θ | Ω | θ | ω |
| *9 |) | 9 | I | Y | i | y | 9 | 9 | I | | ι | |
| *A | * | : | J | Z | j | z | | | K | | κ | |
| *B | + | ; | K | [| k | { | + | + | Λ | | λ | |
| *C | , | < | L | ¥ | l | | ± | 〒 | M |  | μ | |
| *D | - | = | M |] | m | } | | | N |  | ν | |
| *E | . | > | N | ^ | n | - | - | - | ≡ |  | ξ | |
| *F | / | ? | O | _ | o | | o | o | O |  | ο | |

[設定例] 「C」のコード No.は「43」になります。

7.1.4 記録紙送り速度の設定

設定内容

記録紙送り速度の設定をします。記録紙送り速度は、下の表から選択します。

表 7.2 記録紙送り速度(単位 mm/h)

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| 160 | 180 | 200 | 240 | 300 | 360 | 375 | 450 | 600 | 720 |
| 750 | 900 | 1200 | 1500 | | | | | | |

操作方法

| | | |
|-------|----------------|---------|
| 設定 | 第 1, 2 記録紙送り速度 | 記録紙送り速度 |
| CHARt | SPd-1 SPd-2 | 1500 |

[設定例] 第 1 記録紙送り速度に 1500mm/h を設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|-------|-----------------------------------|--|
| CHARt | ESC MENU 3 秒 △ PRINT ENT | 「MENU」キーを 3 秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「CHARt」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| SPd-1 | △ PRINT ENT | 「△」キーで第 1 記録紙送り速度を選択し、「ENT」キーを押します。 |

[注意]

DI 機能(オプション: RE6)を使って、記録紙送り速度切り替えを行う場合に、第 2 記録紙送り速度を設定します。DI 機能(オプション: RE6)が付加されていない場合、第 2 記録紙送り速度の設定は無効になります。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|-------|----------------|--|
| 1500 | △ PRINT ENT | 「△」キーで第 1 記録紙送り速度を設定し、「ENT」キーを押します。 |
| -SEt- | ENT | 「ENT」キーを押します。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。 |

| | | |
|--|--|--------------|
| 【注意】 紙送り速度による各印字の制限 (紙送り速度が 120mm/h 以上の場合、 右表の印字は行いません。) ただし、0mm/h では強制印字となります。 また、リスト印字、エンジニアリングリスト印字、マニュアルプリント(キー)、DI コメント印字(非同期)、DI 日付時刻印字(非同期)、DI マニュアルプリント(非同期)、定刻印字(非同期)は紙送り速度にかかわらず一定速度で印字されます。 | 印字種類 | 記録紙送り速度 |
| | 警報発生印字、警報復帰印字、添字印字、DI コメント印字(同期)、DI 日付時刻印字(同期)、DI マニュアルプリント(同期)、記録開始印字(同期) | 1~100(mm/h) |
| | 定刻印字(同期) | 10~100(mm/h) |

7.1.5 日付時刻の設定

設定方法

内部時計の日付／時刻を設定します。

| | | | |
|-------|--------|---------|---------|
| 設定 | 年 | 月日 | 時刻 |
| CLoCE | 4 2000 | 7 01-01 | t 06=00 |

[設定例] 2000 年 1 月 1 日、6 時 00 分に設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---------|---------------------|--|
| CLoCE | ESC MENU 3 秒 | 「MENU」キーを 3 秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「CLoCE」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| 4 2000 | PRINT ENT △ FEED | 年を設定します。「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| 7 01-01 | PRINT FEED ENT | 月日を設定します。年の設定と同様に操作します。 |
| t 06=00 | PRINT FEED ENT | 時刻(時・分)を設定します。年の設定と同様に操作します。 |
| -SEt- | ENT | 「ENT」キーを押します。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを 3 秒以上押し続けます。 |

| |
|--|
| 【注意】 実際には存在しない日付、時刻を入力すると、 E Err22 のエラーを表示します。 「ENT」キーを押して、正しい数値を再入力してください。 |
|--|

7.1.6 設定のコピー

設定内容

設定済みの任意チャンネルの設定内容をそのまま他のチャンネルに設定します。
ただし、コピー先チャンネルはコピー元チャンネルより大きくなければなりません。

設定方法

| 設定 | コピー元チャンネル | コピー先チャンネル |
|------|-----------|-----------|
| COPY | F Ch1 | t Ch2 |
| | F Ch2 | t Ch3 |
| | ⋮ | ⋮ |
| | F Ch5 | t Ch6 |

[設定例] 1チャンネルの設定内容を2チャンネルにコピーする。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> COPY | <input type="checkbox"/> MENU 3秒 <input type="checkbox"/> PRINT <input type="checkbox"/> ENT | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「COPY」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> F Ch1 | <input type="checkbox"/> PRINT <input type="checkbox"/> ENT | 「△」キーでコピー元チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> t Ch2 | <input type="checkbox"/> PRINT <input type="checkbox"/> ENT | 「△」キーでコピー先チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> -Set- | <input type="checkbox"/> ENT | 「ENT」キーを押します。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

7.1.7 その他の機能設定

本器は下記の設定が可能です。

設定内容

① *trEnd* (記録周期)

打点を行う周期を 10, 20, 30, 60 秒から選択します。

② *Zone* (ゾーン記録)

各チャンネルの記録を重ならないように別エリアに分けて記録させることができます。

③ *Part* (部分圧縮拡大)

チャンネルの測定データを 1 部圧縮または拡大して記録することができます。

④ *Print* (デジタル印字)

各チャンネルの測定データを印字するか否かを ON/OFF で指定します。

⑤ *Tag* (タグ)

定刻印字, マニュアルプリントにチャンネル番号の代わりに印字させるタグを設定できます。

タグはチャンネル毎に最大 7 文字(56 頁「文字コード表」から選択)が設定できます。

⑥ *Comment* (コメント文字)

DI 機能(オプション: RE6)によって印字するコメント文字を設定できます。

コメント文字は 3 種類, 最大 16 文字(56 頁「文字コード表」から選択)が設定できます。

設定方法

| 設定 | モード | |
|-------------|----------------|--------|
| <i>Auto</i> | <i>trEnd</i> | 記録周期 |
| | <i>Zone</i> | ゾーン記録 |
| | <i>Part</i> | 部分圧縮拡大 |
| | <i>Print</i> | デジタル印字 |
| | <i>Tag</i> | タグ |
| | <i>Comment</i> | コメント文字 |

(1) trEnd(記録周期)

[設定例] 記録周期を60秒にする。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> RULL | <input type="checkbox"/> ^{ESC} MENU 3秒 | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「RULL」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> trEnd | <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | |
| <input type="checkbox"/> 60 | <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | |
| <input type="checkbox"/> -SEt- | <input type="checkbox"/> ENT | |

(2) Zone(ゾーン記録)

[設定例] 1チャンネルのゼロ/スパンを20-50%の位置に記録するように設定する。


| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> RULL | <input type="checkbox"/> ^{ESC} MENU 3秒 | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「RULL」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> Zone | <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | |
| <input type="checkbox"/> Ch1 | <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> L 020 (左端位置の設定) | <input type="checkbox"/> [△] [▶] PRINT FEED <input type="checkbox"/> ENT | ゼロ点の打点位置を%単位で設定します。「△」キーで数値を選択し、「▶」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> r 050 (右端位置の設定) | <input type="checkbox"/> [△] [▶] PRINT FEED <input type="checkbox"/> ENT | スパン点の打点位置を%単位で設定します。ゼロ点と同様の操作を行います。 |
| <input type="checkbox"/> -SEt- | <input type="checkbox"/> ENT | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

[注意]

間違った数値を入力すると、E Err21 または E Err26 のエラーを表示します。「ENT」キーを押して、正しい数値を再入力してください。

(3) Part (部分圧縮拡大)

 [設定例] 1チャンネルのスケール0~1000.0℃を境界点30%で500.0℃に設定する。



| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> <code>ALL</code> | <input type="checkbox"/> <code>MENU</code> 3秒 <input type="checkbox"/> <code>PRINT</code> <input type="checkbox"/> <code>ENT</code> | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「ALL」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>Part</code> | <input type="checkbox"/> <code>PRINT</code> <input type="checkbox"/> <code>ENT</code> | 「△」キーで「Part」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>Ch1</code> | <input type="checkbox"/> <code>PRINT</code> <input type="checkbox"/> <code>ENT</code> | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>on</code> | <input type="checkbox"/> <code>PRINT</code> <input type="checkbox"/> <code>ENT</code> | 「△」キーで「on」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>030</code> | <input type="checkbox"/> <code>PRINT</code> <input type="checkbox"/> <code>FEED</code> <input type="checkbox"/> <code>ENT</code> | 境界点の位置を%単位で設定し、「ENT」キーを押します。「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>0500.0</code> | <input type="checkbox"/> <code>PRINT</code> <input type="checkbox"/> <code>FEED</code> <input type="checkbox"/> <code>ENT</code> | 境界値を「0500.0」に設定します。「△」キーで数値を選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>-Set-</code> | <input type="checkbox"/> <code>ENT</code> | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

[注意]

間違った数値を入力すると、 `E` `Error!` のエラーを表示します。
「ENT」キーを押して、正しい数値を再入力してください。

(4) Print(デジタル印字)

[設定例] 定刻印字のチャンネルデータの印字を全チャンネル「ON」(印字する)に設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> <code>Run</code> | <input type="checkbox"/> ^{ESC} MENU 3秒 <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「Run」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>Print</code> | <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | 「△」キーで「Print」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>Ch1</code> | <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>on</code> | <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | 「△」キーで「off」から「on」に切り替え、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>-Set-</code> | <input type="checkbox"/> ENT | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |
| <input type="checkbox"/> <code>Ch2</code> ⋮ | <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | 各チャンネルの設定を繰り返します。 |
| <input type="checkbox"/> <code>Ch6</code> | <input type="checkbox"/> [△] PRINT ENT | |
| <input type="checkbox"/> <code>-Set-</code> | <input type="checkbox"/> ENT | |

[注意]

レンジの設定でスキップを選択したチャンネルをON設定すると、「*」で印字されます。

(5) とRQ(タグ)

[設定例] 1チャンネルに「ABCD」を設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---------------|------|--|
| | | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「All」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | | 「△」キーで「とRQ」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | | 「△」キーで設定チャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| (1文字目の設定) | | 1文字目に「41」を設定します。「△」キーでコードを選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| (2文字目の設定) | | 2~4文字目を同様に設定します。 |
| (3文字目の設定) | | |
| (4文字目の設定) | | |
| (5文字目の設定) | | 5文字目に「00」を設定し、「ENT」キーを押します。 |
| | | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

[注意]

タグ文字が7文字に満たない場合は、最後の文字の次にコード「00」を設定します。
「文字コード表」(58頁)を参照してください。

(6) コメント(コメント文字)

[設定例] コメント1(コメント1)に「ON」を設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|----------------|-----------------------------|---|
| | ESC MENU 3秒 PRINT ENT | 「MENU」キーを3秒以上押し続け、セットアップモードに入ります。「△」キーで「RULL」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | PRINT ENT | 「△」キーで「コメント」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | PRINT ENT | 「△」キーでコメント番号を選択します。「コメント1」を表示させ、「ENT」キーを押します。 |
| 1 (1文字目の設定) | PRINT FEED ENT | 1文字目に「4F」を設定します。「△」キーでコードを選択し、「▷」キーで桁移動します。「ENT」キーを押します。 |
| 2 (2文字目の設定) | PRINT FEED ENT | 2文字目に「4E」を設定します。1文字目の設定と同様の操作をします。 |
| 3 (3文字目の設定) | PRINT FEED ENT | 3文字目に「00」を設定します。1文字目の設定と同様の操作をします。 |
| 9 (9文字目の設定) | } | 16文字までである場合は、16文字目までを同様に設定します。 |
| 0 (10文字目の設定) | | |
| 1 (11文字目の設定) | | |
| E (16文字目の設定) | | |
| | ENT | 「ENT」キーを押します。設定完了です。 ユーザモードに戻る場合は、「MENU」キーを3秒以上押し続けます。 |

[注意]

- ① タグ文字が16文字に満たない場合は、最後の文字の次にコード「00」を設定します。
「文字コード表」(58頁)を参照してください。
- ② DI機能(オプション: RE6)が付加されていない場合、コメント印字の設定は機能しません。
設定を行わないでください。

7.2 さらに使いやすくするために(エンジニアリングモードの設定)



警告

データキャリブレーションされる場合、本書 9.5 項に記載の機器を接続し、正しい操作で校正を行ってください。そして、電気、制御関係の知識を持った作業者が、本書 7.2 項と 9.5 項を熟読された上で、データキャリブレーションを行ってください。

(注意事項に反した校正により、生じた損害については、当社は責任と保証を負いかねます。)

エンジニアリングモードに入るためのキー操作方法

「MENU」キーを 3 秒以上押し、セットアップモードに入ります。「△」キーで「Ent」を選択し、「ENT」キーを押します。「0000」の画面になりますので、「△」キーで数値変更、「▷」キーで桁移動し、パスワード「2222」を入力して「ENT」キーを押します。画面に「Reset」が点滅表示されますので「ENT」キーを押すとリセット後、エンジニアリングモードに入ります。

ここでは、以下の項目の設定方法について説明してあります。以下にエンジニアリングモードのディスプレイマップを記載します。操作は、△キーで設定項目を選択し、必要な設定を行います。

7.2.1 警報ヒステリシス

| 設定 | ON/OFF | |
|-------|-----------|--------------------------|
| ALARM | on off | ヒステリシス幅を設定 ヒステリシス幅を解除 |

7.2.2 バーンアウト ON/OFF

| 設定 | チャンネル | ON/OFF | |
|------|--|-----------|------------------------|
| bout | Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 | on off | バーンアウトを設定 バーンアウトを解除 |

7.2.3 チャンネルオフセット

| 設定 | チャンネル | OFFSET | |
|--------|--|--------|--------|
| offset | Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 | 00000 | オフセット値 |

7.2.4 基準接点補償方法

| 設定 | チャンネル | 機能 | |
|-----|--|------------------|-----------------------------|
| ref | Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 | int Ext Ch | 内部補償 外部補償 外部チャンネル入力補償 |

7.2.5 打点色の変更

| 設定 | チャンネル | COLOR | |
|-------|--|--|----------------------------------|
| Color | Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 | PpP rEd Grn blU brn blE | 紫色 赤色 緑色 青色 茶色 黒色 |

7.2.6 記録に関する設定

| 設定 | 機能 | |
|-----|---|---|
| rUn | rUnStG tRG ALArñ dGtPr SCALE rUnPr | 記録スタート/ストップの INT/EXT 切り替え チャンネル/タグ印字の切り替え 警報印字の ON/OFF 定刻印字の ON/OFF スケール印字の ON/OFF 記録開始/終了印字の OFF/同期印字/非同期印字 |

7.2.7 通信機能の設定

| 設定 | 通信機能の設定 | |
|-----|---------|--|
| Con | 通信機能の設定 | <ul style="list-style-type: none"> プロトコルの選択 ローカルアドレスの設定 通信速度設定 データ長の設定 パリティビットの設定 ストップビットの設定 |

7.2.8 セットアップデータの初期化

| 設定 | YES/NO | |
|------|------------------|-------------------------------|
| init | YES no CAL | セットアップモードの初期化 工場出荷時の校正値へ戻す |

7.2.9 DI 機能

| 設定 | DI No. | 機能 |
|----|----------------------|--|
| di | di 1 di 2 di 3 | 機能なし 記録 RUN/STOP 記録紙送り速度切り替え コメント 1 の印字(同期) コメント 2 の印字(同期) コメント 3 の印字(同期)) マニュアルプリント(同期) 日付時刻印字(同期) コメント 1 の印字(非同期) コメント 2 の印字(非同期) コメント 3 の印字(非同期) マニュアルプリント(非同期) 日付時刻印字(非同期) |

● 7.2.10 温度単位の選択

| 設定 | 温度単位 | |
|------|--------|--------------|
| tErP | C F | セ氏単位 カ氏単位 |

7.2.11 ポイントキャリブレーション

| 設定 | 機能 | |
|-------|------------------------------|--|
| P AdJ | Zero FULL HYS Color | ゼロ点調整 スパン点調整 左右移動時のヒステリシス(工場設定項目) リボンセレクト調整(工場設定項目) |

7.2.12 データキャリブレーション

| 設定 | 機能 | |
|-------|--------------------|--------------------------------|
| d AdJ | Volt rtd rJC | 電圧調整 測温抵抗体調整 内部基準接点補償の調整 |

7.3 エンジニアリングモードの終了

| 設定 | 機能 | |
|-----|----------------|------------------|
| End | StorE Abort | 設定値の保存 設定値の解除 |

[注意]

終了時に設定「End」を選び「StorE」せず、電源を切ると設定が無効となります。
「End」の操作は 7.3 項(85 頁)を参照してください。

表 7.3 エンジニアリングモードの初期設定値

| 設定項目 | 初期設定 | 備考 |
|---|---|------------|
| ★警報ヒステリシス | ON(0.5%) | |
| ★バーンアウト(全チャンネル) | OFF | |
| ★チャンネルオフセット(全チャンネル) | 0.0 | |
| ★RJC(全チャンネル) | 内部補償 INT | |
| ★打点色(1~6Ch) | 紫(1), 赤(2), 緑(3), 青(4), 茶(5), 黒(6) | |
| ★REC 記録 RUN/STOPトリガ Ch/TAG 印字 警報印字 定刻印字 定刻印字起動間隔 定刻印字基準時刻 定刻スケール印字 定刻印字 同期/非同期 記録開始/終了印字 | INT Ch OFF ON 6H 00:00 OFF SYNC(同期) OFF | 「REC」キーで操作 |
| ★COM(通信) プロトコル アドレス 通信速度 データ長 パリティビット ストップビット | オリジナル 01 9600 8bit なし 1bit | |
| ★DI 機能(1~3Ch) | OFF | |
| ★温度単位 | セ氏単位 | |

7.2.1 警報ヒステリシス

警報発生時の値と警報復帰時の値に0.5%のヒステリシスを設けることができます。(全警報共通)

[設定例] 警報ヒステリシスをOFFにする。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ALARMS | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「ALARMS」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> OFF | △ PRINT ENT | 「△」キーで「OFF」を選択し、「ENT」キーを押します。 |

7.2.2 バーンアウト ON/OFF

バーンアウト(スパン方向振り切れ)設定をチャンネル毎に設定できます。

[設定例] 4チャンネルにバーンアウトを設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> burn | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「burn」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> CH4 | △ PRINT ENT | 「△」キーで「CH4」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> on | △ PRINT ENT | 「△」キーで「on」を選択し、「ENT」キーを押します。 |

7.2.3 チャンネルオフセット

チャンネルオフセットの設定は測定レンジに対して足す値を設定します。

入力可能値は「-19999~99999」

[設定例] 3チャンネルに足す値(3.0)を設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---------------------------------|------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> offset | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「offset」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> CH3 | △ PRINT ENT | 「△」キーで「CH3」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> 30000 | △ PRINT FEED ENT | 「△」キーで符号、数値変更または小数点移動し、「▷」キーで桁移動させ、数値が決定したら、「ENT」キーを押します。 |

7.2.4 基準接点補償方法

熱電対入力時、基準接点(記録計入力端子)を 0°C に補償を行う方法を設定します。

補償の方法は以下の 3 つの補償方法があります。

- 記録計に内蔵している感温素子による補償(INT: 内部補償)
- 外部にて基準接点補償後、記録計に入力する方法(EXT: 外部補償)、外部基準接点補償電圧は、「-19999~19999 μV 」までの入力が可能です。
- 外部の熱電対接続箱端子温度を記録計の 1 入力に接続して、他チャンネルの入力で補償を行う方法(CH: チャンネル入力補償)

本器の出荷時は内部補償(INT)に設定されています。

[設定例] 6 チャンネルに外部基準接点補償電圧 391 μV を設定する。(熱電対 T 入力, 外部 10°C で補償されている例です。T 熱電対 10°C での起電力 391 μV を入力します。)

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|----|-------------------|---|
| | ENT PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「 Δ 」キーで「rJL」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | PRINT ENT | 「 Δ 」キーで「CH6」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | PRINT ENT | 「 Δ 」キーで「E11t」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | PRINT FEED ENT | 「 Δ 」キー、数値変更、「 \triangleright 」キーで桁移動させ、数値が決定したら、「ENT」キーを押します。 |
| | | 設定完了です。チャンネルの設定に戻ります。 |




[設定例] 6 チャンネルの基準接点補償を 1 チャンネルで入力する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|----|------------------|---|
| | ENT PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「 Δ 」キーで「rJL」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | PRINT ENT | 「 Δ 」キーで「CH6」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | PRINT ENT | 「 Δ 」キーで「CH」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | PRINT ENT | 「 Δ 」キーで「CH1」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | | 設定完了です。チャンネルの設定に戻ります。 |

7.2.5 打点色の変更

チャンネル毎に打点色を変更できます。

   [設定例] 1チャンネルの打点色を黒色に設定します。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---|--|--|
|  |    | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「Color」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
|  |   | 「△」キーで「Ch1」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
|  |   | 「△」キーで「blt」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
|  |    | 設定完了です。打点色設定画面に戻ります。 |

 
 
 
7.2.6 記録に関する設定

記録スタート/ストップのトリガの設定, チャンネル/タグ印字の切り替え, 警報印字の ON/OFF, 定刻印字の ON/OFF, スケール印字の ON/OFF, 記録開始/終了印字等が設定できます。

(1) 記録スタート/ストップのトリガ設定

記録スタート/ストップのトリガを「REC」キーにするか, DIにするかを設定します。

[設定例] 記録スタート/ストップのトリガを DI に設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---|--|--|
|  |    | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「Run」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
|  |   | 「△」キーで「RunStG」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
|  |   | 「△」キーで「Exit」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
|  |    | 設定完了です。記録スタート/ストップの設定画面に戻ります。 |

[注意]

初期値は、「Exit」(REC キー)です。

設定例のように, 記録スタート/ストップのトリガを「Exit」[外部 (DI 端子)]に設定した場合, DI 機能の RUN/STOP「RCD」(RCD)を選択してください。[DI 機能 (P.79, 80)参照]

REC キーは動作しません。

(2) チャネル／タグの切り替え

定刻印字, マニュアルプリントの際, タグを印字するかチャンネルナンバを印字するかを設定します。

[設定例] タグを印字させる。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|------------------------------|-----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> rUn | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「rUn」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> tAG | △ PRINT ENT | 「△」キーで「tAG」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> tAG | △ PRINT ENT | 「△」キーで「tAG」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> tAG | | 設定完了です。チャンネル／タグ設定画面に戻ります。 |

(3) 警報印字の ON/OFF

警報印字の ON/OFF を設定します。

ON1 は発生印字と復帰印字, ON2 は発生印字のみを設定します。

[設定例] 警報発生印字, 警報復帰印字の両方を設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> rUn | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「rUn」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> ALARn | △ PRINT ENT | 「△」キーで「ALARn」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> on1 | △ PRINT ENT | 「△」キーで「on1」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> ALARn | | 設定完了です。警報印字の設定画面に戻ります。 |

(4) 定刻印字の ON/OFF

定刻印字の ON/OFF を設定します。

定刻印字 ON の場合は印字開始時刻と印字のインターバルを設定します。

| 設定 | ON/OFF | 印字開始時刻 | インターバル | 同期/非同期 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| dCtPr | on | 00=00 | 10n In | SYnC |
| | off | | 15n In | RSYnC |
| | | | 20n In | |
| | | | 30n In | |
| | | | 1H | |
| | | | 2H | |
| | | | 3H | |
| | | | 4H | |
| | | | 6H | |
| | | | 8H | |
| | | | 12H | |
| | | | 24H | |

[設定例] 定刻印字を毎日 18 時 00 分、アナログ記録に同期して印字する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|---|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> rUn | ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「rUn」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> dCtPr | △ PRINT ENT | 「△」キーで「dCtPr」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> on | △ PRINT ENT | 「△」キーで「on」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> 18=00 (印字開始時刻) | △ ▶ PRINT FEED ENT | 「△」キーで数値変更、「▶」キーで桁移動し、時刻を設定したら、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> 24H (インターバル) | △ PRINT ENT | 「△」キーで「24H」を選択し、「ENT」キーを押します。 (10min, 15min, 20min, 30min, 1H, 2H, 3H, 4H, 6H, 8H, 12H, 24H の中から選択) |
| <input type="checkbox"/> SYnC (定刻印字の同期/非同期切替え) | △ PRINT ENT | 「△」キーで「SYnC」を選択し、「ENT」キーを押します。 SYnC : 同期 RSYnC : 非同期 |
| <input type="checkbox"/> dCtPr | | 設定完了です。定刻印字の設定画面に戻ります。 |

(5) スケール印字の ON/OFF

定刻印字でスケール印字を行う／行わないの設定をします。

[設定例] スケール印字を OFF にする。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> rUn | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「rUn」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> SCALE | △ PRINT ENT | 「△」キーで「SCALE」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> OFF | △ PRINT ENT | 「△」キーで「OFF」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> SCALE | | 設定完了です。スケール印字の設定画面に戻ります。 |

(6) 記録開始／終了印字

記録動作を開始／終了した時、開始時刻／終了時刻を、記録紙上に印字します。

[設定例] 記録開始印字を記録紙送り速度で印字する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> rUn | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「rUn」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> rUnPr | △ PRINT ENT | 「△」キーで「rUnPr」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> Sync | △ PRINT ENT | 「△」キーで「Sync」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> rUnPr | | 設定完了です。記録開始／終了印字の設定画面に戻ります。 |

選択項目

- oFF* : 記録開始／終了印字 OFF
記録開始／終了印字を行いません。
- Sync* : 記録開始／終了印字 同期印字
記録開始印字を記録紙送り速度で印字します。
ただし、記録終了印字は記録紙送り速度に関わらず強制的に印字します。
- ASync* : 記録開始／終了印字 非同期印字
記録開始／終了印字を記録紙送り速度に関わらず強制的に印字します。

記録開始印字について

記録停止状態から「REC」キーを押して記録状態にしてください。

記録開始時刻を印字します。記録開始／終了印字 OFF に時は印字しません。

記録終了印字について

記録状態から「REC」キーを3秒以上押して記録停止状態にしてください。


記録終了時刻を印字します。記録開始／終了印字 OFF に時は印字しません。

DI 機能について

DI 機能に、RUN／STOP を割付けた場合、「REC」キーを押しても記録開始／終了印字を行いません。

外部 (DI 端子) より、記録の RUN／STOP 操作を行ってください。

印字サンプル

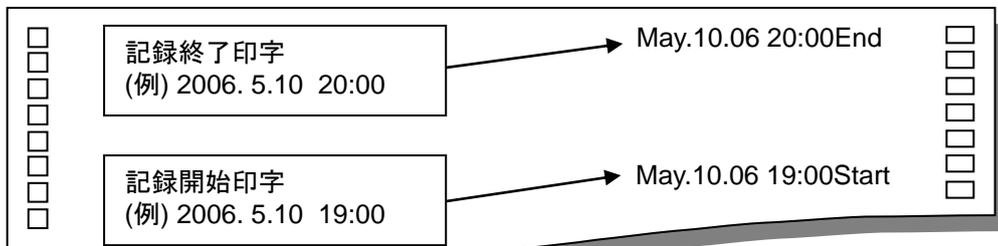

7.2.7 通信機能の設定

プロトコル, ローカルアドレス, 通信速度, データ長, パリティビット, ストップビットを設定します。

通信の詳細については 8 章「通信」を参照してください。

[設定例] オリジナルプロトコル, ローカルアドレス: 02, 通信速度: 1200bps, データ長: 7 ビット, パリティビット: 偶数, ストップビット: 2 ビット. と設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--|-----------------------|---|
| <input type="text" value="Coñ"/> | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。)」△キーで「Coñ」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| P <input type="text" value="orCPc"/> (プロトコル) | △ PRINT ENT | 「△」キーで「orCPc」を表示させ、「ENT」キーを押します。(オリジナル、MODBUS-RTU から選択) |
| R <input type="text" value="Adr02"/> (ローカルアドレス) | △ PRINT ENT | 「△」キーで「Adr02」を選択し、「ENT」キーを押します。(Adr01~Adr32の中から選択) |
| b <input type="text" value="1200"/> (通信速度) | △ PRINT ENT | 「△」キーで「1200」を選択し、「ENT」キーを押します。(1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 から選択) |
| d <input type="text" value="7bit"/> (データ長) | △ PRINT ENT | 「△」キーで「7bit」を選択し、「ENT」キーを押します。(7bit, 8bit から選択) |
| P <input type="text" value="EVEN"/> (パリティビット) | △ PRINT ENT | 「△」キーで「EVEN」を選択し、「ENT」キーを押します。(EVEN, ODD, NONE から選択) |
| S <input type="text" value="2bit"/> (ストップビット) | △ PRINT ENT | 「△」キーで「2bit」を選択し、「ENT」キーを押します。(1bit, 2bit から選択) |
| <input type="text" value="Coñ"/> | | 設定完了です。通信機能の設定画面に戻ります。 |

7.2.8 セットアップデータおよび校正データの初期化

「YES」を選択すると、校正データは初期化されず、セットアップモードの設定が全て初期化されます。

「CAL」を選択すると、校正データが工場出荷時の状態に戻ります。なお、セットアップモードの設定は初期化されません。操作は十分に注意して行ってください。

[設定例] セットアップデータを初期化する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| <input type="text" value="init"/> | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。)」△キーで「init」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="text" value="YES"/> | △ PRINT ENT | 「△」キーで「YES」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="text" value="init.ok"/> | | 初期化完了です。 |

7.2.9 DI 機能

3つのDIに機能を割り付けます。DI機能は以下の12種類があります。

- 機能無し : \overline{OFF}
- RUN/STOPのトリガ機能 : $r\overline{CD}$ (ON: RUN, OFF: STOP)
- 記録紙送り速度切り替え : $SPEED$ (ON: Spd-1, OFF: Spd-2)
- コメント印字(同期)1~3 : $\overline{CMNT1}$, $\overline{CMNT2}$, $\overline{CMNT3}$ (ON立上り: 開始)
- マニュアルプリント(同期) : $\overline{MAN-P}$ (ON立上り: 開始)
- 日付時刻印字(同期) : $\overline{TIM-P}$ (ON立上り: 開始)
- コメント印字(非同期)1~3 : $AC\overline{CMNT1}$, $AC\overline{CMNT2}$, $AC\overline{CMNT3}$ (ON立上り: 開始)
- マニュアルプリント(非同期) : $AC\overline{MAN-P}$ (ON立上り: 開始)
- 日付時刻印字(非同期) : $AC\overline{TIM-P}$ (ON立上り: 開始)

DI 動作説明

DI端子D1, D2, D3, の3つの端子とCOM端子間を短絡することにより, 下記の動作を行なうことができます。

設定方法

①RUN/STOP $r\overline{CD}$ 「RCD」

記録のRUN/STOPを外部(DI端子)より操作します。DI端子とCOM端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジにより記録スタート。開放(OFF)立下りエッジにより記録ストップします。

②記録紙送り速度切り替え $SPEED$ 「SPEED」

記録紙の送り速度を外部(DI端子)より2段階に切り替え操作出来ます。7.1.4項の「記録紙送り速度の設定」を参照下さい。記録紙の送り速度はDI端子とCOM端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで第1記録紙送り速度。開放(OFF)立下りエッジにより第2記録紙送り速度を選択します。

③コメント印字(同期) $\overline{CMNT1}$, $\overline{CMNT2}$, $\overline{CMNT3}$ 「CMNT1~3」

記録紙にあらかじめ設定されたコメント(コメント1, 2, 3の内容)を印字します。7.1.7項の「その他の機能設定」の⑥コメント文字を参照下さい。印字は設定された内容の記録紙送り速度で印字されます。記録紙送り速度(送り速度が遅すぎるなどの場合)によっては, 印字されない場合があります。7.1.4項の「記録紙送り速度の設定」参照下さい。

DI端子とCOM端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。

コメントは打点式で16字, ペン式で12字まで印字設定可能です。

④マニュアルプリント(同期) $\overline{MAN-P}$ 「MAN-P」

記録紙にチャンネルの瞬時値と日時を印字します。印字されるチャンネルはセットアップモードのデジタルプリント印字ON・OFFによって決まります。7.1.7項の「その他の機能設定」の④デジタル印字を参照下さい。印字は設定された内容の記録紙送り速度で印字されます。

DI端子とCOM端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。

⑤日付時刻印字(同期) $\overline{TIM-P}$ 「Tim-P」

記録紙に現在の日時を印字します。印字は設定された内容の記録紙送り速度で印字されます。DI端子とCOM端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。

⑥コメント印字(非同期) $ACMT1, ACMT2, ACMT3$ 「ACMT1~3」

記録紙にあらかじめ設定されたコメント(コメント 1, 2, 3 の内容)を印字します。7.1.7 項の「その他の機能設定」の⑥コメント文字を参照下さい。印字は設定された記録紙送り速度に関わらず強制的に印字されます。印字中は測定値の記録は行ないません。

DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。

コメントは打点式で 16 字, ペン式で 12 字まで印字設定可能です。

⑦マニュアルプリント(非同期) $AMAN.P$ 「AMAN.P」

記録紙にチャンネルの瞬時値と日時を印字します。印字されるチャンネルはセットアップモードのデジタルプリント印字 ON・OFF によって決まります。7.1.7 項の「その他の機能設定」の④デジタル印字を参照下さい。印字は設定された記録紙送り速度に関わらず強制的に印字されます。印字中は測定値の記録は行ないません。

DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。

⑧日付時刻印字(非同期) $Atim.P$ 「Atim.P」

記録紙に現在の日時を印字します。印字は設定された記録紙送り速度に関わらず強制的に印字されます。印字中は測定値の記録は行ないません。

DI 端子と COM 端子を短絡(ON)した立ち上がりエッジで印字を開始します。

* 記録 RUN/STOP を利用する時の注意点

記録の RUN/STOP を外部 (DI 端子)より操作する場合は, ①RUN/STOP の他, (1) 記録スタート/ストップのトリガ設定を「 Ext 」[外部 (DI 端子)]に設定してください。[記録スタート/ストップのトリガ設定 (73 頁)参照]

* コメント印字, マニュアルプリント, 日付時刻印字の優先順位やバッファの動作は, 6.3.3 項「印字サンプル」, 6.4 項「デジタル印字をする」を参照してください。

[設定例] DI の 3 にコメント印字 3 を設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|----|------|---|
| | | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法」を参照して下さい。) 「 Δ 」キーで「 di 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | | 「 Δ 」キーで「 $di 3$ 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | | 「 Δ 」キーで「 $Cmnt3$ 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | | 設定完了です。DI3 の機能設定画面に戻ります。 |

[注意]

- ① DI 同期印字はストップの状態でも印字しませんが, DI 非同期印字は, ストップの状態でも印字を行います。
- ② DI 機能(オプション: RE6)が指定されていない場合は, 必ず「OFF」に設定してください。

7.2.10 温度単位を選択

温度の単位を変更できます。

[設定例] 温度単位を F (カ氏単位)に設定する。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> $CELSIUS$ | <input type="button" value="ENT"/> <input type="button" value="△"/> <input type="button" value="PRINT"/> <input type="button" value="ENT"/> | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「 $CELSIUS$ 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> F | <input type="button" value="△"/> <input type="button" value="PRINT"/> <input type="button" value="ENT"/> | 「△」キーで「 F 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <input type="checkbox"/> $CELSIUS$ | | 設定完了です。温度単位を選択画面に戻ります。 |

7.2.11 ポイントキャリブレーション

打点位置の校正を行います。

Zero: ゼロ点位置の校正

FULL: スパン点位置の校正

[注意]

HYS, *Color*は工場設定項目です。設定値の変更は行わないでください。

[設定例] ゼロ点の校正を行う。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|----|--------------------------|--|
| | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「P Adj」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 「△」キーで「Zero」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ > PRINT FEED ENT | 記録紙送りと打点を開始しますので、記録紙の 0mm の位置と打点の位置を「△」キー(左移動)と「>」キー(右移動)で合わせた後、「ENT」キーを押します。画面には、設定されたカウンタ値が表示されます。 |
| | | 設定完了です。ゼロ点の校正画面に戻ります。 |

[設定例] スパン点の校正を行う。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|----|-----------------------|--|
| | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「P Adj」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 「△」キーで「FULL」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ > PRINT ENT | 記録紙送りと打点を開始しますので、記録紙の 100mm の位置と打点の位置を「△」キー(左移動)と「>」キー(右移動)で合わせた後、「ENT」キーを押します。画面には、設定されたカウンタ値が表示されます。 |
| | | 設定完了です。スパン点の校正画面に戻ります。 |

7.2.12 データキャリブレーション

電圧校正, 測温抵抗体校正, 基準接点補償の校正を行います。

volt: 電圧校正

rtd: 測温抵抗体校正

rjc: 基準接点補償の校正

[注意]

- 本機器は精密に校正されています。指示値が異常な場合はまず設定内容を再確認してください。

[設定例] 1チャンネルで電圧校正を行う。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|-----------------------|-----------------------|---|
| <i>d Adj</i> | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「△」キーで「 <i>d Adj</i> 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <i>volt</i> | △ PRINT ENT | 「△」キーで「 <i>volt</i> 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>chl</i> | △ PRINT ENT | mV 発生器等, 校正用測定器をつないだチャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>00mV</i> | ENT | 0mV を入力し, 30 秒待って ALM ランプが消灯していることを確認し, 「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>15mV</i> | ENT | 15mV を入力し, 10 秒待って ALM ランプが消灯していることを確認し, 「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>25mV</i> | ENT | 25mV を入力し, 10 秒待って ALM ランプが消灯していることを確認し, 「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>35mV</i> | ENT | 35mV を入力し, 10 秒待って ALM ランプが消灯していることを確認し, 「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>55mV</i> | ENT | 55mV を入力し, 10 秒待って ALM ランプが消灯していることを確認し, 「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>200mV</i> | ENT | 200mV を入力し, 10 秒待って ALM ランプが消灯していることを確認し, 「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>1V</i> | ENT | 1V を入力し, 10 秒待って ALM ランプが消灯していることを確認し, 「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>5V</i> | ENT | 5V を入力し, 10 秒待って ALM ランプが消灯していることを確認し, 「ENT」キーを押します。 |
| <i>v</i> <i>10V</i> | ENT | 10V を入力し, 10 秒待って ALM ランプが消灯していることを確認し, 「ENT」キーを押します。 |
| <i>Store</i> | △ PRINT ENT | 今行った校正に間違いがなければ, 「 <i>Store</i> 」を正しくなければ「 <i>Abort</i> 」を「△」キーで選択して, 「ENT」キーを押します。 |

[注意]

電圧校正は任意の代表 1チャンネルで校正を行ってください。

[設定例] 2チャンネルで測温抵抗体校正を行う。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|----|-----------------------|---|
| | ENT △ PRINT ENT | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。)」△キーで「d Rdu」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 「△」キーで「rtd」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | ダイヤル抵抗器等、校正用測定器をつないだチャンネルを選択し、「ENT」キーを押します。 |
| | ENT | 100Ωを入力し、10 秒待つてALMランプが消灯していることを確認し、「ENT」キーを押します。 |
| | ENT | 150Ωを入力し、10 秒待つてALMランプが消灯していることを確認し、「ENT」キーを押します。 |
| | ENT | 300Ωを入力し、10 秒待つてALMランプが消灯していることを確認し、「ENT」キーを押します。 |
| | △ PRINT ENT | 今行った校正に間違いがなければ、「Store」を正しくなければ「Abort」を「△」キーで選択して、「ENT」キーを押します。 |

[注意]

RTD の校正はすべてのチャンネルで行ってください。校正チャンネル以外は入力端子を短絡して行ってください。

[注意]

校正中の ALM ランプは下記状態を指示します。


①消灯の時

校正範囲内です。



②点滅の時

入力判別中です。

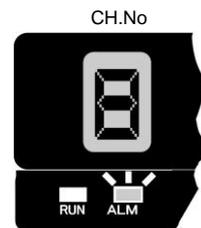

③点灯の時

入力範囲外です。
接続、入力値を
確認してください。



□ はランプ消灯状態を表し、
■ はランプ点灯状態を表します。

- ・ 入力範囲外の状態では校正を進めると、その状態で校正が確定され、測定モード戻り時に $Err 11$ (電圧)、 $Err 12$ (測温抵抗体) が表示されます。その場合、再度校正を行うか、7.2.8 項の「校正値の初期化」を使用し、校正値を出荷時の状態に戻してください。

[設定例] 1チャンネルの端子温度を設定します。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--------------------|------|---|
| <code>d Adj</code> | | エンジニアリングモードに入ります。(68 頁「キー操作方法を参照して下さい。」「 Δ 」キーで「 <code>d Adj</code> 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <code>rvc</code> | | 「 Δ 」キーで「 <code>rvc</code> 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <code>r Ch1</code> | | 設定するチャンネルを選択します。 |
| <code>r 245</code> | | 現在の端子温度を測定、表示します。「ENT」キーを押すと温度入力画面になります。 |
| <code>r 250</code> | | 「 Δ 」キーで数値変更、「 \triangleright 」キーで桁移動し、正しい端子温度を入力し、「ENT」キーを押します。詳しい校正方法は 9.5 項「基準接点補償の校正」を参照してください。(102 頁参照) |
| <code>Store</code> | | 今行った校正に間違いがなければ、「 <code>Store</code> 」を正しくなければ「 <code>Abort</code> 」を「 Δ 」キーで選択して、「ENT」キーを押します。 |

[注意]

端子温度校正は 1～3 チャンネルと 4～6 チャンネル別々に校正します。
1～3 チャンネルで代表 1 チャンネル、4～6 チャンネルで代表 1 チャンネルの校正を行ってください。

7.3 エンジニアリングモードの終了

[設定例] 設定データを保存します。

| 表示 | 操作キー | 操作説明 |
|--------------------|------|---|
| <code>End</code> | | 「 Δ 」キーで「 <code>End</code> 」を選択し、「ENT」キーを押します。 |
| <code>Store</code> | | 「 Δ 」キーで「 <code>Store</code> 」を選択し、「ENT」キーを押します。エンジニアリングモードの設定が保存されました。新しい設定で記録動作を開始します。 |

[注意]

終了時に設定「`End`」を選び「`Store`」せず、電源を切ると設定が無効となります。
「`Abort`」を選択すると設定は無効になり、元の設定で記録動作を開始します。

8.1 概要

8.1.1 機能概要

本機器の通信機能では

① 測定値の出力

測定値、警報状態等

② 設定値の出力

レンジ、記録紙送り速度等セットアップデータの読み込み

③ 設定値の入力

レンジ、記録紙送り速度等セットアップデータの書き込み

④ 記録計の通信制御(一部分)

印字、記録の開始/終了、表示の切換等

が可能です。②～④の機能については別冊の通信コマンド解説書(別売)を参照願います。

8.1.2 伝送仕様

- | | |
|-------------|---|
| (1) 通信方式 | : 調歩同期式、半2重通信 |
| (2) 接続形態 | : 1対1(RS-232C) 1対N(RS-485) N=1～32 |
| (3) プロトコル | : オリジナル、MODBUS RTU より選択 |
| (4) 通信速度 | : 1200, 2400, 4800, 9600、19200、38400bpsより選択 |
| (5) スタートビット | : 1ビット |
| (6) ストップビット | : 1, 2ビットより選択 |
| (7) パリティ | : 偶数, 奇数, なし, より選択 |
| (8) データ長 | : 7, 8ビットより選択(MODBUS RTU は8ビット固定) |

8.2 オリジナルプロトコル


8.2.1 データの構成

(1) キャラクタ構成

調歩同期式通信で1データ(byte)送信するためには以下のキャラクタ構成となります。
スタートビット(1)+データビット(7or8)+パリティビット(1)+ストップビット(1or2)

(2) データフォーマット

通信データは、複数キャラクタにターミネータといわれるデータ終端文字を付加した形で送信されます。記録計はこのターミネータを受信すると通信データの解析を開始します。

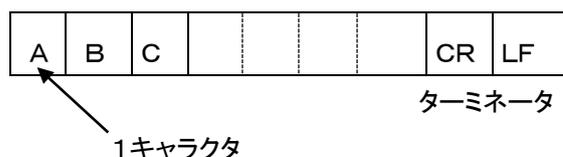

(3) 誤り検出

記録計は、ノイズやハードウェア故障により信号異常となったデータを受信した場合、パリティエラー・フレーミングエラー等を検出し、そのデータを無視します。そのデータが正規のデータフォーマットで送られていないと判断し、データフォーマットエラーとします。受信機能では、そのコマンドは実行されず、送信機能では無応答となります。

データフォーマットエラーの状態はESC Sコマンド(後述)にて確認できます。

(4) 制御コード

ESC :1B HEX(16進数)

回線オープン、クローズ等のエスケープシーケンスに使用されるコードです。このコードをテキストデータの一部として扱うことはできません。

CR :0D HEX(16進数)

LFデータとテキストデータの最後に付加するデータです。このコードをテキストデータの一部として扱うことはできません。


LF :0A HEX(16進数)

CRデータとテキストデータの最後に付加するデータです。このコードをテキストデータの一部として扱うことはできません。

8.2.2 回線のオープン、クローズ


記録計と通信するためには、上位コンピュータと対象の記録計との接続を確立しなければなりません。1対N通信の場合には特に、どの記録計に電文を送信するのかを各記録計に知らせておく必要があります。また、回線のオープンを複数の記録計に送った場合、記録計の発信機能を使用すると回線オープンのコマンドを受け取った記録計がすべて発信してしまうので正常なデータを受け取れなくなります。

1) オープンコマンド

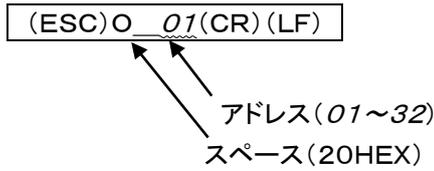

上位コンピュータは記録計と通信するために、このコマンドを発行し、発行したことを記憶しておく必要があります。

2) クローズコマンド

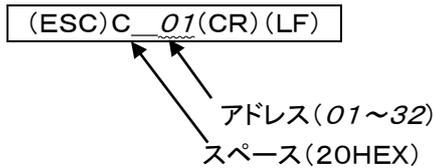

上位コンピュータはオープンコマンドが発行された記録計以外の記録計にデータを送信したい場合には、オープンコマンドが発行された記録計にこのコマンドを発行しなければなりません。

8.2.3 測定値のデータ出力

1) 測定値データ出力指定

TS0(CR)(LF)

記録計は、このコマンドを一度受信すると、(ESC)Tコマンドを受信したときには、送信バッファに測定値データを移します。

2) データの更新

(ESC)T(CR)(LF)

記録計は、このコマンドを受信すると、送信バッファに最新の測定値データを移します。

3) 測定値データ出力順序指定(バイナリモード出力時)

BO0(CR)(LF) 上位バイトから出力

BO1(CR)(LF) 下位バイトから出力

指定のない場合は、下位バイトから出力します。

4) データの出力

`FM0, S__CH, E__CH(CR)(LF)` ASCIIモード出力指定

`FM1, S__CH, E__CH(CR)(LF)` バイナリモード出力指定

S__CH : 出力スタートチャンネル; 01~06

E__CH : 出力エンドチャンネル; 01~06

※ 1チャンネルのみの場合は(S__CH)=(E__CH)で指定します。

例:) FM0, 01, 06(CR)(LF)..... ASCII, 1~6チャンネル出力

5) 測定値データ送信フォーマット(ASCII)

`DATE (YY) (MM) (DD) (CR) (LF)` 日付

年 月 日

`TIME (HH) (MM) (SS) (CR) (LF)` 時刻

時 分 秒

`(DS1)(DS2)(ALM1)(ALM2)(ALM3)(ALM4)(UNIT1~6)(CHNo.), (DATA)(CR)(LF)`

①DS1 : データ情報1(1BYTE)

N: ノーマル、D: 差演算データ、S: 和演算データ、M: 平均演算データ

R: 開平演算データ、C: デケード演算データ、

S: スキップ(データはすべてスペースとなります。)

②DS2 : データ情報2(1BYTE)

E : 最終データ

_(スペース) : その他のデータ

③ALM1~4 : 警報情報(各1BYTE、計4BYTE)

H: 上限警報、L: 下限警報、

_(スペース): 警報OFF、あるいは警報設定OFF

④UNIT1~6 : (単位6BYTE)

設定した単位をコードで返送します。

(7ビットデータ送信の場合は上位1ビット欠けます。)

⑤CHNo. : チャンネルNo. (2BYTE)

01~06

⑥DATA : 測定値データ

符号(1BYTE) : 「+」 or 「-」

データ仮数部(6BYTE): 00000~99999

データ指数部(4BYTE): E(符号1BYTE)(乗数2BYTE)

(例) +99999E-02

6)測定値データ送信フォーマット(バイナリ)

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| 出力バイト数 | 日付および時刻 | 測定データ1 | 測定データ6 |
|--------|---------|--------|--------|

出力バイト数(2BYTE): $5 \times n$ (指定チャンネル数) + 6

① 日付、および時刻(6BYTE):

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒 |
|---|---|---|---|---|---|

年: 00H~63H(2000年は00H)

月: 01H~0CH

日: 01H~1FH

時: 00H~17H(24時間方式)

分: 00H~3BH

秒: 00H~3BH

② 測定データ(5BYTE)

CHNo. (1BYTE):チャンネルNo.

01H~06H


A1~A4(2BYTE):各警報レベルの発生している警報タイプ

1 :上限警報

2 :下限警報

0 :警報発生OFFあるいは、警報設定OFF

(参考)ビット列

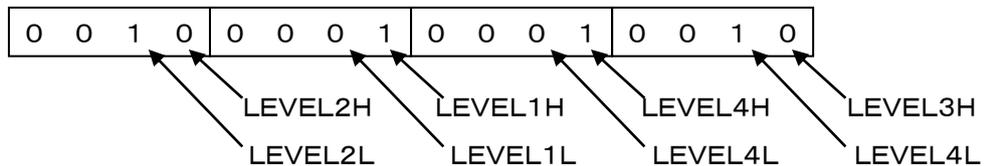

LEVELxH:警報レベルxの上限警報ビット

LEVELxL:警報レベルxの下限警報ビット

DATA 1、2(2BYTE):測定値データ

-32000~+32000 (2バイトの16進数データ)

BOコマンドにより上位下位バイトの反転が可能です。SKIPの場合は8080Hを出力します。

[注意]

- ・ -32000~+32000を超えるデータはオーバーフローとして、+側オーバーフローは7E7EH、-側オーバーフローは8181Hが出力されます。(デケードチャンネルを除く)
- ・ デケードチャンネルのデータ出力は、BOコマンドによらず上位1バイトが仮数(10~99)、下位1バイトは指数(-19~+19)となります。小数点位置は1桁固定となります。

8.2.4 単位および小数点位置データの出力

1) 単位および小数点位置データ出力の指定

`TS2(CR)(LF)`

記録計は、このコマンドを一度受信すると、(ESC)Tコマンドを受信したときには、送信バッファに単位および小数点位置データを移します。

2) データの更新

`(ESC)T(CR)(LF)`

記録計は、このコマンドを受信すると、送信バッファに最新の単位および小数点位置データを移します。

3) データの出力

`LF, S__CH, E__CH(CR)(LF)`

S__CH : 出力スタートチャンネル; 01~06

E__CH : 出力エンドチャンネル; 01~06

例:) LF, 01, 06(CR)(LF) 1~6 チャンネルの単位および小数点位置データ出力

※1チャンネルのみの場合は(S__CH)=(E__CH)で指定します。

4) データフォーマット

`(DS 1)(DS 2)(CHNo.)(UNIT 1~6)(DP)`

① DS 1 : データ情報1 (1 BYTE)

N: ノーマル、D: 差演算データ、S: 和演算データ、M: 平均演算データ

R: 開平演算データ、C: デケード演算データ、S: スキップ

(データはすべてスペースとなります。)

② DS 2 : データ情報2 (1 BYTE)

E : 最終データ

__ (スペース): その他のデータ

③ CHNo. : チャンネルNo. (2 BYTE)

01~06

④ UNIT 1~6: 単位

設定した単位をコードで返送します。

(7ビットデータ送信の場合は上位1ビット欠けます。)

(5) DP:小数点情報(1BYTE)

0~4

[注意]

・レンジ設定によってはディスプレイ表示の小数点位置と異なる場合があります。

8.2.5 ステータスの出力

回線がオープンされている記録計は回線上でデータエラーが発生すると、内部ステータスエリアに通信エラーとして登録します。このステータスの読み込みを行うのが(ESC S)コマンドであり、このコマンドを発行すると発生しているエラーが解除されます。

1)ステータス出力指令

ESC S(CR)(LF)

このコマンドを受け取ると、それまで受信したコマンドに対するステータスを出力します。

2)ステータス出力

E R X X CR LF

XX :00~19

表 8.1 ステータス出力表

| ステータス要因 ステータス出力 | ステータス要因 | | |
|-------------------------------------|---------|-------|-------|
| | A/D END | 文法エラー | 記録紙切れ |
| ER 00 C _R L _F | | | |
| ER 01 C _R L _F | ○ | | |
| ER 02 C _R L _F | | ○ | |
| ER 03 C _R L _F | ○ | ○ | |
| ER 04 C _R L _F | | | |
| ER 05 C _R L _F | ○ | | |
| ER 16 C _R L _F | | | ○ |
| ER 17 C _R L _F | ○ | | ○ |
| ER 18 C _R L _F | | ○ | ○ |
| ER 19 C _R L _F | ○ | ○ | ○ |

○:ステータスがENABLEになっている要因


A/D END :AD変換終了したときに発生します。

文法エラー :通信上のエラー、コマンドエラーのときに発生します。

記録紙切れ :記録紙切れを検出したときに発生します。(記録紙切れオプション装着時のみ)

8.2.6 データ受信例

上位コンピュータ側

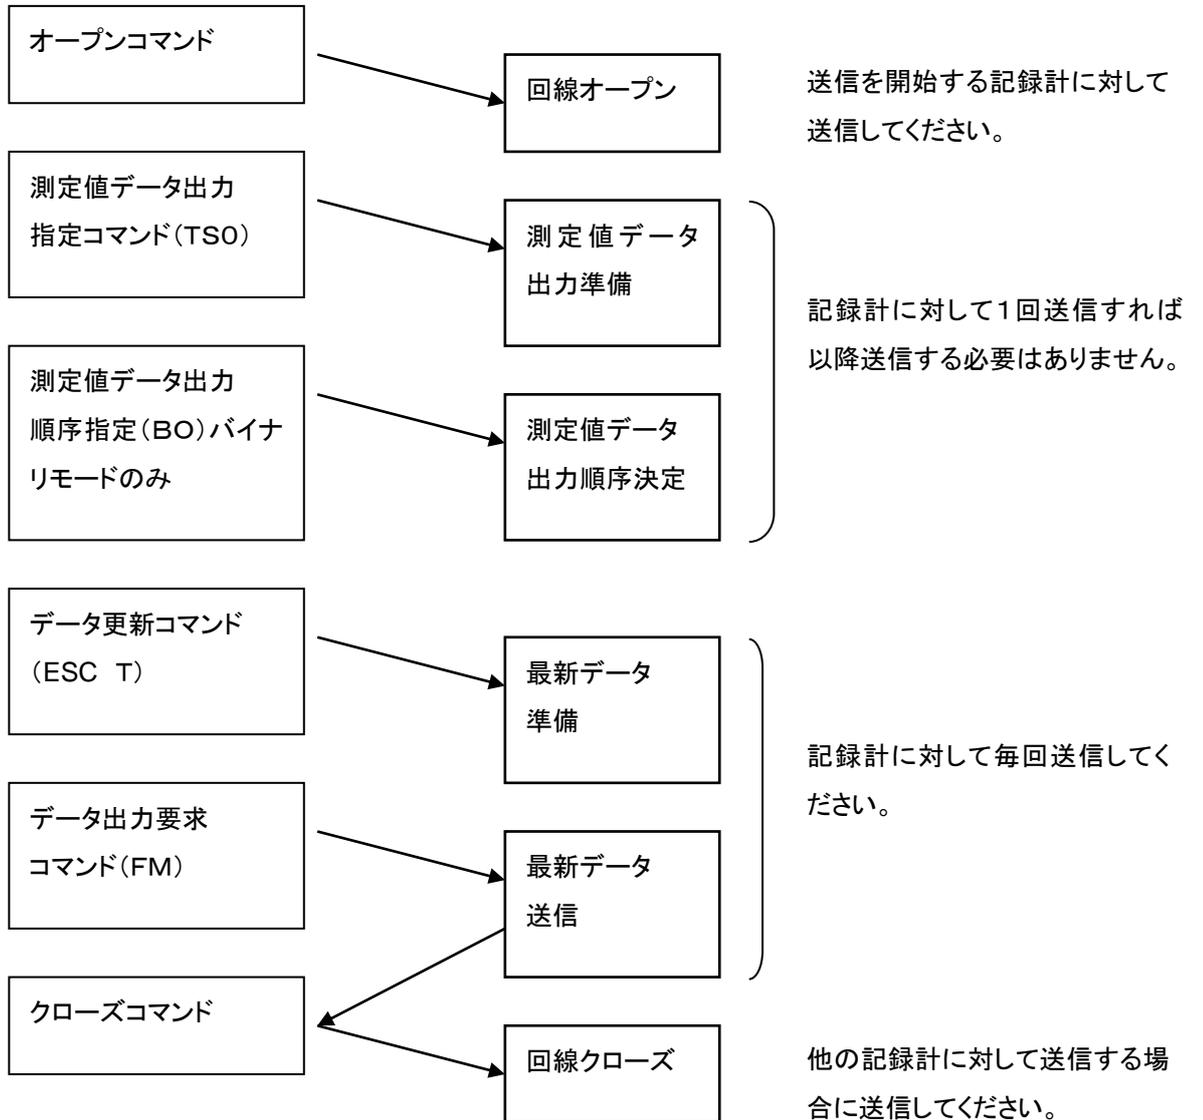

8.3 MODBUS RTU プロトコル

MODBUS プロトコルは Modicon Inc. (AEG Schneider Automation International S.A.S) が PLC 用に開発した通信プロトコルで、プロトコル仕様書 (PI-MBUS-300 Rev.J) に記載されています。MODBUS プロトコルの仕様に関しては同仕様書をご覧ください。

8.3.1 データの構成

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| スレーブ アドレス (1byte) | ファンクション コード (1byte) | データ (可変) | CRC (2byte) |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------|

8.3.2 ファンクションコード

本機器で使用できるファンクションコードは次の通りです。

| コード | 機能 | 最大データ長 | MODBUS オリジナル機能 (参考) |
|-----|--------------|--------|---------------------|
| 03H | 設定データの読み出し | 123ワード | 保持レジスタの内容読み出し |
| 04H | 入力データの読み出し | 123ワード | 入力レジスタの内容読み出し |
| 06H | 設定データの書き込み | 1ワード | 保持レジスタの内容書き出し |
| 10H | 設定データの連続書き込み | 123ワード | 保持レジスタの内容書き出し |

8.3.3 エラー応答

各ファンクションコードの通信プロトコルに則り、コマンドを送信してエラーが発生した場合は、以下の固定フォーマットにてエラー応答を返します。

■ スレーブ応答例 (ファンクションコード=06Hのコマンドエラー=10H 応答)

| 構成 | データ長 | データ |
|-----------------|------|-----|
| スレーブアドレス | 1 | — |
| ファンクションコード +80H | 1 | 86H |
| エラーコード | 1 | 10H |
| エラーチェック | 2 | CRC |
| 合計バイト数 | 5 | — |

■ エラーコード、および発生条件

| エラーコード | 内容 | 発生条件 |
|--------|----------------|--|
| 01H | ファンクションコード不良 | 対応外のファンクションコードが指定された場合。 |
| 02H | レジスタに対するアドレス不良 | 相対アドレスの範囲が“9999”を超えている。 |
| 03H | レジスタの個数不良 | <ul style="list-style-type: none"> ・アクセスするデータ長が“0”、または相対アドレス+データ長が範囲を超えている。 ・エリアごとに実行可能なファンクションコードをまたいでいる。 ・単発書込コマンドで長さが2ワード以上である。 ・データ長が123ワードを超えている。 |
| 04H | デバイスエラー | 受信データがデータ長さに満たなかった場合。 |
| 10H | コマンドエラー | 書込に対して、書き込み可能範囲を超えていた場合。 レコーダが記録中の時に、保持レジスタエリアに対して書き込みが行われた場合。 |

8.3.4 入力レジスタエリアの読出し

入力レジスタは読み取り専用エリアです。現在の測定値や現在時刻がマッピングされています。読み出すデータの開始アドレス(相対アドレス)とデータ数(1ワード=2バイト単位)を指定します。

ファンクションコード：04H

■ マスタ送信例（開始アドレス=0032H、データ数=2ワード）

| 構成 | | データ長 | データ |
|------------|--------------|------|------------|
| スレーブアドレス | | 1 | — |
| ファンクションコード | | 1 | 04H |
| データ | 開始相対アドレス(上位) | 1 | 00H |
| | 開始相対アドレス(下位) | 1 | 32H |
| | 読み出しデータ数(上位) | 1 | 00H |
| | 読み出しデータ数(下位) | 1 | 02H |
| エラーチェック | | 2 | CRC(16ビット) |
| 合計バイト数 | | 8 | |

■ スレーブ応答例（開始アドレス=0032H、データ数=2の応答）

| 構成 | | データ長 | データ |
|------------|----------|------|------------|
| スレーブアドレス | | 1 | — |
| ファンクションコード | | 1 | 04H |
| データ | データバイト数 | 1 | 04H |
| | データ1(上位) | 1 | 00H |
| | データ1(下位) | 1 | 09H |
| | データ2(上位) | 1 | 00H |
| | データ2(下位) | 1 | 0AH |
| エラーチェック | | 2 | CRC(16ビット) |
| 合計バイト数 | | 9 | |

【入レジスタエリアマップ】ファンクションコード：04H

| アドレス | 相対 アドレス (HEX) | 名称 | 配列 | 内容 | 備考 |
|-------|---------------------|-----------------|----|-------|-----------------------------------|
| 30001 | 0 | 形式種類(1/8) | 1 | ASCII | 打点計：“MULTI” ペン計：“PEN” 以降は空白 |
| 30002 | 1 | 形式種類(2/8) | 2 | | |
| 30003 | 2 | 形式種類(3/8) | 3 | | |
| 30004 | 3 | 形式種類(4/8) | 4 | | |
| 30005 | 4 | 形式種類(5/8) | 5 | | |
| 30006 | 5 | 形式種類(6/8) | 6 | | |
| 30007 | 6 | 形式種類(7/8) | 7 | | |
| 30008 | 7 | 形式種類(8/8) | 8 | | |
| 30009 | 8 | ソフトバージョン(1/16) | 1 | ASCII | システムのバージョン情報 |
| 30010 | 9 | ソフトバージョン(2/16) | 2 | | |
| 30011 | A | ソフトバージョン(3/16) | 3 | | |
| 30012 | B | ソフトバージョン(4/16) | 4 | | |
| 30013 | C | ソフトバージョン(5/16) | 5 | | |
| 30014 | D | ソフトバージョン(6/16) | 6 | | |
| 30015 | E | ソフトバージョン(7/16) | 7 | | |
| 30016 | F | ソフトバージョン(8/16) | 8 | | |
| 30017 | 10 | ソフトバージョン(9/16) | 9 | | |
| 30018 | 11 | ソフトバージョン(10/16) | 10 | | |
| 30019 | 12 | ソフトバージョン(11/16) | 11 | | |
| 30020 | 13 | ソフトバージョン(12/16) | 12 | | |
| 30021 | 14 | ソフトバージョン(13/16) | 13 | | |
| 30022 | 15 | ソフトバージョン(14/16) | 14 | | |
| 30023 | 16 | ソフトバージョン(15/16) | 15 | | |
| 30024 | 17 | ソフトバージョン(16/16) | 16 | | |
| 30025 | 18 | MODBUS マップバージョン | 1 | バイナリ | |
| 30026 | 19 | 予備 | 1 | | |
| 30027 | 1A | 予備 | 2 | | |
| 30028 | 1B | 予備 | 3 | | |
| 30029 | 1C | 予備 | 4 | | |
| 30030 | 1D | 予備 | 5 | | |
| 30031 | 1E | 予備 | 6 | | |
| 30032 | 1F | 予備 | 7 | | |
| 30033 | 20 | 予備 | 8 | | |
| 30034 | 21 | 予備 | 9 | | |
| 30035 | 22 | 予備 | 10 | | |
| 30036 | 23 | 予備 | 1 | | |
| 30037 | 24 | 予備 | 2 | | |
| 30038 | 25 | 予備 | 3 | | |
| 30039 | 26 | 予備 | | | |
| 30040 | 27 | 予備 | | | |
| 30041 | 28 | 予備 | | | |
| 30042 | 29 | 予備 | | | |
| 30043 | 2A | 予備 | | | |
| 30044 | 2B | 予備 | | | |
| 30045 | 2C | 予備 | | | |
| 30046 | 2D | 予備 | | | |
| 30047 | 2E | 予備 | | | |
| 30048 | 2F | 予備 | | | |
| 30049 | 30 | 予備 | | | |

| アドレス | 相対 アドレス (HEX) | 名称 | 配列 | 内容 | 備考 |
|-------|---------------------|---------------|------------|--|-------------------|
| 30050 | 31 | 予備 | | | |
| 30051 | 32 | 年 | | 0~99 | 1秒ごと更新 |
| 30052 | 33 | 月 | | 1~12 | |
| 30053 | 34 | 日 | | 1~31 | |
| 30054 | 35 | 時 | | 0~24 | |
| 30055 | 36 | 分 | | 0~59 | |
| 30056 | 37 | 秒 | | 0~59 | |
| 30057 | 38 | 記録状態 | | 0~1 | |
| 30058 | 39 | チャート切れセンサ状態 | | 0~1 | 0:チャートあり 1:チャートなし |
| 30059 | 3A | マニュアルプリント印字状態 | | 0~1 | 0:印字停止 1:印字中 |
| 30060 | 3B | リスト印字状態 | | 0~1 | 0:印字停止 1:印字中 |
| 30061 | 3C | Eリスト印字状態 | | 0~1 | 0:印字停止 1:印字中 |
| 30062 | 3D | 予備 | | | |
| 30100 | 63 | 予備 | | | |
| 30101 | 64 | チャンネル状態 | CH01 | ビット監視(詳細は下記) 00bit: 警報 1 1=発生 0=解除 01bit: 警報 2 1=発生 0=解除 02bit: 警報 3 1=発生 0=解除 03bit: 警報 4 1=発生 0=解除 | |
| 30102 | 65 | | CH02 | | |
| 30103 | 66 | | CH03 | | |
| 30104 | 67 | | CH04 | | |
| 30105 | 68 | | CH05 | | |
| 30106 | 69 | | CH06 | | |
| 30107 | 6A | | 測定値(BIN) | | CH01 |
| 30108 | 6B | CH02 | | | |
| 30109 | 6C | CH03 | | | |
| 30110 | 6D | CH04 | | | |
| 30111 | 6E | CH05 | | | |
| 30112 | 6F | CH06 | | | |
| 30113 | 70 | 小数点位置 | | CH01 | 0~4 |
| 30114 | 71 | | CH02 | | |
| 30115 | 72 | | CH03 | | |
| 30116 | 73 | | CH04 | | |
| 30117 | 74 | | CH05 | | |
| 30118 | 75 | | CH06 | | |
| 30119 | 76 | | 測定値(Float) | CH01 | |
| 30120 | 77 | | | | |
| 30121 | 78 | CH02 | | | |
| 30122 | 79 | | | | |
| 30123 | 7A | CH03 | | | |
| 30124 | 7B | | | | |
| 30125 | 7C | CH04 | | | |
| 30126 | 7D | | | | |
| 30127 | 7E | CH05 | | | |
| 30128 | 7F | | | | |
| 30129 | 80 | CH06 | | | |
| 30130 | 81 | | | | |

| アドレス | 相対 アドレス (HEX) | 名称 | 配列 | 内容 | 備考 |
|-------|---------------------|---------|------|----|--------|
| 30131 | 82 | 単位(1/4) | CH01 | | 現在使用単位 |
| 30132 | 83 | 単位(2/4) | | | |
| 30133 | 84 | 単位(3/4) | | | |
| 30134 | 85 | 単位(4/4) | | | |
| 30135 | 86 | 単位(1/4) | CH02 | | 現在使用単位 |
| 30136 | 87 | 単位(2/4) | | | |
| 30137 | 88 | 単位(3/4) | | | |
| 30138 | 89 | 単位(4/4) | | | |
| 30139 | 8A | 単位(1/4) | CH03 | | 現在使用単位 |
| 30140 | 8B | 単位(2/4) | | | |
| 30141 | 8C | 単位(3/4) | | | |
| 30142 | 8D | 単位(4/4) | | | |
| 30143 | 8E | 単位(1/4) | CH04 | | 現在使用単位 |
| 30144 | 8F | 単位(2/4) | | | |
| 30145 | 90 | 単位(3/4) | | | |
| 30146 | 91 | 単位(4/4) | | | |
| 30147 | 92 | 単位(1/4) | CH05 | | 現在使用単位 |
| 30148 | 93 | 単位(2/4) | | | |
| 30149 | 94 | 単位(3/4) | | | |
| 30150 | 95 | 単位(4/4) | | | |
| 30151 | 96 | 単位(1/4) | CH06 | | 現在使用単位 |
| 30152 | 97 | 単位(2/4) | | | |
| 30153 | 98 | 単位(3/4) | | | |
| 30154 | 99 | 単位(4/4) | | | |
| 30155 | 9A | 予備 | | | |
| ... | ... | | | | |

8.3.5 保持レジスタエリアの読み書き

保持レジスタは読み書き対応エリアです。パラメータ設定や、記録状態の開始・停止コマンド等がマッピングされています。保持レジスタの読込は、読み出すデータの開始アドレス(相対アドレス)とデータ数(1ワード=2バイト単位)を指定します。書き込み時は開始アドレスとデータを指定します。詳細につきましては、別冊「ハイブリッド記録計 HR-700 シリーズ通信取扱説明書」を参照してください。

本器を常に良好な状態でご使用頂くために、以下の保守を行ってください。

- 点検
- 清掃
- 消耗品の交換
- 打点位置の調整
- 校正

9.1 点 検

定期的に動作状態を点検し、常に良好な状態でご使用ください。

異常な点があった場合は 10 章「トラブルシューティング」を参照してください。

- ◆記録は振り切れていないか。
- ◆記録状態は正常か。
 - ・表示値と打点位置に大きな誤差はないか。
 - ・打点記録に乱れはないか。
 - ・打点, 印字はかすれていないか。
 - ・印字は正常か。
- ◆記録紙の送りは正常か。
 - ・記録紙の折り畳まれ方は正常か。
 - ・記録紙の送り穴にめくれや破れはないか。
 - ・記録紙の送り速度は正常か。
- ◆異常音の発生はないか。

9.2 清 掃

本器はプラスチック部品を多く使用しています。清掃箇所の清掃は乾布を使用してください。

[注 意]

有機溶剤等は絶対に使用しないでください。

9.3 消耗品の交換

本器を良好な状態に保つために下表に従った消耗部品の交換を推奨します。

| 項 | 品名 | 品番 | 交換周期 | 備考 | 使用個数 |
|---|---------|-----------------|------|------------------|------|
| 1 | 記録紙 | H-10100 | 33日 | 20mm/hで使用した場合 | 1 |
| 2 | リボンカセット | WPSR188A000001A | 3か月 | 記録紙速度 20mm/h の場合 | 1 |

[注意]

- ① リボンカセットはデータ等の印字を頻繁に行った場合、交換周期前でも記録が薄くなります。早めに交換してください。
- ② リボンカセットは購入後1年以内に使用してください。インク蒸発により、経時的に薄くなります。

9.4 打点位置の調整(ポイントキャリブレーション)

記録紙上の打点位置の調整を行います。記録精度維持のため、1年毎の調整を推奨します。

調整方法

ご使用状態のまま、エンジニアリングモードのポイントキャリブレーション操作に従い調整を行ってください。
(7.2.11 項 82 頁参照)

9.5 校正(データキャリブレーション)

入力に対する測定値を校正します。測定精度維持のため、1年毎の校正を推奨します。

[注意]


電源投入後30分以上ウォームアップしてから校正を行ってください。

校正に必要な機器

- 精密級電圧(電流)発生器(必要に応じて精度 $\pm 0.02\%$ 以下のデジタルボルトメータを併用)
- 精密級ダイアル抵抗器

(1) 電圧校正

電圧、電流、熱電対入力の場合に校正します。熱電対入力の場合は基準接点補償の校正も合わせて行ってください。

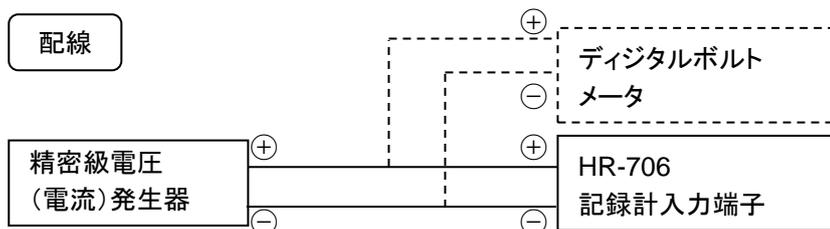


エンジニアリングモードのデータキャリブレーション(電圧校正)に従い校正を行ってください。

(7.2.12 項 83 頁参照)

[注意]

- ① 任意の代表 1 チャンネルで校正します。
- ② 電流入力で入力端子台にシャント抵抗が付いている場合は抵抗を取り外して校正してください。

(2) 測温抵抗体の校正

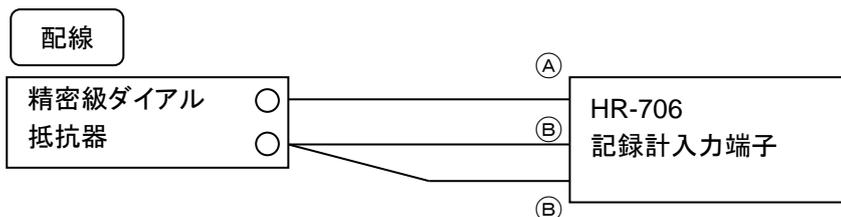

エンジニアリングモードのデータキャリブレーション(測温抵抗体の校正)に従い校正を行ってください。


(7.2.12 項 83 頁参照)

[注意]

各線の抵抗値のばらつきは $6\text{m}\Omega$ 以下にしてください。RTDの校正はすべてのチャンネルで行ってください。校正チャンネル以外は入力端子を短絡して行ってください。

(3) 基準接点補償の校正

熱電対入力の場合にこの校正を行います。

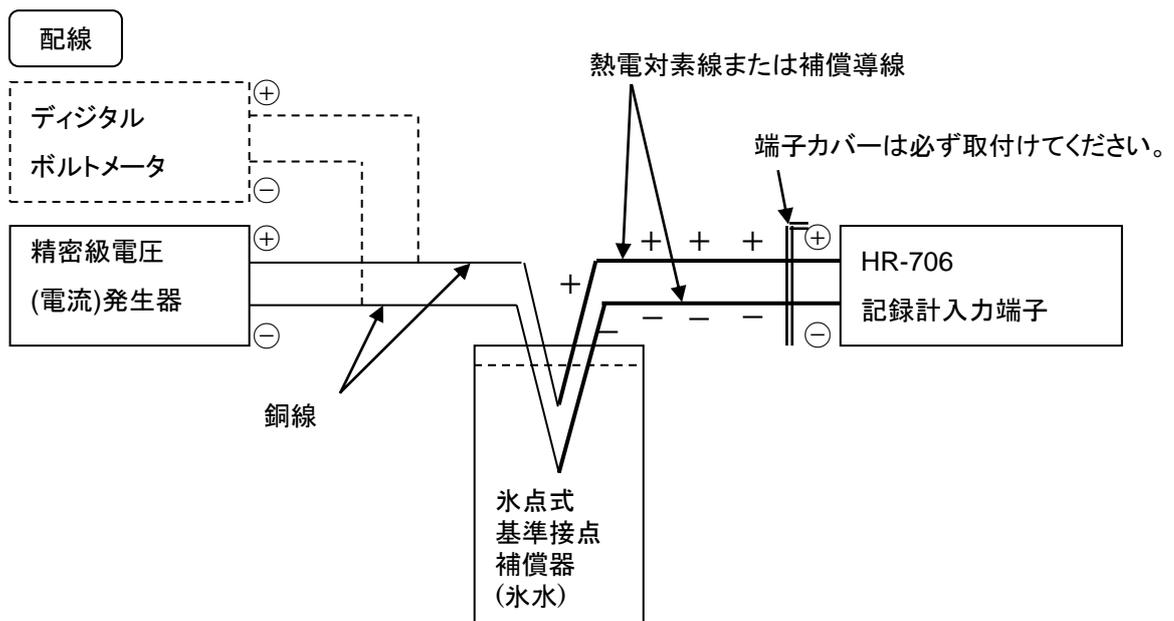

[設定例] チャンネル 1 に入力を接続し熱電対入力表示値(0°C 入力時の測定値)が -0.5°C 、測定端子温度が 24.5°C の場合の校正を設定する。

$0.000\text{mV} \pm 2\mu\text{V}$ を電圧発生器でチャンネル 1 に印加したときの測定値をあらかじめ確認します。(本例では -0.5°C)

エンジニアリングモードのデータキャリブレーション(基準接点補償)でチャンネル 1 の端子温度を確認します。(本例では 24.5°C)

真値との差分(0.5°C)を加えた値を正しい端子温度として設定します。

$$[24.5 - (-0.5) = 25.0^{\circ}\text{C}]$$

エンジニアリングモードのデータキャリブレーション(基準接点補償の校正)を参照して、校正を行ってください。

(7.2.12 項 83 頁参照)


[注意]

- ① 本校正は基準接点補償方法を記録計に内蔵している感温素子による補償(INT: 内部補償)に設定した場合に行います。
- ② 1 チャンネルと 4 チャンネルに配線し、校正を行ってください。
- ③ 配線後に端子カバーを取付け、5 分以上経過してから、校正を行ってください。


10章 トラブルシューティング

10.1 トラブルシューティング


10.1.1 故障項目

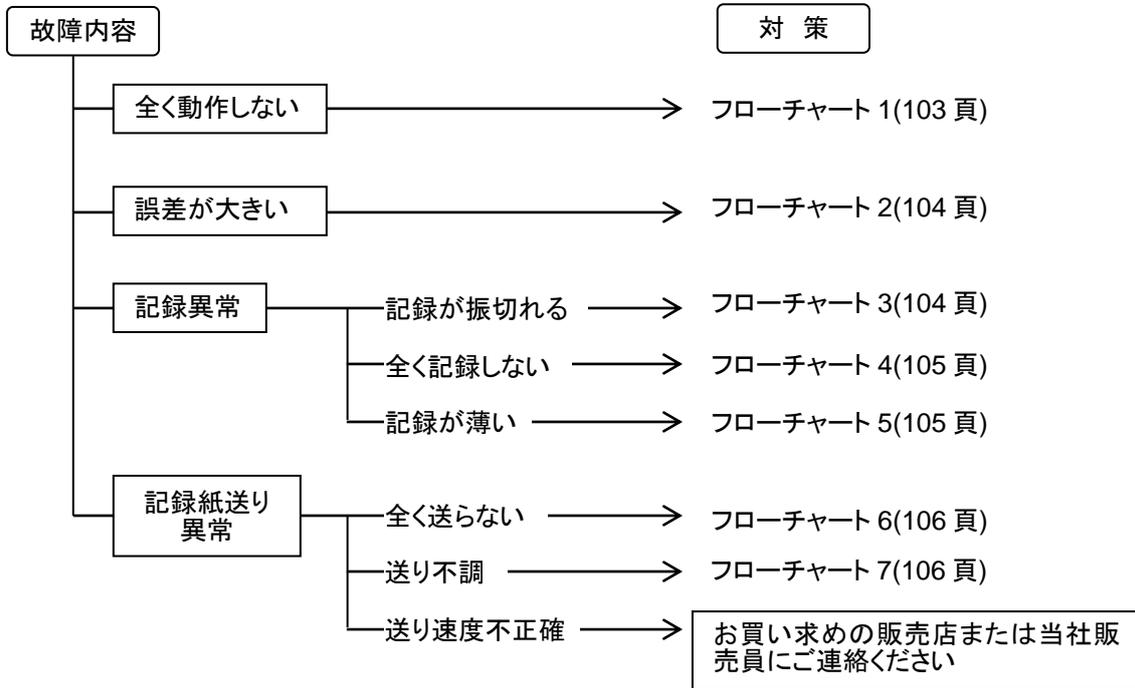


10.1.2 全く動作しない場合

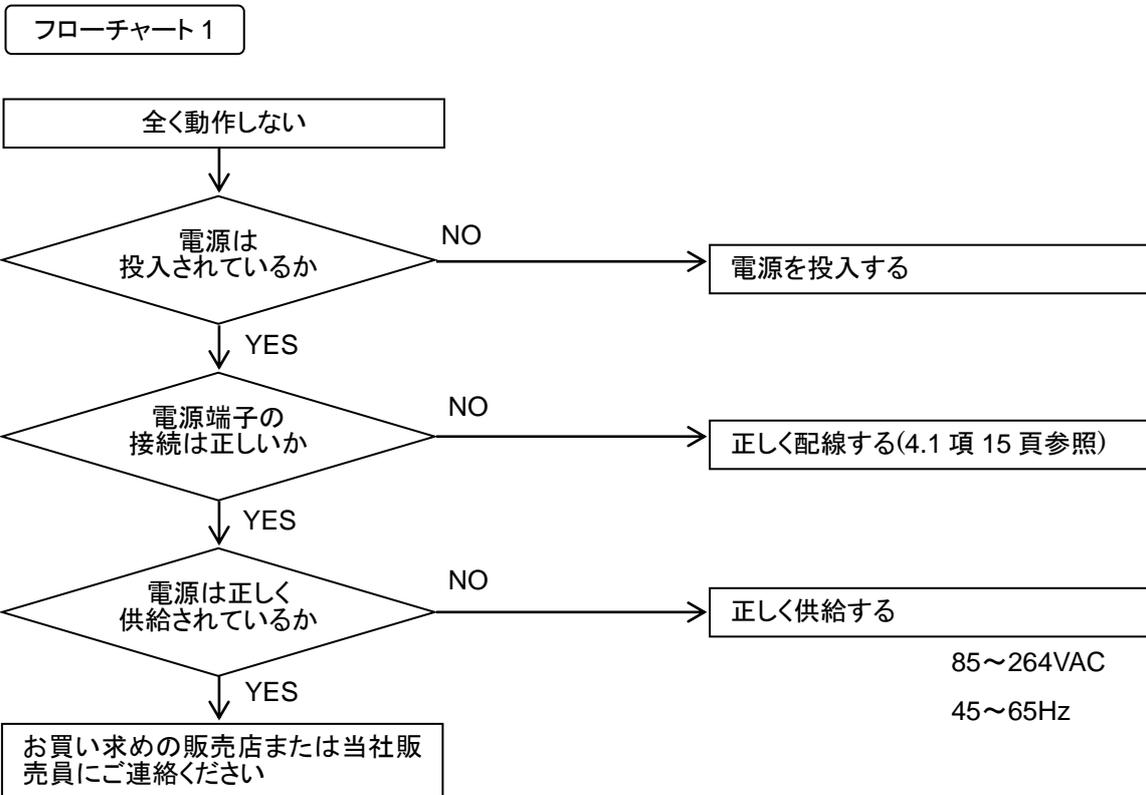


10.1.3 誤差が大きい場合

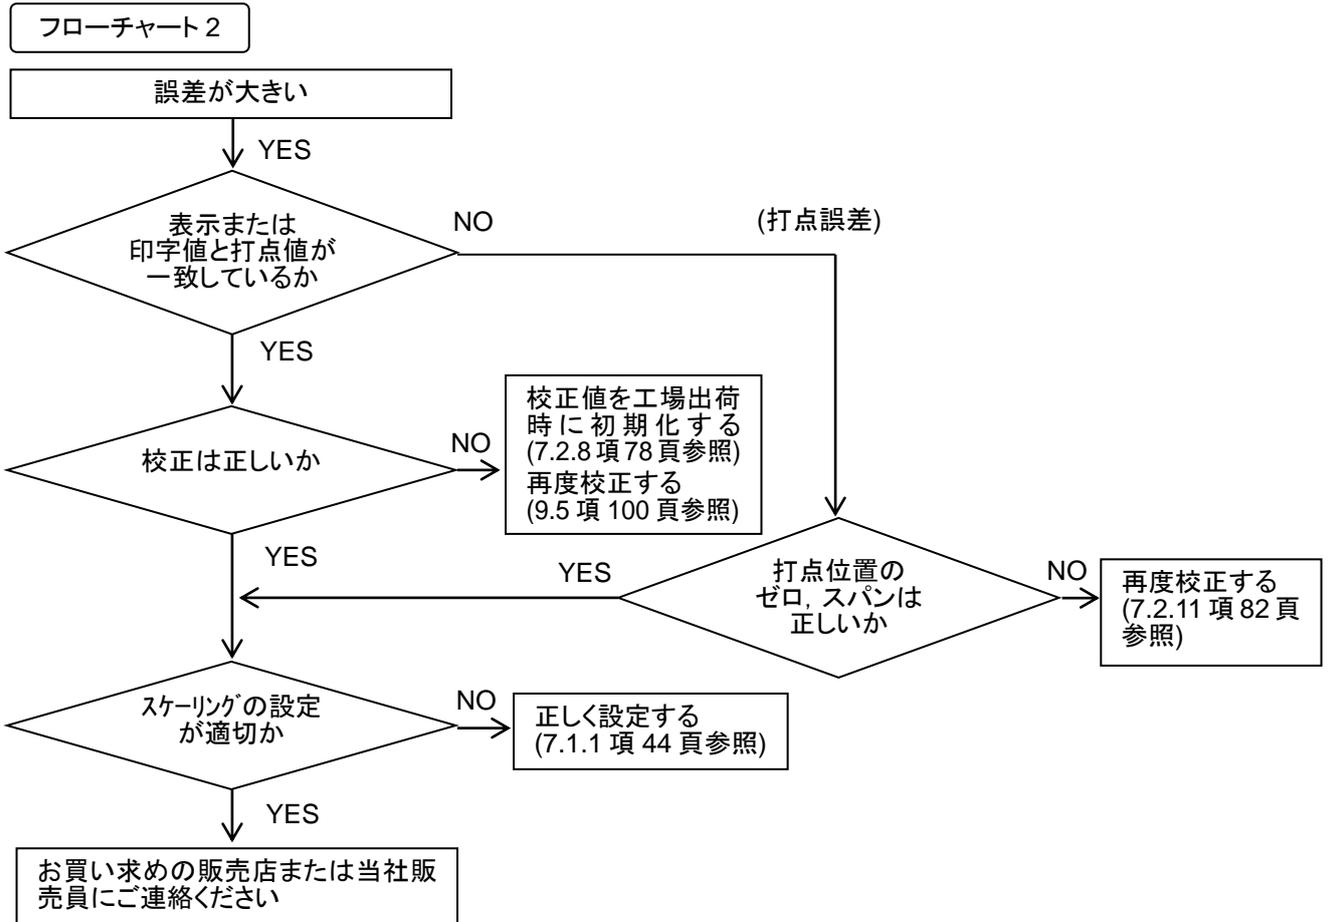


10.1.4 記録が振り切れる場合

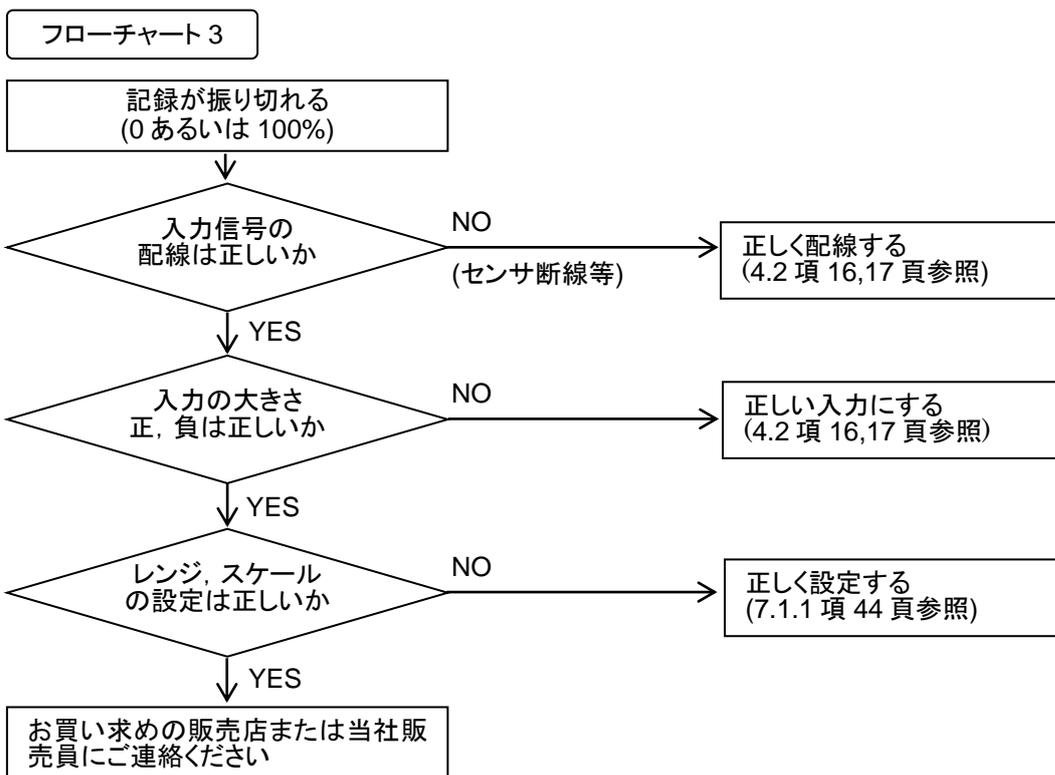

10.1.5 全く記録しない場合

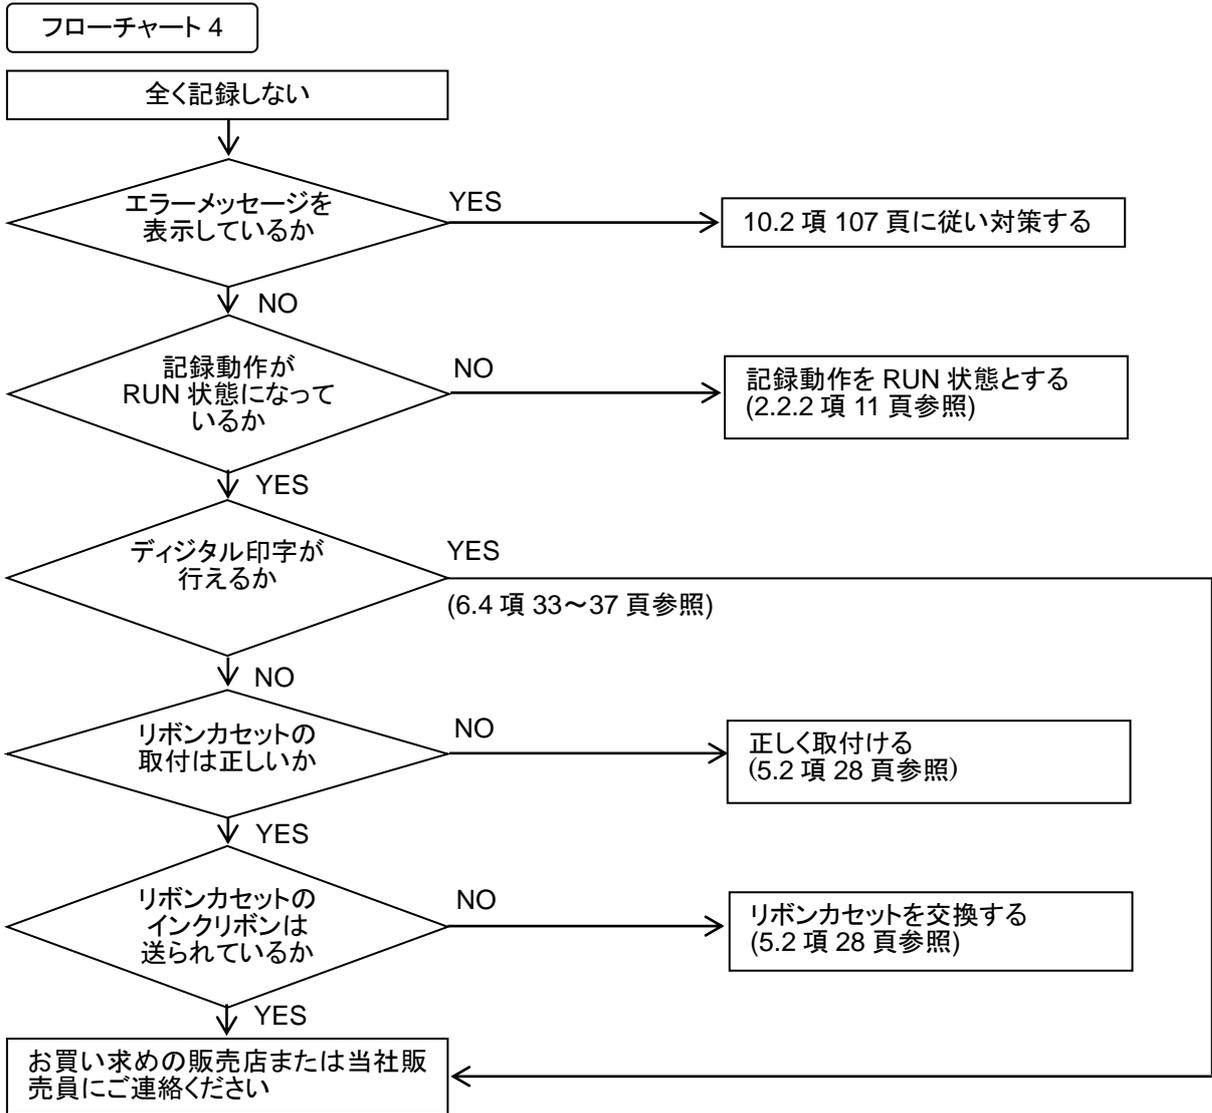


10.1.6 記録が薄い場合

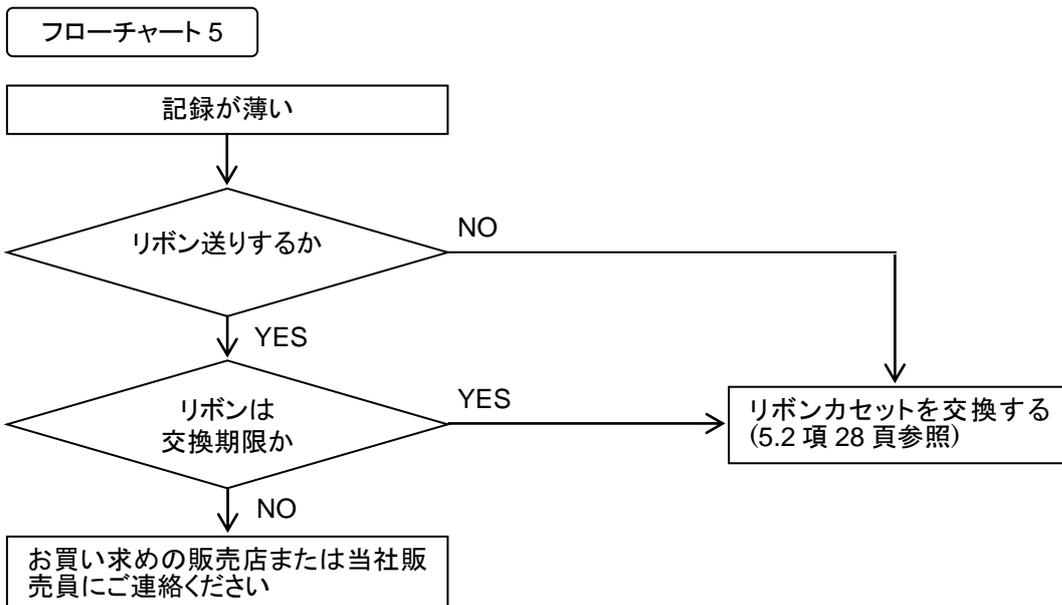


10.1.7 記録紙を全く送らない場合

フローチャート 6

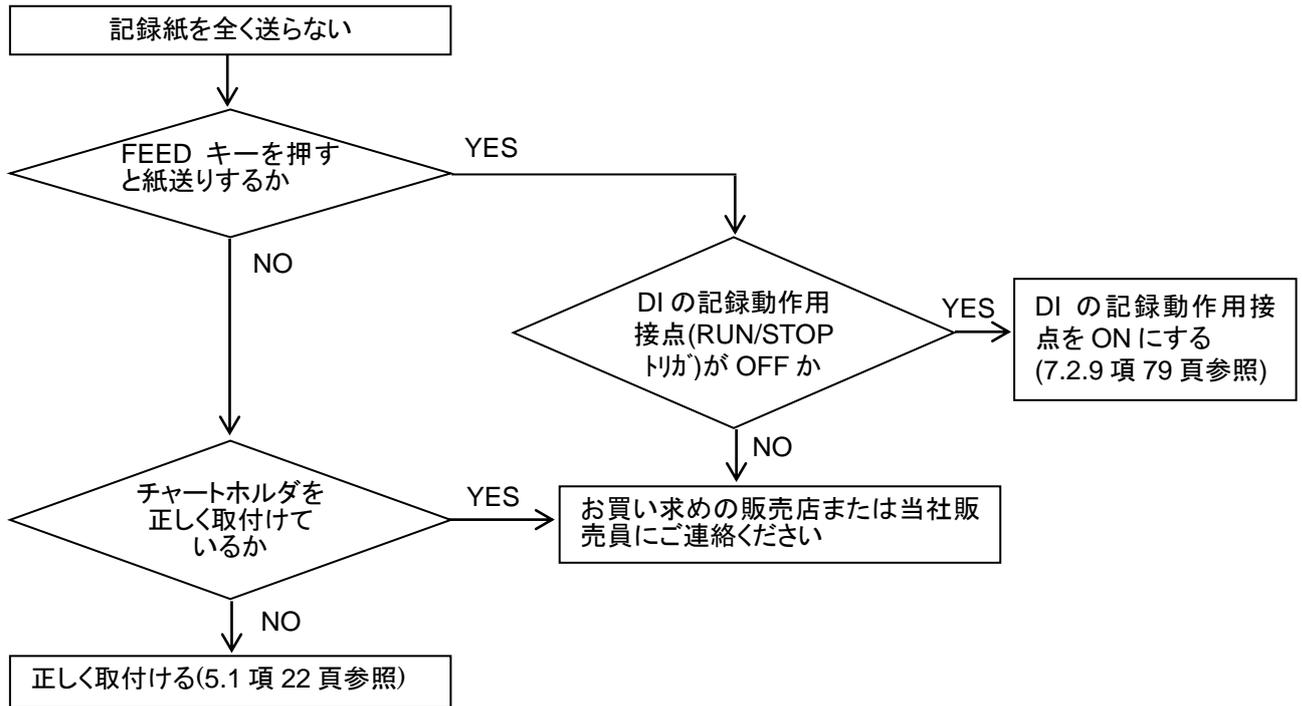

10.1.8 記録紙送り不調の場合

フローチャート 7

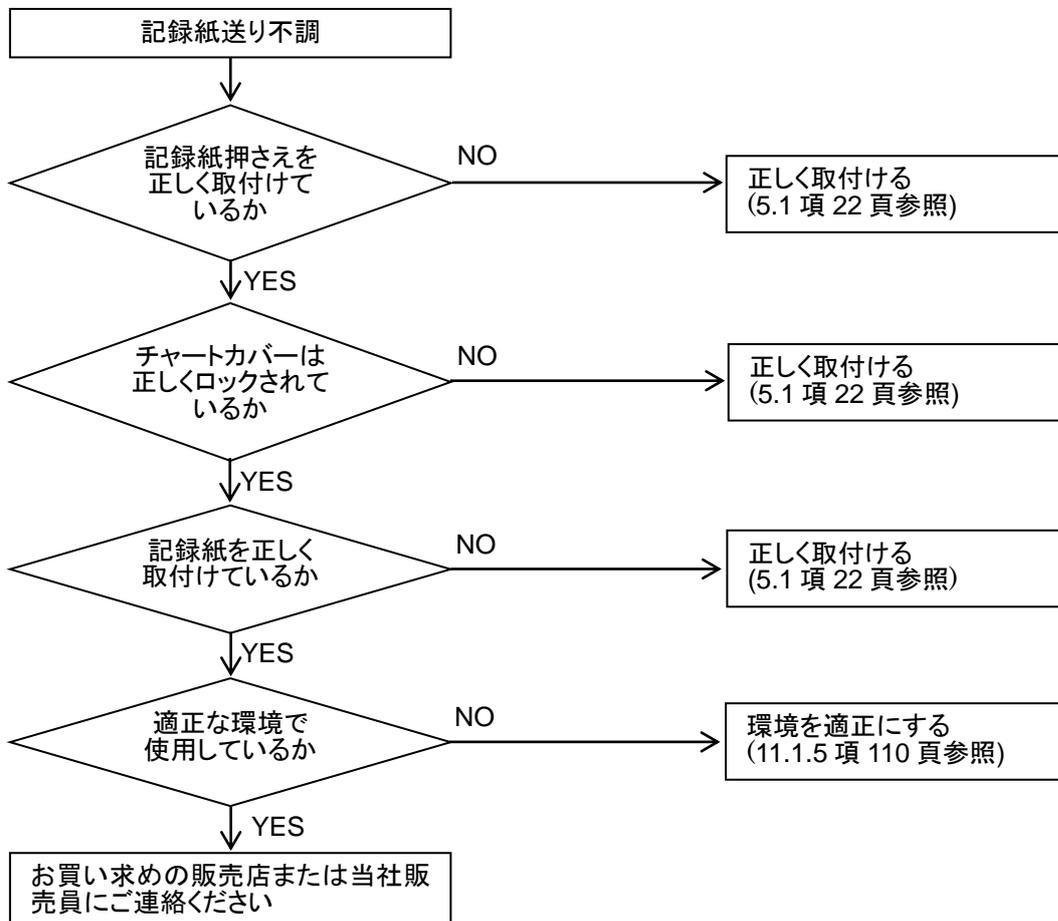

10.2 自己診断機能(ERROR)

本器は表 10.1 の項目に関して、常に自己診断を行っています。

自己診断結果、異常(エラー)が発生した場合、エラー表示を行います。

10.2.1 自己診断項目

表 10.1 自己診断項目一覧表

| 種類 | エラーメッセージ | 部 位 | 自己診断内容 | 対策・処置 |
|-----------|----------|---------------|---|-----------------------------|
| ハードウェアエラー | E Err01 | ゼロ点センサ | サーボモータのゼロ点センサの位置が検出できない。 | お買い求めの販売店または当社販売員に連絡してください。 |
| | E Err02 | ADC | AD 変換終了エラー/初期化エラー | |
| | E Err03 | 時計用 IC | 時計の電池切れ(注 1) | |
| | E Err04 | WDT | ウォッチドッグタイマエラーの検出。 | |
| | E Err05 | 不揮発性メモリ WRITE | 不揮発性メモリ書き込みエラー | |
| | E Err06 | 不揮発性メモリ READ1 | 不揮発性メモリ読み込みエラー(セットアップデータ) | |
| | E Err07 | 不揮発性メモリ READ2 | 不揮発性メモリ読み込みエラー(エンジニアリングデータ) | |
| | E Err08 | 不揮発性メモリ READ3 | 不揮発性メモリ読み込みエラー(ADC 校正データ) | |
| | E Err10 | RJC エラー | RJC 内部感温素子の測定異常 | |
| 操作エラー | E Err11 | 範囲エラー | 電圧校正時入力範囲エラー | 入力結線を見直し、正しい校正を行ってください。 |
| | E Err12 | 範囲エラー | 測温抵抗体校正時入力範囲エラー | |
| | E Err21 | 範囲エラー | 入力値が設定範囲を超えている。 | 正しく設定してください。 |
| | E Err22 | 時刻エラー | 時計時刻設定エラー | |
| | E Err23 | レンジ設定エラー | 差, 和, 平均演算を設定できないチャンネル(1CH)に設定した。 | |
| | E Err24 | 範囲エラー | スパン L \geq スパン R | |
| | E Err25 | 範囲エラー | スケール L \geq スケール R | |
| | E Err26 | 範囲エラー | ゾーン L \geq ゾーン R またはゾーン R-ゾーン L が 5mm 以下。 | |
| | E Err27 | 基準チャンネル設定エラー | 差, 和, 平均演算の基準チャンネルのレンジが Volt, TC, RTD, SCALE 以外である。 | |
| | E Err28 | 全チャンネルスキップエラー | 全チャンネルをスキップに設定した。 | |
| その他 | E Err41 | 校正値入力エラー | 指定された入力で校正していない。 | 正しい入力で校正してください。 |

(注 1) 電池の寿命は約 10 年を想定していますが、使用環境により異なる場合があります。

10.2.2 エラー表示

- 複数のエラーが発生した場合には、順次自動的にエラー番号が表示されます。
- エラーが復旧した場合、「REC」キーの入力でエラー表示を解除できます。



注意

エラー表示を行っている間、オート、マニュアル、日付、時刻の表示は行われません。

11.1 仕様

11.1.1 入力信号

| | |
|-------|--|
| 直流電圧 | : ±10, 0~20, 0~50mV, ±200mV DC, ±1, 0~5, ±10V DC |
| 熱電対 | : B, R, S, K, E, J, T, C, Au-Fe, N, PR40-20, PLⅡ, U, L |
| 測温抵抗体 | : Pt100, JPt100 |
| 直流電流 | : 4~20mA DC[シャント抵抗外付け: 250Ω (別売)] |

11.1.2 性能, 特性

| | |
|------------|---|
| デジタル表示精度定格 | : 11.2.1 項参照 |
| 入力抵抗 | : mV, TC(ハーンアウトなし) ; 10MΩ以上 mV, TC(ハーンアウトあり) ; 200kΩ以上 V ; 1MΩ以上 mA ; 250Ω [シャント抵抗;外付け(別売)] |
| 許容信号源抵抗 | : mV, TC(ハーンアウトなし) ; 10kΩ以下 mV, TC(ハーンアウトあり) ; 100Ω以下 V ; 1kΩ以下 RTD ; 10Ω以下(1線あたり) |
| ノーマルモード除去比 | : 60dB 以上(50/60±0.1Hz) |
| コモンモード除去比 | : 140dB 以上(50/60±0.1Hz) |
| 絶縁抵抗 | : 各端子~アース間 ; 0.5kV DC 20MΩ以上 |
| 耐電圧 | : 電源端子~接地端子間 ; 1.5kV AC,1分間 入力端子~接地端子間 ; 0.5kV AC,1分間 入力端子間 ; 0.2kV AC,1分間 チャネル間最大ノイズ電圧 ; 200V AC at 50/60Hz |
| 耐振動 | : 10~60Hz 1m/s ² 以下 |
| 耐衝撃 | : 2m/s ² 以下 |
| 時計精度 | : ±50ppm 以下(基準動作条件時) ただし、電源 ON/OFF 時の誤差は含まず |
| 記録紙送り精度 | : ±0.1%以下 |

11.1.3 構造

| | |
|-------|--|
| 取付 | : パネル埋め込み(垂直パネル) ; 取付け角度後傾 30°以内 |
| 材質(色) | : ケース ; ホリカーホネイト(黒色) ガラス 10% UL94-V0 : 前面扉(ドア) ; ホリカーホネイト UL94-V2(透明) ; 耐塵・防噴流(IEC529-IP65 準拠) |

11.1.4 電源

| | |
|---------|---------------|
| 定格電源電圧 | : 100~240V AC |
| 電源電圧範囲 | : 85~264V AC |
| 定格電源周波数 | : 50/60Hz |
| 電源周波数範囲 | : 45~65Hz |

表 11.1 消費電力

| | 100V AC | 最大消費電力 |
|------|---------|--------|
| 6 打点 | 約 25VA | 約 30VA |

11.1.5 正常動作条件

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 周囲温度 | : 0~50°C |
| 周囲湿度 | : 20~80%RH |
| 電源電圧 | : 85~264V AC |
| 電源周波数 | : 45~65Hz |
| 振動 | : 10~60Hz 0.2m/s ² 以下 |
| 衝撃 | : 許容せず |
| 磁界 | : 400A/m 以下(DC 及び AC:50/60Hz) |
| 外部雑音 | : ノーマルモード(50/60Hz) |
| 直流電圧・熱電対 | : ピーク値が測定レンジのスパン幅以下 |
| 測温抵抗体 | : 50mV 以下 |
| コモンモード(50/60Hz) | : 250V AC 以下 |
| チャンネル間最大ノイズ電圧(50/60Hz) | : 200V AC |
| 姿勢 | : 後傾 0~30°まで可, 左右水平 |
| ウォームアップ時間 | : 電源投入時点より 30 分以上 |

11.1.6 警報出力(オプション: LH6)

| | |
|---------|---|
| 出力数 | : 6 点(内蔵オプション, a 接点) |
| 警報種 | : 2 種(H,L)合計 4 レベル/チャンネル |
| 接点容量 | : 250V AC 3A Max(抵抗負荷) 30V DC 3A Max(抵抗負荷) 125V DC 0.5A Max(抵抗負荷) |
| ヒステリシス幅 | : 0.5% |
| 設定精度定格 | : デジタル表示精度 |

11.1.7 低電圧指令・EMC 指令

| | |
|-----------|--|
| 低電圧指令 | : EN61010-1 |
| EMC 指令 | : EN61326-1 Class A EN61000-4-3 テスト条件時、 |
| 直流電圧電流レンジ | : 精度定格 + 3digit |
| 熱電対レンジ | : 精度定格 + 5digit |
| 測温抵抗体レンジ | : 精度定格 + 10digit とする。 |

11.1.8 DI機能(オプション: RE6)

最大3点まで設定可能

11.1.9 記録紙切れ検出機能(オプション: FL6)

記録紙切れを検出し、警報出力を行います。

11.2 標準設定仕様

11.2.1 測定レンジ

前面キーより任意の設定可能。基準動作条件は下記の通りです。

| | |
|-----------|--------------|
| 周囲温度 | : 23±2℃ |
| 周囲湿度 | : 55±10%RH |
| 電源電圧 | : 85~264V AC |
| 電源周波数 | : 50/60Hz±1% |
| ウォームアップ時間 | : 30分以上 |

(振動、衝撃等計器動作に影響のない状態における性能)

なお、デジタル表示精度定格には、端子台基準接点補償精度は含みません。

端子台基準接点補償精度は下記の通りです。

- ・ B, R, S, PR40-20, Au-Fe : ±1℃
- ・ K, E, J, T, C, N, PLⅡ, U, L : ±0.5℃

基準動作条件におけるデジタル表示精度定格を表 11.2 に示します。

表 11.2 デジタル表示精度定格一覧表

| 入力種類 | RANGE | 測定範囲 | 表示(デジタル部) | | 記録(アナログ部) |
|--------------|-------|-------------|---|--------|--------------------------------|
| | | | 表示精度定格 | 最高分解能 | 記録精度定格 |
| 直流電圧 電流入力 | | -10~10mV | ± (0.2% of rdg + 3digits) | 10 μV | 表示精度定格 ± (0.3% of 記録スパン) |
| | | 0~20mV | ± (0.2% of rdg + 3digits) | 10 μV | |
| | | 0~50mV | ± (0.2% of rdg + 2digits) | 10 μV | |
| | | -200~200mV | ± (0.2% of rdg + 3digits) | 100 μV | |
| | | -1~1V | ± (0.1% of rdg + 3digits) | 1mV | |
| | | 0~5V | ± (0.2% of rdg + 2digits) | 1mV | |
| | | -10~10V | ± (0.3% of rdg + 3digits) | 10mV | |
| | | 4~20mA | ± (0.2% of rdg + 2digits) | 0.01mA | |
| 熱電対 入力 | B | 0.0~1820.0℃ | ± (0.15% of rdg + 1℃) 400~600℃, ±2℃ 400℃未満は精度保証せず | 0.1℃ | 表示精度定格 ± (0.3% of 記録スパン) |
| | R1 | 0.0~1760.0℃ | ± (0.15% of rdg + 1℃) ただし 0~100℃, ±3.7℃ 100~300℃, ±1.5℃ | | |
| | R2 | 0.0~1200.0℃ | ± (0.15% of rdg + 0.8℃) ただし 0~100℃, ±3.7℃ 100~300℃, ±1.5℃ | | |
| | S | 0.0~1760.0℃ | ± (0.15% of rdg + 1℃) ただし 0~100℃, ±3.7℃ 100~300℃, ±1.5℃ | | |

| 入力種類 | RANGE | 測定範囲 | 表示(デジタル部) | | 記録(アナログ部) |
|----------|----------------|---|---|-------|--------------------------------|
| | | | 表示精度定格 | 最高分解能 | |
| 熱電対入力 | K1 | -200.0~1370.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.7°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 1°C) | 0.1°C | 表示精度定格 ± (0.3% of 記録スパン) |
| | K2 | -200.0~600.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.4°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 1°C) | | |
| | K3 | -200.0~300.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.3°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 1°C) | | |
| | E1 | -200.0~800.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.5°C) | | |
| | E2 | -200.0~300.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.4°C) | | |
| | E3 | -200.0~150.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.3°C) | | |
| | J1 | -200.0~1100.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.5°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 0.7°C) | | |
| | J2 | -200.0~400.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.4°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 0.7°C) | | |
| | J3 | -200.0~200.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.3°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 0.7°C) | | |
| | T1 | -200.0~400.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.5°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 0.7°C) | | |
| | T2 | -200.0~200.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.4°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 0.7°C) | | |
| | C | 0.0~2320.0°C | ± (0.15% of rdg + 1°C) | | |
| | Au-Fe | 1.0~300.0K | ± (0.15% of rdg + 1K) ただし1~20K, ±2.4K | | |
| | N | 0.0~1300.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.7°C) | 0.1°C | |
| | PR40-20 | 0.0~1880.0°C | ± (0.15% of rdg + 1°C) ただし0~300°C, ±37.6°C 300~800°C, ±18.8°C | | |
| | PL II | 0.0~1390.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.7°C) | | |
| | U | -200.0~400.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.5°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 0.7°C) | | |
| L | -200.0~900.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.5°C) ただし-200~-100°C, ± (0.15% of rdg + 0.7°C) | 0.1°C | | |
| Pt100-1 | -200.0~650.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.3°C) | | | |
| Pt100-2 | -200.0~200.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.2°C) | | | |
| JPt100-1 | -200.0~630.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.3°C) | | | |
| JPt100-2 | -200.0~200.0°C | ± (0.15% of rdg + 0.2°C) | | | |
| 測温抵抗体入力 | | | | | 表示精度定格 ± (0.3% of 記録スパン) |

※R, K, E, J, T, Pt100, JPt100 レンジは設定した測定範囲により自動的にレンジが選択されます。

B, R, S, K, E, J, T, N : JIS C 1602-1995(IEC584-1)

C(WRe5-26) :ASTM E988-1996

Au-Fe :ASTM E1751-2009

PR40-20 :ASTM E1751-2009

PL II :ASTM E1751-2009

U: DIN43710 :1985(Cu-CuNi)

L: DIN43710 :1985(Fe-CuNi)

Pt100 : JIS C 1604-1997(IEC751)

JPt100 : (JIS C 1604-1981)

11.2.2 演算時の表示精度

(1) スケーリング

スケーリング時の表示精度は以下の式により求められます。

$$\text{スケーリング精度(digits)} = \pm \{ \text{レンジ表示精度定格(digits)} \times \text{スケーリング倍率} + 2 \text{ digits} \}$$

$$\text{ただし, スケーリング倍率} = \frac{\text{スケーリングスパン(digits)}}{\text{測定レンジスパン(digits)}}$$

例 1) 電圧レンジ -1.000~1.000V, スケーリングレンジ 0.00~100.00 の場合

$$\text{レンジ表示精度定格} = 0.1\% \times 1.000\text{V} + 3 \text{ digits}$$

$$(+1.000\text{V 入力するとき}) = 4 \text{ digits}$$

$$\text{スケーリング倍率} = \frac{10000-0}{1000-(-1000)} = 5$$

$$\begin{aligned} \text{したがって, スケーリング精度} &= \pm(4 \times 5 + 2) \\ &= \pm 22 \text{ digits} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{また, アナログ記録精度} &= \pm \left[4 + \{ 1000 - (-1000) \} \times \frac{0.3}{100} \right] \\ &= \pm 10 \text{ digits} \\ &= \pm 0.01\text{V} \end{aligned}$$

例 2) Type K 0.0~200.0°C, スケーリング 0.00~200.00 の場合

$$\text{レンジ表示精度定格} = 0.15\% \times 200.0 + 0.3^\circ\text{C}$$

$$(200^\circ\text{C 入力するとき}) = 0.6^\circ\text{C}$$

$$= 6 \text{ digits}$$

$$\text{スケーリング倍率} = \frac{20000-0}{2000-0} = 10$$

$$\begin{aligned} \text{したがって, スケーリング精度} &= \pm(6 \times 10 + 2) \\ &= \pm 62 \text{ digits} \\ &= \pm 0.62^\circ\text{C} \end{aligned}$$

(2) 開平演算

開平演算は以下のように行っています。

$$\text{表示値} = 10 \sqrt{\text{測定値}}$$

表示値の精度: ε , 測定値精度: e , 測定値: x (%換算)としますと, それぞれ以下ようになります。

$$\text{表示値} = 10 \sqrt{x \pm e} \doteq 10 \sqrt{x} \pm \frac{10e}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{従って, 表示値の精度は } \varepsilon = \frac{5e}{\sqrt{x}}$$

4~20mA 入力の開平演算精度 ε は、以下ようになります。

$$100\% \text{測定時} \quad \varepsilon_{100} = \frac{5e}{\sqrt{100}} = \frac{5(0.2+0.125)}{10} = 0.16\% \text{ rdg}$$

$$50\% \text{測定時} \quad \varepsilon_{50} = \frac{5e}{\sqrt{50}} = \frac{5(0.1+0.167)}{7.07} = 0.19\% \text{ rdg}$$

$$9\% \text{測定時} \quad \varepsilon_9 = \frac{5e}{\sqrt{9}} = \frac{5(0.018+1.39)}{3} = 2.3\% \text{ rdg}$$

$$1\% \text{測定時} \quad \varepsilon_1 = \frac{5e}{\sqrt{1}} = 5(0.002+12.5) = 62.5\% \text{ rdg}$$

このように開平演算は測定値が低くなりますと、大幅に表示精度定格が悪くなります。

(3) デケード

デケード時の表示精度は、表示値の対数をとった値で定義されますが、通常 1 digit 以下であり、表示有効数字の関係上読みとることができません。

(4) 差演算, 和演算, 平均演算

差, 和, 平均演算の表示精度は以下の式より求められます。

差, 和演算 : 基準チャンネル表示精度 $\times 2$

平均演算 : 基準チャンネル表示精度

例) 基準チャンネル VOLT 0.00~10.00V, 差演算 -10.00~10.00 の場合

$$\text{基準チャンネルレンジ表示精度} = \pm(0.3\% \times 10.00\text{V} + 3 \text{ digits})$$

$$= \pm(1000 \times 0.003 + 3)$$

$$= \pm 6 \text{ digits}$$

$$\text{差演算表示精度} = \pm 6 \times 2$$

$$= \pm 12 \text{ digits}$$

11.2.3 個別仕様

表 11.3 個別仕様項目

| 分類 | 項目 | 打点計 |
|------------|-------------|---|
| 入力部 | 測定点数 | 6 |
| | 測定周期 | 10s／全点 |
| | 表示周期 | 2.5s |
| 記録・ 印字部 | 記録方式 | ワイヤドット(6色インクリボン) |
| | 印字方式 | |
| | 有効記録幅 | 100mm |
| | 記録周期 | 10s／全点(注 1) |
| | 記録紙 | 長さ: 16m, 幅: 114mm, 折りたたみ幅: 40mm ※クリーンチャートは 12m |
| | 記録紙送り速度 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 240, 300, 360, 375, 450, 600, 720, 750, 900, 1200, 1500mm/h (0mm/h 設定時, アナログ記録は行いません。) |
| | 記録色(注 2) | No.1(紫), No.2(赤), No.3(緑), No.4(青), No.5(茶), No.6(黒) |
| 印字色 | 紫・赤・緑・青・茶・黒 | |
| 質量 | 1.5kg 以下 | |
| 消費電力 | 30VA 以下 | |

(注 1) 記録周期は設定により, 10, 20, 30, 60 秒から選択します。

(注 2) 設定により任意の色に変更可能です。

11.2.4 標準機能

表 11.4 標準機能

| 項目 | 内容 |
|---------------|--|
| アナログ指示 | 無し |
| アナログ記録 | 6色ドットでアナログ記録する。 |
| 単位表示 | 無し |
| デジタル表示 | 表示器にチャンネル No., 測定値, 年月日, 記録紙送り速度, 警報設定値等を表示する。 |
| 定刻印字 | 設定された時間間隔で, 日付, 時刻, スケール, 記録紙送り速度, 各チャンネルの測定値, 及び単位を印字する。設定により, 同期/非同期が選択可能。 |
| リスト印字 | 記録紙送り速度, 各チャンネルのセンサタイプ, 測定レンジ, 単位, 警報設定値, コメント, 印字内容, チャンネル毎定刻印字 ON/OFF, ゾーン設定, 部分圧縮拡大設定を印字する。 |
| エンジニアリングリスト印字 | CH 印字切り替え設定, 警報印字設定, 定刻印字 ON/OFF, 基準時刻, インターバル, スケール印字 ON/OFF 設定, 警報ヒステリシス設定, パーンアウト, DI 機能設定(オプション)などを印字する。 |
| 添え字印字 | チャンネル No. をアナログ記録の近傍に印字する。 |
| マニュアルプリント | キー操作により測定結果をデジタル印字する。アナログ記録は一時停止する。 |
| 打点スキップ | 使用しないチャンネルの記録をスキップする。 |
| 任意設定機能 | 記録紙送り速度, 警報設定値, 定刻印字間隔, 打点スキップ, 日付, 時刻がキー操作で設定できる。 |
| メモリバックアップ | 時計機能を, 内蔵のリチウム電池で保護する。電池寿命は 10 年(計器の総無通電期間 5 年)。設定・校正値データは不揮発性メモリで保護する。 |
| 警報 | 警報設定は 1 チャンネルあたり 2 種(H, L)合計 4 レベル可能。 |
| 記録紙送り速度 | 記録紙送り速度は 34 種から選択。 |
| 時計表示 | 年, 月, 日, 時, 分を表示する。年号は西暦で設定し, 閏年は自動変更する。 |
| 自己診断機能 | 各種の異常が発生した場合, エラー表示が行われる。 |
| スケールリング | 4~20mA 信号等の入力を実目盛量に変換して表示・記録する。 |

11.3 標準設定機能

11.3.1 標準設定機能

表 11.5 標準設定機能

| 機能 | 内容 |
|---------------|--|
| バーンアウト | 入力断線時指示をスパン方向に振り切らせる。各チャンネルごとにバーンアウトの指定が可能。(TC 入力, $\pm 50\text{mV}$ 以下の直流電圧入力。) |
| タグの設定 | チャンネル毎に 7 文字までのタグの設定が可能。(定刻印字に印字) |
| 基準接点補償 | 基準接点温度補償の内/外指定が可能。 |
| コピー機能 | チャンネル設定のコピーが可能。 |
| 入力オフセットの設定 | チャンネル毎に入力オフセットの設定が可能。 |
| ゾーン記録(トラック記録) | 各チャンネル毎に記録領域を指定し、トラック分けした記録が可能となる |
| 部分圧縮拡大記録 | チャンネル毎に 1 折れ線までの部分圧縮拡大記録が可能。 |
| デケード記録・表示 | 5 デケードまでのデケード表示・印字が可能。 ただし、表示、印字の有効数字は 2 桁。 |
| 警報印字 | 警報発生時に発生時刻、発生チャンネル、警報設定 No., 警報種を赤色で印字する。 |
| 警報復帰印字 | 警報復帰時に復帰時刻、復帰チャンネル、警報設定 No., 警報種を紫色で印字する。 |
| 記録開始終了印字 | 記録開始/終了時に時刻と「Start」/「End」のコメントを印字する機能。設定により、同期/非同期/OFFが選択可能。 |
| 演算 | 開平の演算が可能。 |
| チャンネル間演算 | チャンネル間和、差、平均の演算が可能。 |
| アラームヒス幅 | ヒステリシス幅を 0%または 0.5%FS に設定する。 |

11.4 オプション機能

11.4.1 DI 機能によるリモート機能

表 11.6 DI 機能によるリモート機能

| 機能 | 内容 |
|-------------------|-------------------------|
| 記録紙送りスタート/ストップ | 接点“ON”でスタート, “OFF”でストップ |
| 記録紙送り速度切り替え | 接点“ON”で 1st, “OFF”で 2nd |
| コメント印字(同期/非同期) | 接点“ON”で印字 |
| マニュアルプリント(同期/非同期) | 接点“ON”で印字 |
| 日付時刻印字(同期/非同期) | 接点“ON”で印字 |

11.4.2 警報出力機能

リレー数: 6

11.4.3 通信機能

RS-232C(標準)

RS-485(オプション)

Shinko 神港テクノス株式会社

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| 本 社 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993 [URL] https://shinko-technos.co.jp/ | 東京営業所 | 〒171-0021 東京都豊島区池袋 1-11-1 メトロポリタンプラザビル 14 階 TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562 |
| 大阪営業所 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991 [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp | 名古屋営業所 | 〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番 CS 東外堀ビル 402 号室 TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562 |
| 北 陸 | TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411 | 福 岡 | TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446 |