

取扱説明書

デジタル指示調節計

ACS2

No. ACS21JE1 2025.06

はじめに

このたびは、デジタル指示調節計[ACS2](以下、本器)をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございました。この取扱説明書(以下、本書)は、本器の設置方法、機能、操作方法および取扱いについて簡単に説明したものです。本書をよくお読み頂き、十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。

また、誤った取扱いなどによる事故防止の為、本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に、確実に届けられるようお取り計らいください。

詳細な使用方法については ACS2 取扱説明書（詳細版）をご参照ください。

取扱説明書（詳細版）は、下記 URL または QR コードより弊社 Web サイトにアクセスしダウンロードしてください。

https://shinko-technos.co.jp/manual_download/#A



ご注意

- ・本器は、記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合、火災または本器の故障の原因になります。
- ・本書に記載されている警告事項、注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項、注意事項を守らなかった場合、重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
- ・本書の記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、お手数ですが弊社営業所までご連絡ください。
- ・本器は、パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
- ・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- ・本器を運用した結果の影響による損害、弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害、その他すべての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)


安全上のご注意では、安全注意事項のランクを“警告、注意”として区分しています。

なお、△ 注 意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので、記載している事柄は必ず守ってください。



警 告

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。



注 意

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。



警 告

- ・感電および火災防止の為、弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
- ・感電、火災事故および機器故障防止の為、部品の交換は弊社のサービスマン以外に行わないでください。



安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず本書をよくお読みください。
- ・本器は、産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- ・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため、外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また、定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
- ・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう、最終用途や最終客先を調査してください。
尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

ご注意

1. 取付け上の注意

⚠ 注意

[本器は、次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]

- ・ 過電圧カテゴリⅡ，汚染度2

[本器は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・ 塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- ・ 可燃性、爆発性ガスのないところ。
- ・ 機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・ 直射日光があたらず、周囲温度が-10～55℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・ 湿度が35～85 %RHで、結露の可能性がないところ。
- ・ 大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・ 水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
- ・ 制御盤に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が55℃を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

※本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

⚠ 注意

- ・ 配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・ 本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- ・ 本器の端子台は、左側から配線する構造になっています。
リード線は、必ず左側方向から本器の端子へ挿入し、端子ねじで締め付けてください。
- ・ 端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじの破損およびケースの変形が生じる恐れがあります。
- ・ 配線作業時や配線後、端子部を基点としてリード線を引っ張ったり曲げたりしないでください。
動作不良などの原因となる可能性があります。
- ・ 端子カバーを使用する場合、端子番号7～12への配線は端子カバー内の穴を通して行ってください。
- ・ 本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ、遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC, 定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
- ・ 電源が24 V DCまたは48 V DC の場合、極性を間違わないようにしてください。
- ・ 入力端子に接続されるセンサに、商用電源が接触または印加されないようにしてください。
- ・ 熱電対、補償導線は、本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
- ・ 測温抵抗体は、3 導線式のもので本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
- ・ 直流電圧入力 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側は、0～1 V DC の+側と入力端子が異なりますので
注意してください。0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側は⑨、0～1 V DC の+側は⑩です。
- ・ リレー接点出力形については、内蔵リレー接点保護のため外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
- ・ 入力線(熱電対、測温抵抗体等)と電源線、負荷線は離して配線してください。

3. 運転, 保守時の注意

⚠ 注意

- ・ ATの実行は, 試運転時に行うことをおすすめします。
- ・ 感電防止および機器故障防止の為, 通電中には端子に触れないでください。
- ・ 端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は, 本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと, 感電の為, 人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
- ・ 本器の汚れは, 柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合, 本器の変形, 変色の恐れがあります)
- ・ 表示部は傷つきやすいので, 硬い物で擦ったり, 叩いたり等はしないでください。

1. 形 名

ACS2 ☐ ☐ ☐ - ☐ ☐					シリーズ名: ACS2 (W48×H48×D68 mm)	
制御出力	R (*5)					リレー接点: 1a
	M (*1)					無接点電圧(SSR 駆動用): 12V DC 15%
						直流電流: 4~20mA DC
						直流電流: 0~20mA DC
	V					直流電圧: 0~1V
	1					直流電圧: 0~5V
	2					直流電圧: 1~5V
	3					直流電圧: 0~10V
	C					オープンコレクタ
電源電圧		0				100~240V AC, 24V DC, 48V DC
入 力			M			マルチレンジ
オプション①			0		オプション無し	
			1		イベント出力 EV2 (*1)	EV2
			2		イベント出力 EV3 (*2)	EV3
			3		加熱冷却制御 O2(SSR/A) (*4)	O2(SSR/A)
			4		絶縁電源出力 (*6)	P24
オプション②			0		オプション無し	
			1		シリアル通信 + ヒータ断線警報(20A)	C5W(20A)
			2		シリアル通信 + ヒータ断線警報(100A)	C5W(100A)
			3		ヒータ断線(20A) (*3)	W(20A)
			4		ヒータ断線(100A) (*3)	W(100A)
			5		伝送出力(4-20mA) (*3)	TA
			6		伝送出力(0-1V) (*3)	TV
			7		伝送出力(0-10V) (*3)	TV
			8		外部設定入力 (*3)	EA
			9		シリアル通信 (*3)	C5
			A		イベント入力 4 点	EI

(*1): イベント 2 割付選択で OUT1 を選択すると, 出力マルチとなり, SSR 出力, 電流出力またはリレー出力を選択することができます。

(*2): イベント出力 3 点はコモン共通です。


(*3): C5W,EI 以外のオプションはイベント入力 2 点が同時付加されます。

(*4): O2 を付加すると, 冷却側の出力は SSR 出力または電流出力の選択が可能になります。ただし, リレー出力の冷却出力は不可となります。
冷却出力をリレー出力で使用したい場合, EV2 を付加しイベント 2 割付選択で OUT2 を選択することで使用できます。

(*5): 加熱冷却制御で加熱側をリレー出力で使用したい場合, 制御出力 R を選択します。

(*6): リレー出力で絶縁電源出力を使用したい場合, 制御出力 R を選択します。

2. 各部の名称とはたらき

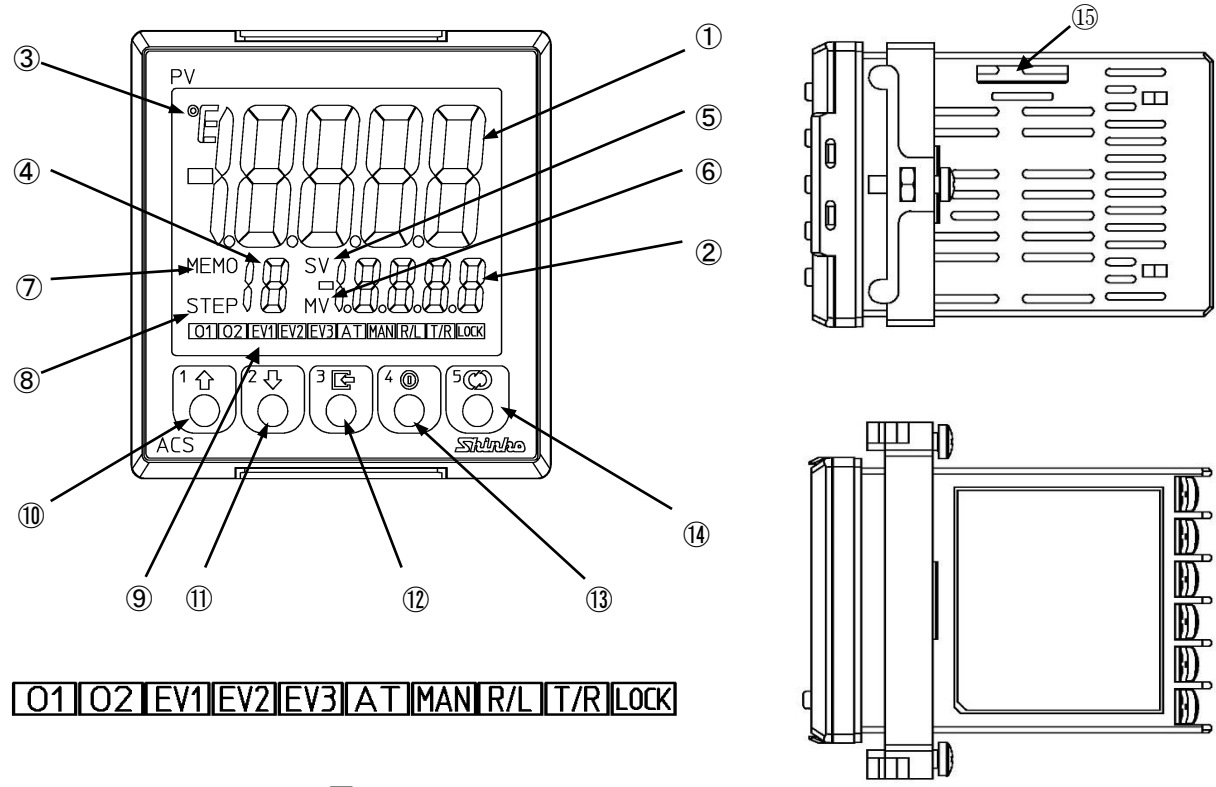

(図 2-1)

表示器

記 号	名 称	はたらき
①	PV 表示器	PV を表示します。 設定モード時，設定キャラクタを表示します。
②	SV 表示器	SV を表示します。 設定モード時，設定値を表示します。 モニタモード時，MV または残時間(プログラム制御)を表示します。
③	温度単位表示器	温度単位を表示します。(熱電対，測温抵抗体レンジのみ表示)
④	MEMO/STEP 表示器	設定値メモリ番号(定値制御)またはプログラム実行ステップを表示します。

動作表示灯

記 号	名 称	はたらき
⑤	SV 表示灯	SV 表示器に設定値を表示している時に点灯します。
⑥	MV 表示灯	SV 表示器に MV を表示している時に点灯します。
⑦	MEMO 表示灯	定値制御選択時に設定値メモリ機能が有効時に点灯します。
⑧	STEP 表示灯	プログラム制御選択時に点灯します。
⑨	O1	制御出力 ON 時または加熱出力(オプション：EV2, O2(SSR/A)) ON 時点灯します。 直流電流，直流電圧出力の場合，250ms 周期で MV に対応して点滅します。
	O2	冷却出力(オプション：EV2, O2(SSR/A)) ON 時点灯します。 直流電流，直流電圧出力の場合，250ms 周期で MV に対応して点滅します。
	EV1	イベント出力 1 が ON 時点灯します。
	EV2	イベント出力 2 (オプション: EV2)が ON 時点灯します。
	EV3	イベント出力 3 (オプション: EV3)が ON 時点灯します。
	AT	AT，立ち上げ AT 実行中点滅します。
	MAN	手動制御時、点灯します。
	R/L	外部設定入力のリモート選択時、点灯します。
	T/R	シリアル通信(オプション: C5W, C5) TX(送信)出力時，点灯します。
	LOCK	設定値ロックモード設定時に点灯します。

キー


記号	名称	はたらき
⑩	アップキー	設定値の数値が増加します。プログラム制御実行中、1秒間押すとアドバンス機能が働きます。
⑪	ダウンキー	設定値の数値が減少します。
⑫	PF キー	PF キー機能選択で選択した操作を行う。設定モード時、数値入力桁選択を行います。
⑬	OUT/OFF キー	OUT/OFF キー機能選択で選択した操作を行います。
⑭	モードキー	設定モードの切り替えおよび設定値の登録を行います。運転モード中、3秒間押し続けるとモニタモードに移行します。

コンソール用コネクタ

記号	名称	はたらき
⑮	コンソール用コネクタ	別売りのツールケーブル(CMD-001)を接続するコネクタです。コンソールソフト(SWC-ACS201M)を使用して外部コンピュータよりSV、PID各種設定値の読み取りおよび設定、PV、動作状態の読み取り、機能変更を行います。

3. 制御盤への取付け

3.1 外形寸法図(単位: mm)

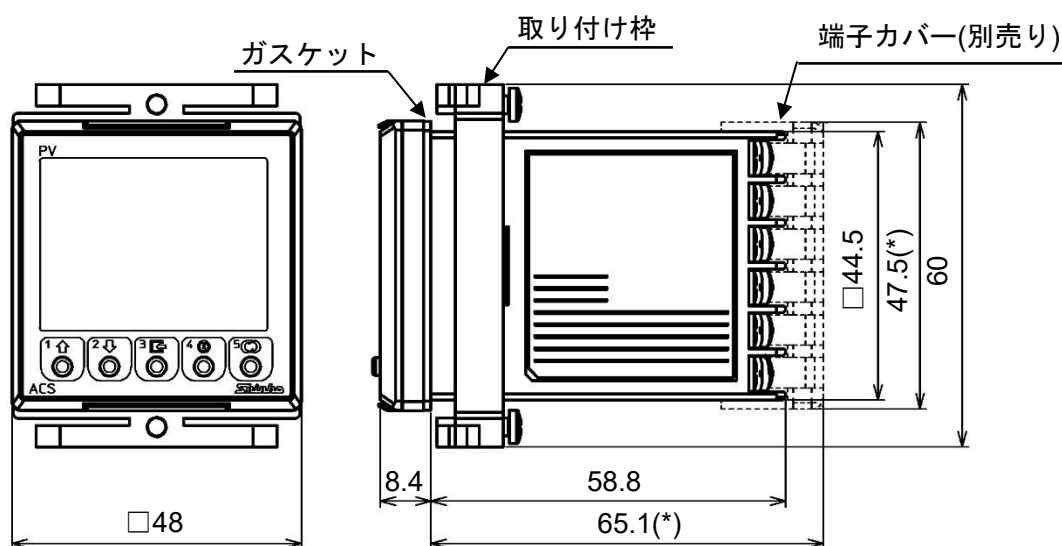



(*): 端子カバー取り付け時の寸法です。

(図 3.1-1)

3.2 パネルカット図(単位: mm)

⚠ 注意

横方向密接取付の場合、防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

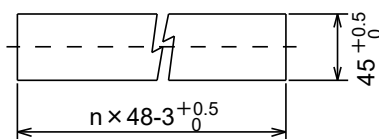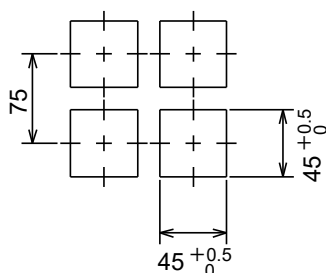

横方向密接取付, n: 取付台数

(図 3.2-1)

3.4 本器の取り付け、取り外し


警告

本器を取り付ける場合、取り付け枠のねじを必要以上に締め過ぎると、変形するおそれがあります。
ねじの先端がパネルに当たってから、1回転ねじを回して固定してください。
締め付けトルクは、0.05～0.06 N・mを指定してください。


3.4.1 本器の取り付け

防塵防滴 IP66 仕様を満たすため、本器は凹凸のない剛性を持った平面に取り付けてください。
横方向密接取付の場合、防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。
取り付け可能なパネルの厚さ: 1～5 mm

- (1) 本器を制御盤のパネル前面から挿入してください。(図 3.4.1-1)
防塵防滴 IP66 仕様が不要な場合、ガスケットは不要です。
- (2) 取り付け枠の先端がパネルに当たるまで挿入し、ねじで締め付けてください。(図 3.4.1-2)
ねじの締め付けは、ねじの先端がパネルに当たってから、1回転ねじを回して固定してください。
締め付けトルクは、0.05～0.06 N・mを指定してください。

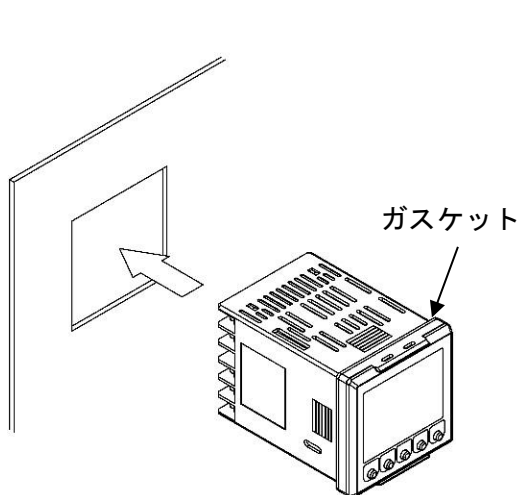


(図 3.4.1-1)

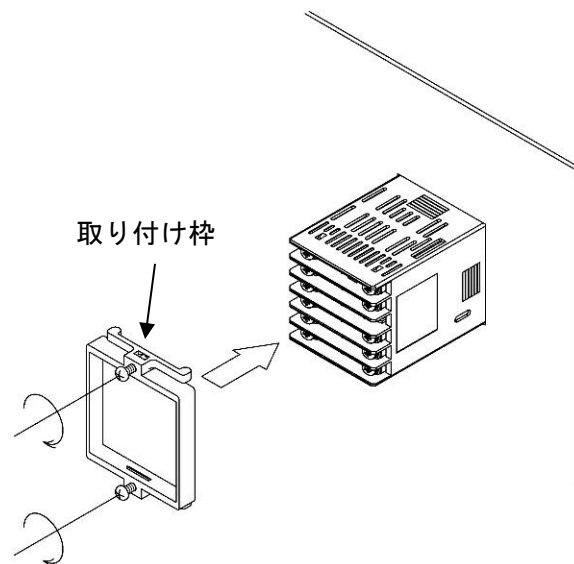

(図 3.4.1-2)

3.4.2 本器の取り外し


- (1) 本器の供給電源を切り、配線を全て外してください。
- (2) マイナスドライバーの平たい部分を、取り付け枠(ねじ部分)と本器の間に挿し込んでください(①)。
- (3) 取り付け枠を本器より浮かしながら(②)、本器を端子側から前面に押ししてください(③)。
- (4) (2)、(3)を取り付け枠(ねじ部分)上下交互に行い、少しずつ前面に押し出してください。

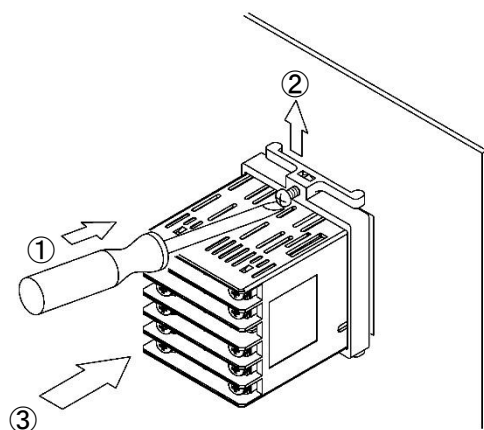

(図 3.4.2-1)

4. 配線

4.1 端子配列

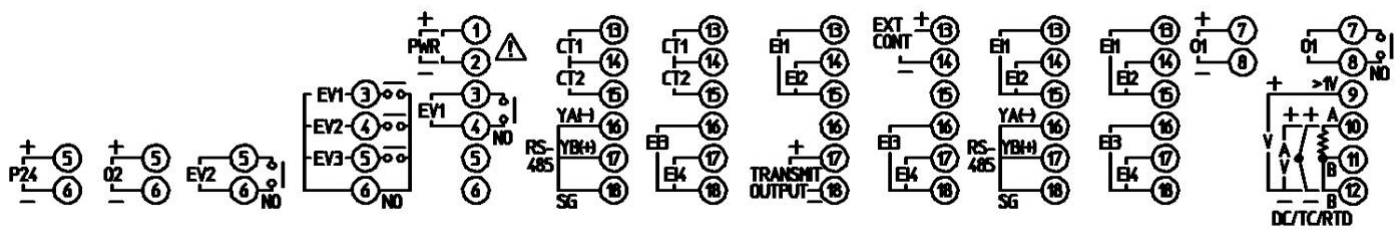


(図 4.1-1)

端子記号	説明
PWR	電源電圧
EV1	イベント出力 1
EV2	イベント出力 2 (オプション: EV2)
EV3	イベント出力 3 (オプション: EV3)
O2	制御出力 OUT2(冷却出力) (オプション: EV2, O2(SSR/A))
P24	24 V DC 絶縁電圧 (オプション: P24)
O1	制御出力 OUT1 または加熱出力 (オプション: EV2, O2(SSR/A))
TC	熱電対入力
RTD	測温抵抗体入力
DC	直流電流または直流電圧入力
CT1	CT 入力 1 (オプション: C5W, W)
CT2	CT 入力 2 (オプション: C5W, W)
RS-485	シリアル通信 RS-485 (オプション: C5W, C5)
EVENT INPUT	EI1 (オプション:C5W 以外) EI2 (オプション:C5W 以外) EI3 (オプション:EI, W または C5W 以外) EI4 (オプション:EI, W または C5W 以外)
EXT CONT	外部設定入力 (オプション: EA)
TRANSMIT OUTPUT	伝送出力 (オプション: TA, TV)

4.2 リード線圧着端子について

下記のような、M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは 0.63 N・m を指定してください。


圧着端子	メーカ	形 名	締付トルク
Y 形	ニチフ端子	TMEX1.25Y-3	0.63 N・m
	日本圧着端子	VD1.25-B3A	
丸形	ニチフ端子	TMEX1.25-3	
	日本圧着端子	V1.25-3	

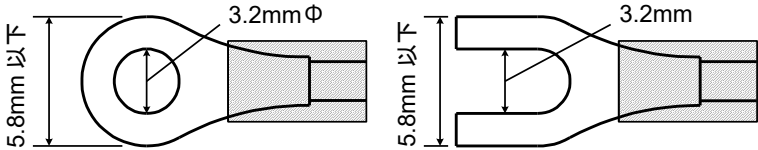

(図 4.2-1)

4.3 端子カバー使用時の注意


端子カバーの長い方が、ケースの右側になるよう取り付けてください。
端子番号 7～12 への配線は、端子カバー内の穴を通して行ってください。

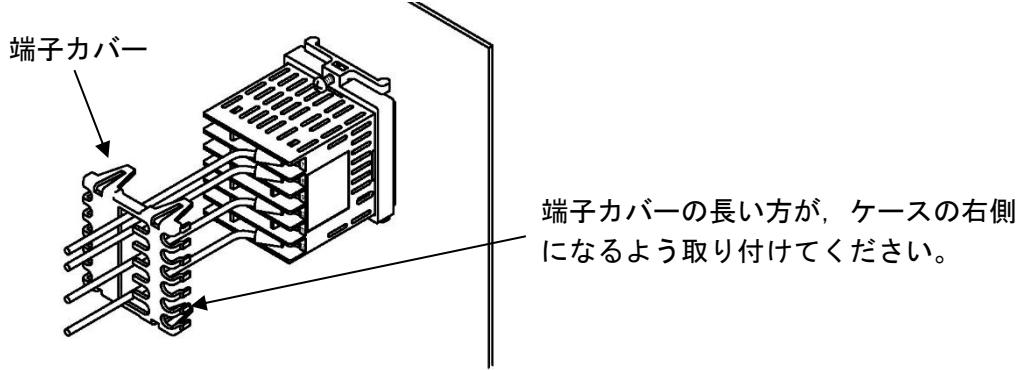


(図 4.3-1)

4.4 ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, W)の配線について

CT は付属のものを使用し、ヒータ回路の導線 1 本を CT の穴へ通してください。(図 4.4-1)
外部からの干渉を避けるため、CT の導線と電源線、負荷線は離して配線してください。
三相の場合、R、S、T の内いずれかの 2 線に CT を挿入し、CT1(13-14)、CT2(14-15)端子へ接続してください。
(図 4.4-2)

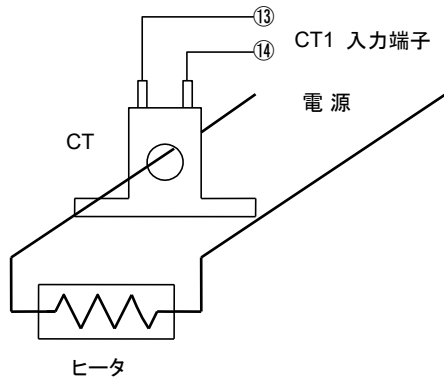

(図 4.4-1)

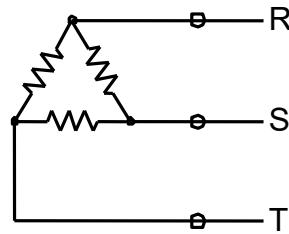

R, S, T の内いずれかの 2 線に CT を挿入してください。

(図 4.4-2)

5.仕様

電源

電源	24 V DC, 48 V DC, 100～240 V AC 許容電圧変動範囲 24 V DC: 24 V ±10 % 48 V DC: 48 V ±10 % 100～240 V AC: 85～264 V AC
消費電力	24 V DC 約 7 W 以下 48 V DC 約 7 W 以下 100～240 V AC 約 15 VA 以下

出力

制御出力	リレー接点 1a	制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷) 1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4) 電氣的寿命 10 万回 最小適用負荷 10 mA 5 V DC
	無接点電圧 (SSR 駆動用)	12 V DC ± 15 % 最大 40 mA DC(短絡保護回路付き)
	直流電流	4～20 mA DC, 0～20 mA DC 分解能 12000 負荷抵抗 550 Ω 以下
	直流電圧	0～1 V DC, 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC 分解能 12000 許容負荷抵抗 1 kΩ 以上

	オープンコレクタ(NPN)	許容負荷電流 負荷電圧	100 mA 以下 30 V DC 以下
イベント出力		出力点数 リレー接点 制御容量 電氣的寿命 最小適用負荷	1 点 1a 3 A 250 V AC(抵抗負荷) 1 A 250 V AC(誘導負荷 $\cos\phi=0.4$) 10 万回 10 mA 5 V DC

性能

基準精度		周囲温度 23℃(パネル面個別取り付けにおいて)	
	熱電対入力	各入力スパンの $\pm 0.2\%$ ± 1 デジット以内 ただし、0℃(32°F)未満は、各入力スパンの $\pm 0.4\%$ 以内 R, S 入力の 0~200℃(32~392°F)は、 $\pm 6\%$ (12°F) 以内 B 入力の 0~300℃(32~572°F)は、精度保証範囲外	
	測温抵抗体入力	各入力スパンの $\pm 0.1\%$ ± 1 デジット以内	
	直流電流, 直流電圧入力	各入力スパンの $\pm 0.2\%$ ± 1 デジット以内	
	直流電流, 直流電圧出力	各入力スパンの $\pm 0.3\%$ ± 1 デジット以内	
入力サンプリング周期		10 ms(直流電流, 直流電圧入力のみ有効), 50 ms, 125 ms	

一般構造

質量		約 120 g	
外形寸法		48×48×68(首下 60) mm(W×H×D 突起部を除く)	
取付方式		制御盤埋込方式(適合パネル厚み: 1~5 mm)	
ケース		難燃性樹脂 黒	
パネル		ポリカーボネートシート	
防滴・防塵構造		前面部 IP66	
適用規格	LVD	EN61010-1(汚染度 2, 過電圧カテゴリ II)	
	EMC	EMI: EN61326-1 CISPR11 Group1 ClassA	
		EMS: EN61326-1	

環境条件

周囲温度	-10~55℃(ただし、結露または氷結しないこと)
周囲湿度	35~85%RH(ただし、結露しないこと)
環境仕様	RoHS 指令対応
耐腐食性	腐食性ガスのないこと

その他

付属品	取り付け枠 1 個 取扱説明書(簡易版) 1 部
-----	-----------------------------

◆ご不明な点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。

Shinko 神港テクノス株式会社

本社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 東京営業所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1
 TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993 メトロポリタンプラザビル 14 階
 [URL] <https://shinko-technos.co.jp/> TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562
 大阪営業所 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 名古屋営業所 〒461-0017 愛知県名古屋市中区東外堀町 3 番
 TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991 CS 東外堀ビル 402 号室
 [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

福岡 TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

技術的なご質問はカスタマセンター TEL: (072)727-3491 までお問い合わせください。

[illegible]

AT 実行/解除選択	PF 1 C	P1100~200~850℃	10000 第4位	2 制御動作 ON/OFF 切替	5 上下限範囲警報	FE84 非防磁	ストップビット選択	51 1 時分	100 下段(動作表示灯を含む)	EVT 入力表示
ニニニ AT 解除	PF 1 C	P1100~100.0~100.0℃	入カサンプリング選択	3 正/逆動作切替	8 上下限範囲警報個別	EV1/EV2/EV3 出力ラッチ選択	ストップビット1	52 1 分秒	SV 表示方法選択	5 入力無し
PF 1 C AT 実行	4201	4~20 mA DC (*)	125 125 ms	4 プリセット出力機能1	9 絶対値上限警報	0 無効	ストップビット2	停電復帰動作選択	SV 設定された目標値	1 E11 ON
動作モード選択		-1999~ -1999	50 50 ms	8 絶対値下限警報	4 有効	伝送出力選択	停電復帰後停止	4 ランプ機能で起動中の目標値	2 E12 ON	
PF 1 C ノーマル AT	0201	0~20 mA DC (*)	10 10 ms	5 プリセット出力機能2	通信プロトコル選択	PB PV 伝送	停電復帰後継続	制御出力 OFF 時表示選択	4 E13 ON	
4 PF 1 C 立ち上げ AT		-1999~ -1999	OUT1/OUT2 出力形式選択	10 制御出力切替	0 0 神港標準	SV 伝送	停電復帰後一時停止	OFF 表示	8 E14 ON	
PF 1 C 直上 AT	4202	4~20 mA DC (*)	4 4 SSR 出力	5 自動/手動制御切替	1 待機付上下限警報	MODBUS RTU モード	プログラム制御スタート方式選択	OFF 表示	EVT 出力 ON 選択	
入力種類選択		-1999~ -1999	4203 直流電流出力(4~20 mA DC)	7 リモートローカル切替	12 待機付上下限警報個別	MC プロトコル	リモートローカル選択	PB PV スタート	OFF	
1 C K-200~1370℃	0204	0~20 mA DC (*)	0205 直流電流出力(0~20 mA DC)	8 プログラム制御モード	13 ヒータ断線警報出力	SVTC	ローカル	PB PV 表示 警報出力有効	1 EV1 出力 ON	
1 C K-2000~8000℃	-1999~ -1999	OUT2 動作モード選択	14 異常警報出力	9 プログラム制御モード	15 タイミング出力	9600 bps	ロック無し	設定値ロック選択	機能無し	3 EV3 出力 ON
1 C K-200~400.0℃	0 18	0~1 V DC -1999~ -1999	0 1 空冷	10 HOLD/解除切替	16 AT 中出力	1920 bps	2 自由度 PID 制御	ロック	自動/手動制御機能	データクリア選択
1 C J-2000~1000℃	0 58	0~5 V DC -1999~ -1999	0 1 油冷	17 プログラム制御モード	18 バターンエンド出力	3840 bps	Fast-PID 制御	ロック1	制御出力 OFF 機能	0 中止
1 C J-2000~400.0℃	1 58	1~5 V DC -1999~ -1999	0 1 水冷	19 ADVANCE 機能	19 リモート出力	5760 bps	Slow-PID 制御	ロック2	リモートローカル選択	5 実行
1 C R0~1760℃	0 108	0~10 V DC -1999~ -1999	正/逆動作選択	1 横分動作 ホールド/動作	2 EV1出力ラッチ解除選択	11520 bps	Cap-PID 制御	SV 上昇昇/降率動作選択	RUN/STOP 機能(プログラム制御時有効)	0 プログラムクリア選択
1 C S0~1760℃	温度単位選択		HE 逆動作	12 EV1出力ラッチ解除選択	2 主出力	データビット/パリティ選択	積分/微分小数点位置選択	PB PV スタート	5 実行	
1 C B0~1820℃	0 00	摄氏	0 00 正動作	13 横分動作出力追加	2 主出力	8 ビット/無し	8 小数点無し	PB PV スタート	自動/手動制御機能	5 実行
1 C E-200~800℃	F 摄氏	入力異常時動作選択	1 冷却出力	14 EV1/EV2/EV3 割付選択	3 動作無し	EV1/EV2/EV3 警報0設定有効/無効選択	8 ビット/偶数	定値制御/プログラム制御選択	5 分	不揮発性 IC メモリデータ保存選択
1 C T-200~1300℃	小数点位置選択	0 00 無し	0 00 入カ異常時出力操作量	4 動作無し	1 上層警報	0 無効	8 ビット/偶数	定値制御	5 分	不揮発性 IC メモリデータ保存選択
1 C N-200~1300℃	0 00 無し	0 00 無し	0 00 制御動作継続	2 上層警報	2 上層警報	0 無効	8 ビット/偶数	定値制御	5 分	不揮発性 IC メモリデータ保存選択
PL 2 C PL-II 0~1390℃	0 00 第1位	0 00 第1位	0 00 制御動作継続	3 上層警報	3 上層警報	0 無効	8 ビット/奇数	プログラム制御	LCD 表示箇所選択	4 保存
1 C C(P(WR5-26))0~2315℃	0 00 第2位	0 00 第2位	0 00 動作無し	4 上層警報	4 上層警報	0 無効	8 ビット/奇数	プログラム制御	LCD 表示箇所選択	4 保存
PF 1 C P1100~200.0~850.0℃	0000 第3位	0000 第3位	0000 設定値メモリ機能	5 上層警報	5 上層警報	0 無効	8 ビット/奇数	プログラム制御	LCD 表示箇所選択	4 保存

データクリアを実行する場合
入出力の配線を外してから行
うと故障の恐れがあります。